


## المحول الكهربائي

مما تتألف المحولة الكهربائية

تتألف من وصيتين ومن سلك ناقلة هزول وعلفوفة على نواة حديد لين  
الدرجعة الأولى تتصل بأحد التيار المتناوب والدرجعة الثانية توصل للمحولة  
ويكون لأدائها سلك رفيع وعدد لفات كثيرة وللثانية سلك غليظا وعدد لفات أقل

استخرج من المحولة الكهربائية

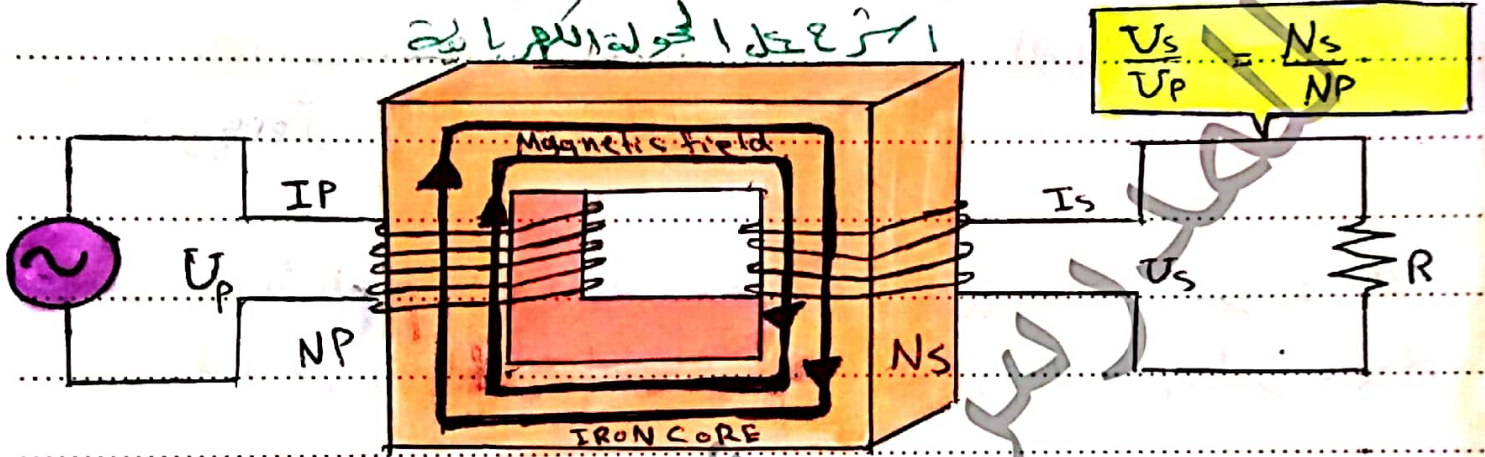

عند تهيئ توتر متناوب على  $U_p$  بين طرفي الديرجعة الأولى يمر تيارا متناوب  
على  $P$  أو فيو ليرحل مغناطيسي متناوب تدفق جميع خطوط الحقل تقريباً عبر نواة

الحديد المطلقة (بسبب نفوذية الحديد الكبيرة جداً أقام نفوذية الحديد) إلى الديرجعة  
الثانية فينتج لدينا التناوبية قوة محرركة كهربائية  $U_s$  وتيارا متناوب  $I_s$

$I_s$  في التناوبية له تواتر التيار المرسل في الأولية

في المحولة الكهربائية أجب عن الأسئلة التالية:

- 1- اكتب نسبة التحويل عينا دلالات الرموز
- 2- بين متى تكون المحولة رافعة للتوتر ومتى تكون حافضة للتوتر
- 3- عرف المحولة وعلم فاذا تعتمد في عملها
- 4- فاذا توقع عند استبدال تيار المتناوب بمنبع تيار متواصل

1- معادلة الجول، نسبة القويك  $\mu$  :

$$\mu = \frac{N_s}{N_p} = \frac{U_{effs}}{U_{effp}} = \frac{I_{effp}}{I_{effs}}$$

$N_p$ : عدد اللفات في الوسيطة <sup>الاولية</sup>  $U_{effp}$  التوتر المتبق المتبق بين طرفيها  
 $I_{effp}$  الشدة المتبق المتبق فيها  
 $N_s$ : عدد اللفات في الوسيطة الثانوية  $U_{effs}$  التوتر المتبق المتبق بين طرفيها  
 $I_{effs}$  الشدة المتبق المتبق فيها

2- محولة رافعة للتوتر وفاغنة للشدة:  $\mu > 1 \Rightarrow U_{effs} > U_{effp}$   
 محولة فاغنة للتوتر ورافعة للشدة:  $\mu < 1 \Rightarrow U_{effs} < U_{effp}$

3- المحولة معها زكهربائي يعمل على رفع او خفض التوتر والتيار المتبق دون تغير الاستطاعة المتبقولة وتوتر التيار او شكل التيارات وتحمس على مادة العرغن الكهربائي

4- لا تعد المحولة الكهربية عند تطبيق توتر كهربائي متواجل بين طرفي دارتها الاولية

- تقسم الاستطاعة الصانعة في المحولة الكهربية الى نوعين هما مع الشرح؟
    - 1- استطاعة صانعة مرارياً بفعل جول الحرارة (وتساويه المقاومة لا مربع التيار)
    - استطاعة صانعة مرارياً في اللارة الاولية
    - استطاعة صانعة مرارياً في اللارة الثانوية
    - استطاعة كلية صانعة مرارياً
- $$P'_p = R_p \cdot i_{effp}^2$$
- $$P'_s = R_s \cdot i_{effs}^2$$
- $$P_E = P'_p + P'_s$$

2- استجابة كهر بالية ضائعة مضافياً  $P_m$  نتيجة هروب جزء من جهود النقل  
 المضافياً خارج النواقل الحديدية.

1- يتبع العلاقة المحددة للمورد ونقل الطاقة الكهر بالية للمساو المتساوي من مركز توليده  
 إلى مكان استهلاكها وكيف نحطه بقدره من الواحد.

للتوضيح قبل الاستنتاج:

الاستجابة الباطنية المتولدة من منبع التما المتساوي  $P_m = P$   
 وتوزع إلى استجابتين:  $P_s$  استجابة خارجية في الدارة الثانوية و  $P'$  استجابة ضائعة  
 حرارياً في أسلاك النقل.

$$P = P_s + P' \xrightarrow{\text{الاستجابة المدخلة من الثانوية}} P_s = P - P'$$

$$\eta = \frac{P_s}{P} = \frac{P - P'}{P} = \frac{\text{الاستجابة التي رجة}}{\text{الاستجابة الداخلة}} = \text{المورد}$$

باعتبار معامل الاستجابة قريباً جداً من الواحد، فيكون الاستجابة المتولدة من

$$P = I_{eff} \cdot U_{eff} \quad \text{المبيع}$$

- الاستجابة الحرارية  $P' = R \cdot I_{eff}^2$  تمثل الاستجابة الضائعة حرارياً بفعل جول

$$\eta = \frac{1 - R \cdot I_{eff}}{I_{eff} \cdot U_{eff}} \Rightarrow \eta = \frac{1 - R \cdot I_{eff}}{U_{eff}}$$

لكي يقرب المورد من الواحد ينبغي أن تكون الاستجابة الضائعة الصاعدة ضئيلة جداً لذلك

علياً نجد أسلاك التوصيل ذات مقاطع كبيرة لانخفاض مقاومتها  $R$  وذلك مكلف

لذلك نلجأ إلى تكبير  $V$  وذلك برفع توتر المبيع.

• في مشكلة عملية: عند استخدام سبائك من الهاتك النقال (المحولة) أو سبائك ارتفاع درجة حرارته في التبادلية السخن:

- 1- فاسب ارتفاع حرارة الشاهن؟
- 2- فاهي اهم المحول الحلية لعين كفاءة المحولة؟
- 3- تستخدم المحولات الخافضة للتوتر بسخن الهاتك النقال اذ ذكر استخداهم في افران هذه المحولة

المحولة  
1- يعود الارتفاع درجة حرارة الشاهن الى صناع جزد من الطاقة الكهربائية حرارياً

بفعل جول وتيارات فوكو الترميضية

2- لعين كفاءة عمل المحولة: ...  
• تفيد اعلان الوسيطة من التماسي دي المعاوقة النوعية الهغيرة لتقليل

الطاقة الضائعة بفعل جول

• تصنع الواة الحديدية من سرائح رقيقة من الحديد التي جردولة عن بعضها البعض لتقلل اثر التيارات الترميضية (تيارات فوكو)

3- سخن بعض الابعادة الكهربائية:

- ألعاب الاطفال التي خفضها فيها التوتر للامان من 0.22 الى 1.12 او اقل

- عليات الحام الكهربائي حيث فتاج لتبادله من مرتبة فتان الا مبررات

- افران المهر

المحولة

ثانياً: لنقل الطاقة وأعلى الكفاءة:

1. لتقليل الطاقة الكهربائية عبر المسافات  
التقليل من الطاقة الضائعة بفعل جول...

أولاً: القوة الإدخالية المعروفة:

1. محولة كفاءة عالية  $\mu = 3$  نسبة تحويلها  
وتعتبر النسبة المئوية من ناووتها

2. تنقل الطاقة الكهربائية بتوتر عدة آلاف

a.  $I_{eff} = 2A$     b.  $I_{eff} = 18A$

من الفولتات ثم خفض إلى 220V عند

c.  $I_{eff} = 3A$     d.  $I_{eff} = 9A$

الاستهلاك في التقليل من الطاقة الضائعة بفعل جول...

$$\mu = \frac{I_{eff}}{I_{app}} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

تخفيض إلى 220V عند الاستهلاك

$\Rightarrow I_{eff} = 18A$

لتوافق مع الأجهزة الكهربائية

2. محولة كهربائية في التوزيع

طرفي ناووتها  $V_{eff} = 20V$  وسعة

الموتر المبعين طرفي ناووتها  $V_{eff} = 40V$  قضبان

لا تعارض تيارات فوكو وسين تردد المحولة

وإذ نسبة تحويلها  $\mu$  تساوي:

a. 60    b. 20    c. 5    d. 2

$$\mu = \frac{V_{eff}}{V_{app}} = \frac{40}{20} = 2$$

رابعاً: حل المسائل الآتية: المسألة الأولى

- يبلغ عدد لفات أولية محولة كهر بائية  $N_p = 125$  لفة. وعدد لفات ثانوية  $N_s = 375$  لفة، والتوتر الحثي بين طرفي البنية الأولية  $V_1 = 120 \cos(100\pi t)$  فولت. كما أن  $\cos(100\pi t)$  في الطرف الثاني من البنية الثانوية  $V_2 = 120 \cos(100\pi t)$  فولت.
- 1- احس نسبة التحويل، ثم بين إن كانت المحولة راجعة للتوتر أم حاصلة له.
  - 2- احس قيمة التوتر المنبع بين طرفي كل من الدارة الثانوية والأولية.
  - 3- يهل طرفي الدارة الثانوية بمقاومة طرف  $R = 30 \Omega$ ، احس قيمة القدرة المنبثة للتيار المار في الدارة الثانوية.
  - 4- نضرب على التفرع مع المقاومة السابقة وسبعة مهلة المقاومة، فنخرج عن التفرع تيار برشدة المنبثة  $I_{eff} = 3A$ ، احس برشدة الوسيلة، ثم اكتب التابع الزمني لشدة التيار المار في الوسيلة.

- 5- احس قيمة القدرة المنبثة الكلية في الدارة الثانوية باستخدام إحصائيات.
- 6- احس قيمة الاستطاعة المتوسطة المستحقة في الدارة، وجاهد استطاعة الدارة.

$R = 30 \Omega$        $I_{effs} = ?$       3-  $N_p = 125$  لفة /  $N_s = 375$  لفة

$I_{effs} = \frac{U_{effs}}{R_{st}} = \frac{120}{30} = 4A$        $U_s = 120 \sqrt{2} \cos(\pi t + \phi)$

فج المحولة ؟       $M = ?$

رشد الوسيلة

$X_L = \frac{U_{eff}}{I_{eff2}} = \frac{120}{3} = 40 \Omega$

4-  $M = \frac{N_s}{N_p} = \frac{375}{125} = 3 > 1$

المحولة راجعة للتوتر حاصلة لشدة  $M > 1$

2-  $U_{effs} = ?$        $U_{effp} = ?$

$U_{effs} = \frac{U_{maxs}}{\sqrt{2}} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 120V$

$M = \frac{U_{effs}}{U_{effp}} \Rightarrow U_{effp} = \frac{U_{effs}}{M}$

$U_{effp} = \frac{120}{3} = 40V$

$i = I_{max} \cos(\omega t + \phi)$

$I_{max2} = I_{eff2} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}A$

$\omega = 100\pi \text{ rad/s}$        $\phi_2 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$

$i_2 = 3\sqrt{2} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2}) (A)$


$$P_{avg} = P_{avg_1} + P_{avg_2} \quad -6$$

$$= I_{eff_1} \cdot V_{eff} \cdot \cos \phi_1 + I_{eff_2} \cdot V_{eff} \cdot \cos \phi_2$$

$$= 4 \cdot 120 \cdot 1 + 3 \cdot 120(0) = 480 \text{ Wat}$$

$$P_{avg} = I_{eff} \cdot V_{eff} \cdot \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{P_{avg}}{I_{eff} \cdot V_{eff}} = \frac{480}{5 \cdot 120} = \frac{4}{5} = 0.8$$

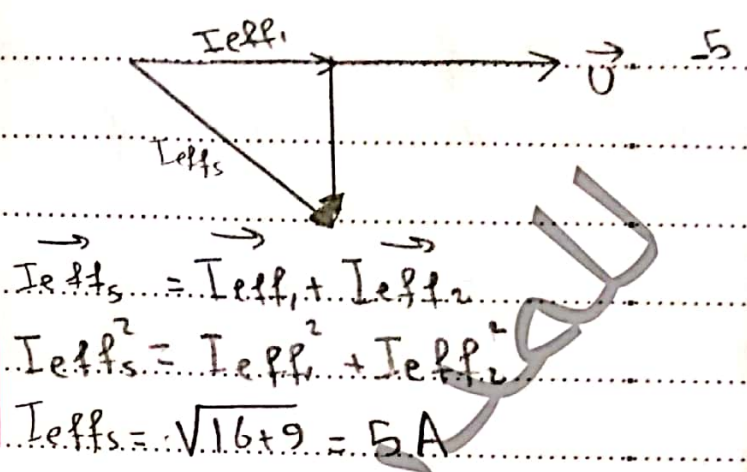

$$I_{effs} = I_{eff_1} + I_{eff_2}$$

$$I_{effs}^2 = I_{eff_1}^2 + I_{eff_2}^2$$

$$I_{effs} = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ A}$$

المسألة الثانية:

مولد كهربائي متناوب يعطي تياراً وتوتراً فعالين، قيمتهما  $I_{eff} = 10 \text{ A}$ ،  $V_{eff} = 400 \text{ V}$ . يتم رفع هذا التوتر بواسطة محولة كهربائية مثالية إلى  $(450 \text{ V})$  ويتم نقله بعد ذلك عازلاً بجهد بوابطة مما يقل مقاومته الكلية  $(3 \Omega)$  المطلوب

1. عين النسبة المئوية المئوية للإستطاعة الصائبة في خط النقل في هذه الحالة.
2. عين النسبة المئوية المئوية للإستطاعة الصائبة في خط النقل في حال عدم رفع التوتراً.
3. عين إذا تم تزييد خط النقل حيث تقف مقاومته إلى  $(3 \Omega)$  عين الإستطاعة الصائبة في خط النقل حين يري فيه تيار مقاداره  $(0.89 \text{ A})$ .

1. الإستطاعة الصائبة  $I_{eff} = 10 \text{ A}$   $V_{eff} = 400 \text{ V}$

$$P' = R \cdot I_{eff}^2 = 3 \cdot (0.89)^2 = 24 \text{ Wat}$$

أو  $4000 \text{ Wat}$  ضائع في  $24 \text{ Wat}$

$$X = \frac{100 \times 24}{4000} = \frac{2400}{4000} = 0.6\%$$

خط النقل  $V_{effs} = 450 \text{ V}$  /  $R = 3 \Omega$

حين الإستطاعة الكلية:

$$P_{avg} = I_{eff} \cdot V_{eff} = 10 \times 400 = 4000 \text{ Wat}$$

حين تيار التوتراً:

$$\frac{V_{effs}}{V_{eff}} = \frac{I_{effs}}{I_{eff}} \Rightarrow \frac{450}{400} = \frac{10}{I_{effs}}$$

$$I_{effs} = \frac{4000}{450} = 8.89 \text{ A}$$

$$R = 5 \Omega \quad I_{eff} = 0.89 A$$

$$P' = R I_{eff}^2 = 5 (0.89)^2 = 4 \text{ Wat}$$

4 وات في 100 ك

X في 100 ك

$$X = \frac{100 \times 4}{4000} = 1\%$$

$$I_{eff} = I_{eff} = 10 A$$

$$P' = R I_{eff}^2 = 30 \times 100 = 3000 \text{ Wat}$$

3000 وات في 100 ك

X في 100 ك

$$X = \frac{100 \times 3000}{4000} = 7.5\%$$

### المادة الثالثة

يبلغ عدد لفات أولية حثوية 3750 لفة، وعدد لفات ثابوتها 125 لفة،  
 يثبت بين طرفي الأولي ثابوتاً قيمته  $V_{eff} = 3000 V$  ونرجب سلكاً من النابوتية  
 دائرة تحوي على الفرع

مقاومة  $P_{avg} = 1000 W$  الاصلية المستعملة فيها  
 وسلكاً لها مقاومة واحدة الاصلية المستعملة فيها  $P_{avg} = 1000 W$

يتم فيها تيار يتأخر بالطور عن التيار المطبق بمقدار  $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$  المطلوب

1. اكتب قيمة القدرة المنتجة للتيار المار في المقاومة
2. اكتب قيمة القدرة المنتجة للتيار المار في الوصلة
3. اكتب قيمة القدرة المنتجة للتيار المار في ثابوتية الحثوية
4. اكتب القدرة المنتجة للتيار المار في الدارة الأولية للحثوية

$$I_{eff} = ?$$

كسب  $V_{effs}$  من نسبة التحويل:

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_{effs}}{V_{effp}} \Rightarrow \frac{125}{3750} = \frac{V_{effs}}{3000}$$


$$V_{effs} = 100 V$$

$$P_{avg} = I_{eff} V_{eff} \cos \phi$$

$$\text{① } N_p = 3750 \text{ لفة} / N_s = 125 \text{ لفة}$$

$$V_{effp} = 3000 V$$

جول

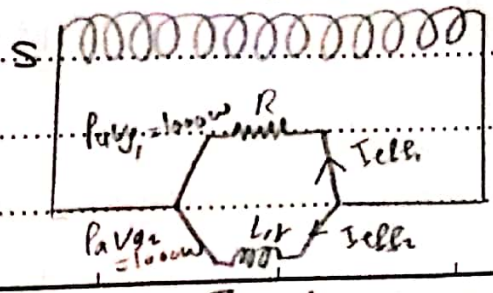

$$\phi = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$



$$\frac{U_{eff1}}{U_{eff2}} = \frac{I_{eff1}}{I_{eff2}}$$


$$\frac{100}{3000} = \frac{I_{eff1}}{10\sqrt{7}}$$

$$I_{eff1} = \frac{\sqrt{7}}{3} A$$

$$I_{eff1} = \frac{P_{avg1}}{U_{eff1} \cos \phi_1} = \frac{1000}{100} = 10 A$$

$$P_{avg2} = I_{eff2} \cdot U_{eff2} \cos \phi_2 \quad \text{--- 2}$$

$$I_{eff2} = \frac{P_{avg2}}{U_{eff2} \cos \phi_2} = \frac{1000}{100 \cdot \frac{1}{2}} = 20 A$$

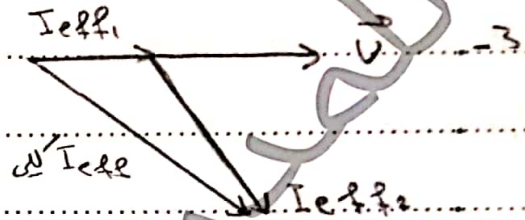

$$\vec{I}_{eff} = \vec{I}_{eff1} + \vec{I}_{eff2}$$

$$I_{eff}^2 = I_{eff1}^2 + I_{eff2}^2 + 2I_{eff1} I_{eff2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

$$I_{eff} = \sqrt{100 + 400 + 400 \cos(-\frac{\pi}{3})}$$

$$I_{eff} = \sqrt{700} = 10\sqrt{7} A$$

### المسألة الرابعة:

يبلغ عدد الملقات في أولية محولة 25 ملقة، وفي ثانوية 375 ملقة - نُهبط

بين طرفي الدارة الأولية فوتره يكون فتح قيمته 10V، ويصل طرفي الثانوية بمقاومة

صغيرة R متصلة في سر جويي و 600g من الماء معادله المائي مهمل، فيرتفع

الدرجة 2.14°C خلال دقيقتين واجرة الحرارة الكلية للماء  $c = 4200 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{C}^{-1}$

1- اكتب قيمة المقاومة R.

2- اكتب الترتيب المنسبين في دارقة المحولة باعتبار جرد دهايا وى الحامد.

3- نغل على التفرع بين طرفي المقاومة وبتية مهلة للمقاومة فتنبج الشدة المنتجة الكلة

في الدارة الثانوية 5A . المطلوب:

1. احس الطاقة المنتجة للتيار في صرح الوترية باستخدام انشا. وحرره عن كيب  
 تابع الرتبة الحقة (f = 50 Hz)

2. احس ذاتية الوترية

3. احس الاستطاعة المقوية في حبله الفريين

الطاقة الحرارية المنتجة | الطاقة الحرارية المنتجة |  $N_p = 125$  |  $N_s = 375$


في اقفاصة في الدارة = التي يكتسبها الحاد  $U_{effp} = 10V$

الطاقة المنتجة في حبله الفريين | في الحرفه من الرغف

$$m \cdot c \cdot \Delta t = R \cdot I_{effs}^2 \cdot t$$

تغير درجة الحرارة

للتيار

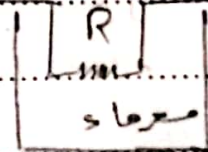

$$I_{effs} = \frac{U_{effs}}{R}$$

$$m \cdot c \cdot \Delta t = R \cdot \frac{U_{effs}^2}{R^2} \cdot t$$

$$R = \frac{U_{effs}^2 \cdot t}{m \cdot c \cdot \Delta t} = \frac{900 \times 60}{600 \times 10^{-3} \times 4200 \times 2}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$I_{effs} = \frac{U_{effs}}{R} = \frac{30}{10} = 3A = 2 \quad t = 1min = 60sec$$

$$m = 600 \times 10^{-3} Kg$$

$$U_s = \frac{I_{effp}}{I_{effs}}$$

$$U_p = \frac{I_{effp}}{I_{effs}}$$

$$\frac{30}{10} = \frac{I_{effp}}{3}$$

$$\Rightarrow I_{effp} = 9A$$

$$\Delta t = 2.14^\circ C$$

$$C = 4200 J \cdot Kg^{-1} \cdot C^{-1}$$

$$R = ?$$

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{U_{effs}}{U_{effp}} \Rightarrow \frac{375}{125} = \frac{U_{effs}}{10}$$

$$U_{effs} = 30V$$

L = ? = b

X<sub>L</sub> = U<sub>eff</sub> / I<sub>eff</sub> = 30 / 4 = 15 / 2 Ω

X<sub>L</sub> = Lω ⇒ L = X<sub>L</sub> / ω = 15 / (2 \* 100π)

L = 15 / (200π) H

P<sub>avg</sub> = P<sub>avg1</sub> + P<sub>avg2</sub> = c

= I<sub>eff1</sub> \* U<sub>eff</sub> \* cos φ<sub>1</sub> + I<sub>eff2</sub> \* U<sub>eff</sub> \* cos φ<sub>2</sub>


= 3 \* 30 \* 1 + 4 \* 30 \* 0

= 90 + 0


P<sub>avg</sub> = 90 W

الاجابة

llllllllll

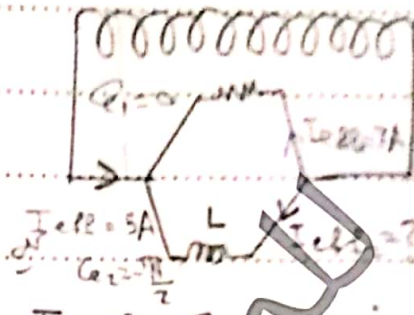

I<sub>eff</sub> = 5A  
C<sub>1</sub> = π/2  
I<sub>eff</sub> = ?  
φ<sub>2</sub> = ?

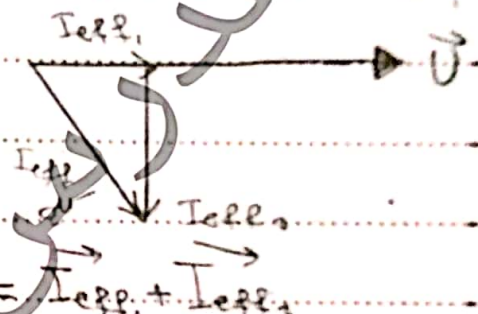

I<sub>eff</sub> = I<sub>eff1</sub> + I<sub>eff2</sub>

I<sub>eff</sub><sup>2</sup> = I<sub>eff1</sub><sup>2</sup> + I<sub>eff2</sub><sup>2</sup>

I<sub>eff2</sub><sup>2</sup> = I<sub>eff</sub><sup>2</sup> - I<sub>eff1</sub><sup>2</sup>

= 25 - 9 = 16

I<sub>eff2</sub> = 4A

i<sub>2</sub> = I<sub>max</sub> cos(ωt + φ<sub>2</sub>)

I<sub>max2</sub> = I<sub>eff2</sub> \* √2 = 4√2 A

ω = 2πf = 100π rad/s

φ<sub>2</sub> = -π/2 rad

i<sub>2</sub> = 4√2 cos(100πt - π/2) A