

الوحدة العاشرة

القياسات الكهربائية للتيار

عند دراستنا للقياسات الكهربائية استخدمنا أجهزة مختلفة بعضها دقيق ولكن هناك أجهزة أكثر دقة منها ويجب القاء الضوء عليها حتى تكتمل معرفتنا بها.

أولاً: أجهزة قياس شدة التيار

- 1- الجلفانومتر: و يقيس شدة التيارات المستمرة الضعيفة.
- 2- الأميتر: و يقيس شدة التيارات الكبيرة بطريقة مباشرة.

ثانياً: أجهزة قياس فرق الجهد

- 1- الفولتميتر: لقياس فرق الجهد بطريقة مباشرة.
- 2- مقياس الجهد: لقياس ق.د.ك بطريقة غير مباشرة.

ثالثاً: أجهزة قياس المقاومة

- 1- الاووميتر: لقياس مقاومة بطريقة غير مباشرة.
 - 2- قنطرة هويتسون والقنطرة المترية: لقياس المقاومة بطريقة غير مباشرة.
- وقبل البدء بإلقاء الضوء على كل جهاز على حدة يجب الإتفاق على الوحدات المستخدمة في قياس هذه الكميات.

أولاً: الأمبير الدولي هو شدة التيار الذي إذا مر في محلول أحد أملاح الفضة لمدة 1ث فإنه يرسب 0.0011183 جم منها.

تعريف آخر: هو شدة التيار المار في سلكيين متوازيين طولهما لا نهائي ومساحة مقطعها مهملة بحيث تكون القوة بينهما 2×10^{-7} نيوتن لكل 1م من طولهما.

ثانياً: الأوم العياري الدولي: هو مقاومة عمود من الزئبق طوله 106.3سم ومساحة مقطعه 1مم² في درجة الصفر المئوي.

ثالثاً: الفولت - وحدة قياس فرق الجهد: هو فرق الجهد بين نقطتين بحيث يجب بذل شغل قدره جول واحد لنقل كمية شحنة قدرها كولوم واحد من إحدى النقطتين إلى الأخرى.

أجهزة قياس شدة التيار:

فكرتها: عند مرور تيار في ملف قابل للدوران حول محور في مجال مغناطيسي فإنه يدور.


[1] الجلفانومتر

ت تتناسب طردياً مع θ حيث θ زاوية الدوران

تركيبه:

- 1- مغناطيس قوى وثابت على شكل حدوة فرس.
- 2- ملف عن سلك نحاس معزول حلزوني حول اسطوانة مصمته من الحديد المطاوع والملف قابل للدوران.
- 3- مؤشر يدور على تدريج الجلفانومتر.

الغرض منه: قياس شدة التيارات المستمرة الضعيفة بطريقة مباشرة لذلك يطلق عليه ميكرو أميتر، مللي أميتر.

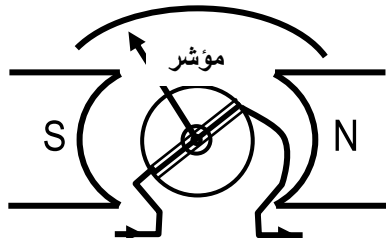

طريقة عملة: عند مرور التيار المراد قياسه في الملف يتولد عزم ازدواج على ضلعه الطويلان ويدور الملف ويدور المؤشر دالاً على شدة التيار بطريقة مباشرة.

عيوبه:

- 1- بكثرة الاستعمال يضعف المغناطيس وتقل مرونة السلكين الزنبركين. فيعاني خطأ في التدرج.
- 2- لا يقيس شدة التيارات العالية لأنه عند مرور تيار أكبر مما يتحملة الملف قد ينصهر أو يدور بقوة كبيرة.

ملاحظة:

- (1) 1 أمبير = 10^3 مللي أمبير (mA) والعكس 1 مللي أمبير = 10^{-3} أمبير.
 - (2) 1 أمبير = 10^6 ميكرو أمبير (μA) والعكس 1 ميكرو أمبير = 10^{-6} أمبير.
- السبب في أن الجلفانومتر لا يقيس شدة التيارات العالية أن مقاومته كبيرة والعلاقة بين شدة التيار والمقاومة عكسية.

[2] الأميتر


الغرض منه: قياس شدة التيارات العالية المستمرة بطريقة مباشرة.

تركيبه: جلفانومتر + مجزئ التيار.

مجزئ التيار: مقاومة صغيرة توصل مع الجلفانومتر على التوازي لأستخدامه في قياس شدة تيار أكبر مما يتحملة.

شرح عمله: عند توصيل الأميتر في دائرة كهربية بها مصدر تيار مستمر فإن التيار يتجزأ حيث يمر الجزء الأكبر خلال مجزئ التيار أما الجزء الأصغر فيمر لمقاومة الجهاز ولذلك يتحمل مرور تيار كهربي كبير.

إيجاد مقاومة المجزئ:

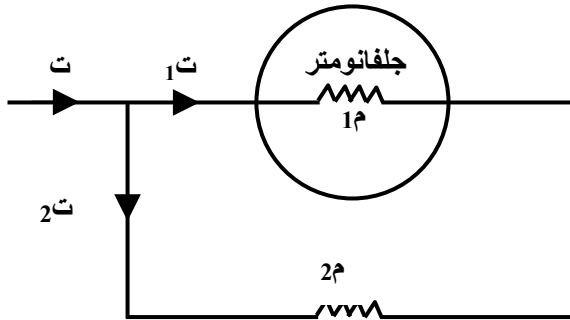

مجزئ التيار

I_1, I_2 على التوازي.

$I_1 I_2 = I_1 I_2$ فرق الجهد ثابت $\therefore I_1 I_2 = I_1 I_2$

ولكن $I = I_1 + I_2$

$\therefore I_2 = I - I_1$

$I_1 I_2 = I_1 (I - I_1)$

$$\boxed{\frac{I_1 \times I_1}{I - I_1} = I_2}$$

ملاحظة: يمكن حساب شدة التيار الكلي (I) المار في الجهاز من العلاقة السابقة كما يلي:

$$I - I_1 = \frac{I_1 \times I_1}{I_2}$$

$$\therefore I = I_1 + \frac{I_1 \times I_1}{I_2} \leftarrow I = I_1 \left(1 + \frac{I_1}{I_2} \right)$$

$$I = I_1 \left(\frac{I_2 + I_1}{I_2} \right) \leftarrow I = I_1 \times \frac{I_2 + I_1}{I_2}$$

مثال: (1):

جلفانومتر مقاومة الداخلية 20 أوم يتحمل ملفه تيار مقداره 0.4 أمبير فما مقدار المقاومة اللازم توصيلها مع ملفه على التوازي حتى يقيس تيار كهربى شدته 4 أمبير؟

الحل

$$I_1 = 20 \quad I_2 = 0.4 \quad R_2 = 4 \quad R_1 = ?$$

$$\therefore R_2 = \frac{I_1 \times R_1}{I_2} = \frac{20 \times 4}{0.4} = 200 \text{ أوم}$$

مثال: (2):

أميتر ينحرف مؤشره إلى نهاية التدرج إذا مر به تيار شدته 100 ملي أمبير، وعندما تكون قراءة الأميتر 50 ملي أمبير يكون فرق الجهد بين طرفيه 0.2 فولت. ماذا تقترح عملية ليصبح الجهاز صالحاً لقياس تيارات أقصاها أمبير واحد.

الحل

$$I_1 = \frac{100}{1000} = 0.1 \text{ أمبير} \quad I_2 = 1$$

$$\therefore R_1 = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{0.1} = 10 \text{ أوم}$$

$$\therefore R_2 = \frac{I_1 \times R_1}{I_2} = \frac{0.1 \times 10}{0.2} = 0.5 \text{ أوم}$$

يلزم مقاومة 0.4 أوم وتوصل على التوازي.

[3] الفولتميتر

الغرض منه: قياس فرق الجهد بين طرفي موصل.

تركيبه: جلفانومتر + مجزئ جهد.

الجلفانومتر وحدة يقيس فرق جهد، ولكن صغير لأنه مدرج إلى ملي أمبير أو ميكروأمبير ولا استخدامه في قياس فرق جهد كبير يجب زيادة مقاومته.

مضاعف الجهد: مقاومة كبيرة تتصل مع الجلفانومتر على التوالي لاستخدامه في قياس فرق جهد كبير.

س: علل:

1- كبر مقاومة الفولتميتر.



2- يوصل الفولتميتر على التوازي في الدوائر الكهربائية.

1- لأن العلاقة بين المقاومة وفرق الجهد طردية فكلما زادت

المقاومة زاد فرق الجهد.

2- يوصل الفولتميتر على التوازي في الدائرة بسبب كبر

مقاومته فلا يؤثر توصيله على شدة تيار جلفانومتر.

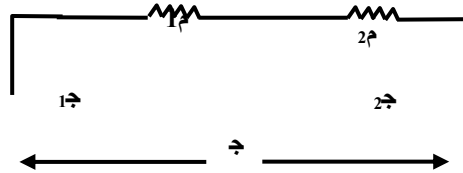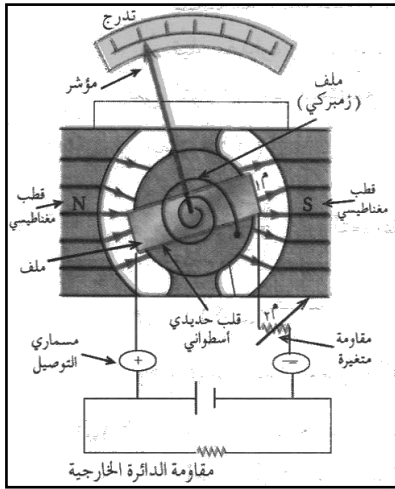

حساب قيمة مجزئ الجهد

∴ شدة التيار ثابتة.

$$\therefore I_1 = I_2 = I$$

$$I_1 = I_2 = I$$

$$\therefore \frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{V_1}{R_1}$$

$$I_1 R_2 + I_2 R_2 = I_1 R_1$$

$$\text{أوم} \quad \frac{V_1 - V_2}{R_2} \times R_1 = I_1 R_1$$

يمكن حساب مجزئ بسهولة من العلاقة $I = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{V_1}{R_1}$ فولت

ملاحظة: حساب فرق الجهد بين طرفي نقطتين متصلتين على التوازي مع الفولتميتر:


$$\therefore I_2 R_2 = \frac{V_1 - V_2}{R_2} \times R_2$$

$$\therefore I_2 R_2 = I_1 (R_1 - R_2)$$

$$\therefore \frac{V_1 - V_2}{R_2} \times R_1 = I_1 R_1 \quad \therefore I_1 R_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_2} \times R_1$$

تعيين مقدار المقاومة الكهربائية للفولتميتر عملياً

تجربة:

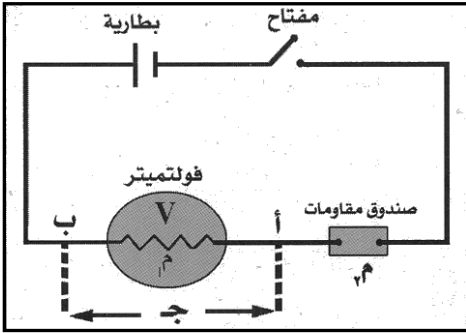

(1) صل الأدوات كما بالشكل.

(2) أغلق الدائرة بالمفتاح بعد توصيل مقاومة محددة من صندوق المقاومات (R_1) ثم سجل قراءة الفولتميتر المقابلة لها (ج).

(3) غير المقاومة بأخرى من صندوق المقاومات (R_2) ثم سجل قراءة الفولتميتر كما سبق (ج).

(4) كرر ما سبق وفي كل مرة سجل المقاومة وفرق الجهد وضع ذلك في جدول.

(5) ارسم العلاقة البيانية بين ص، س ومن الرسم:

أحسب المسافة المقطوعة على المحور السيني حتى نقطة التقاطع بين المحورين فتمثل عددياً مقاومة الفولتميتر.

قراءات الفولتميتر					
ج6	ج5	ج4	ج3	ج2	ج1
1	1	1	1	1	1
ج6	ج5	ج4	ج3	ج2	ج1

$$\therefore \text{ت} = 0.001 + 0.004 = 0.005 \text{ أمبير}$$

$$\therefore \text{م} = \frac{4}{5} = \frac{1 \times 4}{1 + 4} = \frac{2\text{م} + 1\text{م}}{2\text{م} + 1\text{م}} = 0.8 \text{ أوم}$$

ثانياً: عندما يستخدم كفوولتميتر:

$$\text{ج} = \text{ت} (\text{م}_1 + \text{م}_2) = 0.005 (999.2 + 0.8) = 1000 \times 0.005 = 5 \text{ فولت}$$

الأومميتر

الغرض منه: قياس مقاومة كهربية بطريقة غير مباشرة.

التركيب: جلفانومتر يوصل على التوالي بعمود جاف قوته الدافعة مناسبة (1.5 فولت) ومقاومة عيارية معلومة (م_ع).

شرح عمله:

(3) قبل إدماج المقاومة المجهولة بدائرة الأومميتر يعطي الجلفانومتر أقصى انحراف (ت_ع = $\frac{\text{ق}}{\text{م}_1 + \text{م}_ع}$)

(4) عند توصيل المقاومة (م) المراد قياسها إلى طرفي الأومميتر فإن التيار المار خلال الجلفانومتر يتعين من: $\text{ت} = \frac{\text{ق}}{\text{م}_1 + \text{م}_ع + \text{م}}$ حيث م₁ مقاومة ملف الجلفانومتر.

(5) يدرج الجهاز بحيث يعطي قيمة المقاومة (م) مباشرة.

ملاحظة هامة:

تدرج الأومميتر معاكس لتدرج الجلفانومتر لأن شدة التيار تتناسب عكسياً مع المقاومة وغير منتظم. ولذلك:

(6) انحراف المؤشر يزداد كلما قلت المقاومة لزيادة شدة التيار والعكس صحيح.

(7) عندما تكون الدائرة مفتوحة. أي م = ∞ تكون ت = صفر أما عندما تكون م = صفر تكون ت أقصى قيمة.

مثال:

جلفانومتر مقاومته 50 أوم يصل مؤشره إلى نهاية التدرج إذا مر به تيار شدته 0.1 أمبير فإذا أريد تعديله إلى أومميتر فما مقدار المقاومة العيارية التي يجب استخدامها علماً بأن القوة الدافعة الكهربائية للعمود المستخدم هي 1.5 فولت؟ وما مقدار المقاومة التي عند قياسها بواسطة الأومميتر تجعل المؤشر ينحرف إلى منتصف التدرج تماماً؟

الحل

$$\text{م}_1 = 50 \quad \text{ت}_ع = 0.01 \quad \text{ق} = 1.5 \quad \text{ت} = 0.01 \times \frac{1}{2} = 0.005$$

$$(1) \therefore \text{ت}_ع = \frac{\text{ق}}{\text{م}_1 + \text{م}_ع} = 0.01 \leftarrow \frac{1.5}{\text{م}_ع + 50} = 0.01 \leftarrow \text{ت}_ع = 0.01 \text{ فولت} = 1.5$$

بالقسمة على 0.01 $\therefore 50 + m = 150 \Leftarrow m = 100 = 50 - 150$ أوم

$$(2) \therefore t = \frac{q}{m_1 + m_2 + m} = 0.005 \Leftarrow \frac{15}{m + 100 + 50}$$


$\therefore 1.5 = (m + 150) 0.005$

بالقسمة على 0.005 $\therefore 300 = m + 150 \Leftarrow m = 150 = 150 - 300$ أوم

الأفوميتر

الغرض منه: جهاز لقياس كل من شدة التيار وفرق الجهد والمقاومة.

التركيب: جلفانومتر يتصل معه مقاومة عيارية وعمود كهربي مناسب على التوالي أضيفت له عدد من المجزئات والمقاومات ومفتاح متعدد الأوضاع لتقيس شدة التيار أو فرق الجهد أو المقاومة وتدرج المقاومة معاكس لتدرج شدة التيار وفرق الجهد.

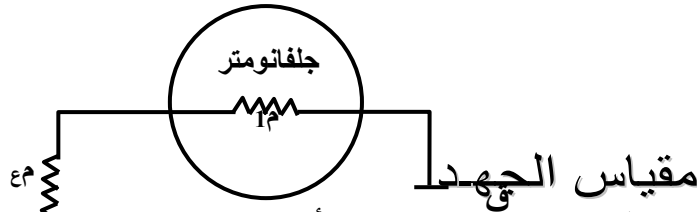


الغرض منه: قياس ق.د.ك للعمود بدقة وبطريقة غير مباشرة دون أخذ تيار منه، ويعتبر مقياس الجهد أدق من الفولتميتر لأن الفولتميتر يأخذ تياراً وتكمين قراءته أقل من القيمة الحقيقية.

فكرته: من سلك منتظم المقطع كلما زاد طوله زادت مقاومته زاد فرق الجهد.

$\therefore \alpha L$

أي أن فرق الجهد يتناسب طردياً مع الطول
تركيبه: بطارية وسلك طويل.

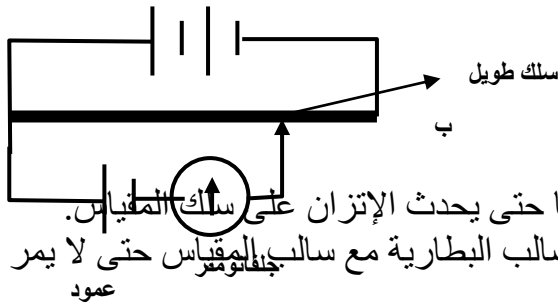

شروط استخدامه:

- 1- ق.د.ك للبطارية أكبر من ق.د.ك للعمود المراد قياسها حتى يحدث الإتزان على سلك المقياس.
- 2- أن يتصل موجب العمود مع موجب البطارية وكذلك سالب البطارية مع سالب المقياس حتى لا يمر تيار من أو إلى العمود.


$$\frac{q_1}{L_1} = \frac{q_2}{L_2}$$

استخدام مقياس الجهد في ايجاد ق.د.ك لعمود

الأدوات المستخدمة: مقياس جهد - عمود عياري (معلوم قوته الدافعة).

خطوات التجربة:

أ

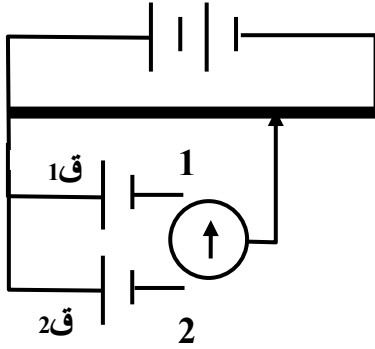

1- يجب مراعاة شروط المقياس.

2- نأخذ الطريق (1) ويتحرك الزالق على سلك المقياس حتى

لا يمر تيار في الجلفانومتر نقيس بالمسطرة المسافة بين (أ)

(والزالق ولتكن ل₁)

3- نفتح الطريق (1) ونأخذ الطريق (2) أي العمود المراد

إيجا قوته الدافعة ونكرر ما حدث في الخطوة (2) حتى نحصل على ل₂.

4- باستخدام العلاقة: $\frac{ق_1}{ل_1} = \frac{ق_2}{ل_2}$ وبمعلوماته ق₁، ل₁، ل₂ يمكن إيجاد ق₂.

ملحوظة:

(1) بنفس التجربة إذا كانت ق₁، ق₂ مجهولة يمكن إيجاد النسبة بينهما وهي كنسبة ل₁ : ل₂.

(2) يمكن استخدامه في المقاومة بين قوتين دافعتين لعموديين كهربيين.

مثال:

استخدم مقياس جهد لقياس القوة الدافعة الكهربائية لعمود فانتزنت مع 60 سم من سلك المقياس في الوقت الذي أترن فيه عمود عياري قوته الدافعة 1.44 فولت مع 64 سم من سلك المقياس أحسب القوة الدافعة للعمود؟

الحل

$$\begin{aligned} ق_1 &= ? & ق_2 &= 1.44 \\ ل_1 &= 60 & ل_2 &= 64 \\ \therefore \frac{ق_1}{ل_1} &= \frac{ق_2}{ل_2} \therefore \frac{ق_1}{60} = \frac{1.44}{64} \therefore ق_1 = \frac{60 \times 1.44}{64} = 1.35 \text{ جول.} \end{aligned}$$

قنطرة هويتستون

الغرض منها: جهاز لإيجاد مقاومة مجهولة بدقة وبطريقة غير مباشرة باستخدام (3) مقاومات معلومة منهم واحدة متغيرة.


تركيبها:

(1) 4 مقاومات م₁، م₂، م₃، م₄ مرتبة على التوالي.

(2) المقاومتان م₁، م₄ معلومة أما المقاومة م₃ فهي معلومة متغيرة والمقاومة م₂ مجهولة.

طريقة العمل:

1- أصل المقاومات كما بالرسم ثم أغلق دائرة الجلفانومتر ثم البطارية.

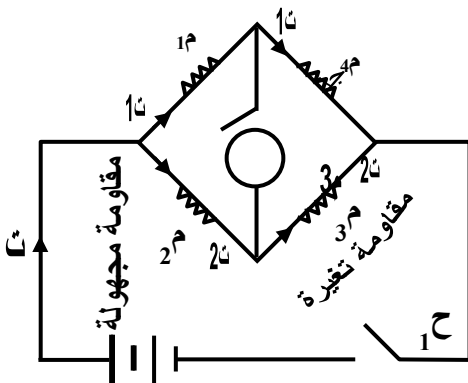

2- غير من (3Ω) حتى يحدث الإتزان ولا يمر تيار في الجلفانومتر.

$$\frac{2\Omega}{3\Omega} = \frac{1\Omega}{4\Omega} \therefore$$

ويمكن إيجاد 2Ω بمعلومية 1Ω ، 3Ω ، 4Ω
ملحوظة:


1- يسمى المقدار $\frac{1\Omega}{4\Omega}$ بذراعي النسبة.

2- النتائج التي يتم الحصول عليها غير دقيقة.

3- كثرة المقاومات المعلومة في القنطرة جعلنا نفكر في أخرى.

مثال (1):

في الشكل أحسب مقدار المقاومة المجهولة حتى تكون القنطرة متزنة؟
الحل

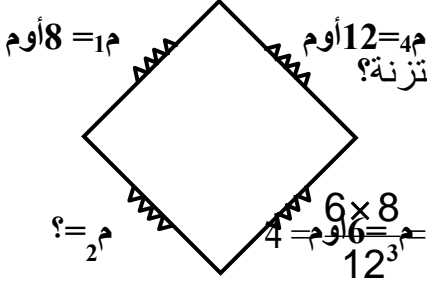


$$\therefore 2\Omega = \frac{6 \times 8}{12} = 4\Omega$$

$$\therefore \frac{2\Omega}{6} = \frac{8}{12}$$

$$\therefore \frac{2\Omega}{3\Omega} = \frac{1\Omega}{4\Omega}$$

مثال (2):

هل القنطرة في الشكل متزنة وما التعديل الذي يمكن عمله في المقاومة 3 أوم حتى يحدث الاتزان.
الحل

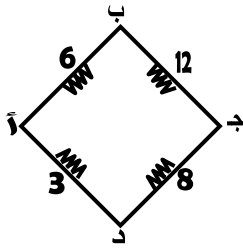

أولاً: شروط الاتزان $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \Leftrightarrow \frac{2^M}{3^M} = \frac{1^M}{4^M}$ إذن: القنطرة غير متزنة

ثانياً: نعتبر أن 3 أوم مجهولة ونحسب قيمتها عند الاتزان.

$$\therefore \frac{2^M}{8} = \frac{6}{12} \Leftrightarrow 4^M = \frac{8 \times 6}{12} = 2^M$$


يجب توصيل المقاومة (3) أوم بمقاومة على التوالي قدرها أوم واحد لحدوث اتزان.

القنطرة المترية

الغرض منها: جهاز لإيجاد مقاومة مجهولة بدقة وبطريقة غير مباشرة باستخدام مقاومة واحدة معلومة.
فكرتها: عند ثبوت سمك السلك ونوع مادته كلما زاد طوله زادت مقاومته أي:

م تتناسب طردياً مع ل

تركيبها: شرائح من النحاس بينهما فجوتان بها 1م، 2م وبينهما سلك طوله 1 متر. مثبتة على لوحة خشبية مدرجة

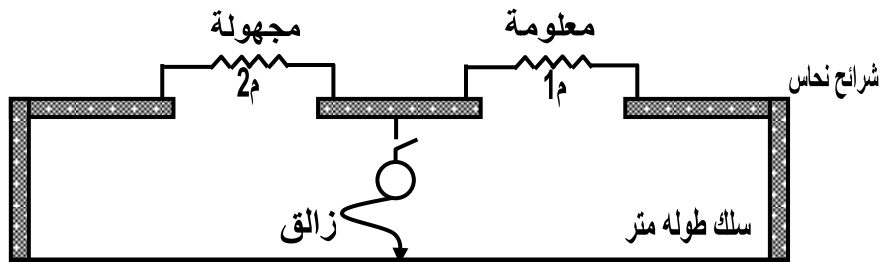

الخطوات: نغلق الدائرة ونحرك الزائق على سلك القنطرة حتى يحدث الاتزان أي لا يمر تيار في

الجلفانومتر. نقيس ل₁ بالمسطرة فيكون: $\frac{1^M}{2^M} = \frac{1^M}{2^M} \therefore \frac{1^M}{2^M} = \frac{1^M}{2^M}$

ومنها نوجد قيمة المقاومة المجهولة 2م بمعلومية م₁ ، ل₁

مثال (1): وصلت مقاومة 40 اوم في قنطرة مترية وعند الاتزان كان طول السلك المقابل لها 60سم أحسب مقدار المقاومة المجهولة الموضوعة في القنطرة في الجزء الآخر من سلكها؟

الحل

$$\frac{60}{40} = \frac{40}{60-100} \Leftrightarrow \frac{600}{60-100} = \frac{40}{2^M} \Leftrightarrow \frac{1^M}{1^M-100} = \frac{1^M}{2^M} \therefore \frac{60}{40} = \frac{40}{2^M}$$

$$26.6 = \frac{40 \times 40}{60} = 2^M \text{ أوم}$$

مثال (2): قنطرة مترية استخدمت في مقارنة مقاومة مجهولة بأخرى معلومة قدرها 24 أوم فكانت نقطة الإتزان تقسم السلك بنسبة 2:3. فما قيمة المقاومة المجهولة.

الحل

$$\frac{2}{3} = \frac{1L}{2L}$$

$$24 = 2M \quad ? = 1M$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1M}{24} \leftarrow \frac{1L}{2L} = \frac{1M}{2M} \therefore \therefore 16 = 1M \text{ أوم}$$

مثال (3): في قنطرة مترية كانت الفجوة اليمنى بها مقاومتين على التوازي (6 ، 3) أوم والفجوة اليسرى بها مقاومة (3) اوم حدد موضع الاتزان.

الحل

$$\frac{2M \times 1M}{2M + 1M} = 1M$$

$$2 \text{ أوم} \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 1M \therefore$$

$$\frac{L}{L - 100} = \frac{2}{3} \therefore$$

$$\frac{L}{L - 100} = \frac{1M}{2M}$$

$$L - 200 = 2L$$

$$200 = L + 2L$$

$$L = 40 \text{ سم عند المقاومتين.}$$

$$200 = L5$$

تذكر أن

الأمبير الدولي: هو شدة التيار الذي عند مروره في أحد محاليل الفضة لمدة 1 ث لكان وزن المادة المترسبة 0.11183 جم.

أجهزة قياس شدة التيار:

1- الجلفانومتر: الذي يستخدم لقياس شدة التيارات الضعيفة بطريقة مباشرة، ويتركب من ملف قابل للدوران بين قطبي مغناطيس ومقاومته كبيرة. ومن عيوبه ضعف المغناطيس ونقص مرونة السلكين الزنبركين بكثرة الاستعمال.

2- الأميتر: لقياس شدة التيارات العالية وبطريقة مباشرة مقاومته صغيرة ويوصل على التوالي.

مجزئ التيار: مقاومة صغيرة توصل مع الجلفانومتر على التوازي لاستخدامه في قياس شدة تيار أكبر من تدريجه.

$$2م = \frac{1م_1}{ت - ت_1} = أوم$$

الأومميتر	الفولتميتر	الأميتر
لقياس المقاومة الكهربائية.	لقياس فرق الجهد.	1- لقياس شدة التيار.
يتركب من جلفانومتر + عمود كهربي + مقاومة عيارية	يتركب من جلفانومتر + مضاعف جهد.	2- يتركب من جلفانومتر + مجزئ تيار.
لا يوصل في دائرة كهربية	مقاومته كبيرة	3- مقاومته صغيرة.
	يوصل على التوازي.	4- يوصل على التوالي.
تدرجه غير منتظم.	مقسم إلى فولتات.	5- تدرجه منتظم مقسم إلى أميترات.

مقياس الجهد: يستخدم في قياس ق.د.ك بدقة وبطريقة غير مباشرة، ومن شروط استخدامه:

1- ق.د.ك للبطارية أكبر من ق.د.ك للعمود.

2- يتصل موجب العمود مع موجب البطارية كذلك السالب بسالب البطارية.

ويمتاز مقياس الجهد عن الفولتميتر أنه لا يأخذ تيار من العمود المراد قياس قوته الدافعة.

القنطرة المتريية	قنطرة هويتسون
تستخدم لإيجاد مقاومة مجهولة باستخدام مقاومة واحدة معلومة.	1- تستخدم لإيجاد مقاومة مجهولة بمعلومية (3) مقاومات.
تصل الدقة فيها بدرجة كبيرة.	2- يوجد بها صعوبة في الحصول على الإتزان بسبب ذراعي النسبة

أسئلة تقويم الوحدة

س1: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات:

أ- تعد القنطرة المترية جهازاً بديلاً لل.....؛ لأن استخدامها يكون أسهل منها في تعيين قيمة مقاومة كهربائية مجهولة.

ب- مقياس الجهد يقيس (ق. د. ك) لمصدر كهربائي بطريقة..... من استخدام الفولتميتر.

ج- الأميتر جهاز يستخدم لقياس شدة التيار بطريقة.....

د- من فوائد مجزئ التيار المستخدم في جهاز..... هو جعل الأميتر يقيس..... ويوصل مع مقاومته الداخلية على..... بينما مجزئ الجهد يوصل مع المقاومة الداخلية للفولتميتر بطريقة.....، ويجعل الفولتميتر يقيس فروق جهد.....

س2: ضع علامة (✓) أمام الفقرة الصحيحة، وعلامة (x) أمام الفقرة الخطأ فيما يلي:

- 1- الفولتميتر عبارة عن جهاز الجلفانومتر، ولكن تم تعديله ()
- 2- يوصل كل من الأميتر والفولتميتر في الدوائر الكهربائية على التوالي ()
- 3- يضاف إلى جهاز الجلفانومتر بدلاً عن سلك لي رفيع سلك حلزوني أكثر سمكاً؛ ليتحمل قياس شدة تيار كهربائي أكبر مما يتحملة ملفه. ()
- 4- عند استخدام الجلفانومتر ذي الملف المتحرك كفولتميتر، توصل مقاومة كبيرة على التوالي مع ملف الجلفانومتر. ()
- 5- يتم توصل مقاومة عيارية بالأومميتر ()
- 6- يوجد أسطوانة من النحاس الأحمر داخل ملف الجلفانومتر. ()

س3: علل ما يلي:

أ) يتم توصيل مقاومة كبيرة مع المقاومة لملف الفولتميتر على التوالي.

ب) يوصل الأميتر مع مقاومة ملفه مقاومة صغيرة على التوالي.

ج) مقياس الجهد جهاز يقيس (ق. د. ك) مصدر بدقة أكبر من الفولتميتر.

س4: أشرح مع الرسم كيف يمكنك استخدام القنطرة المترية في تعيين قيمة مقاومة مجهولة.

س5: بين بالتجربة: كيف يمكنك استخدام مقياس الجهد في تعيين (ق. د. ك) لعمود كهربائي جاف؟

س6: جلفانومتر مقاومة ملفه (0.5) أوم وأكبر تدريج له (5) أمبير؛ فإذا أردنا استخدامه لقياس شدة تيار

(10) أمبير، فأحسب مقدار قيمة مقاومة مجزئ التيار اللازم توصيلها مع مقاومة ملفه؟

س7: جلفانومتر يمر به تيار شدته (0.4) أمبير وينحرف مؤشره إلى نهاية التدريج المكتوب عليه، وفي هذه

الحالة يكون الفرق في الجهد بين طرفيه يساوي (50) فولت، فكم تكون قيمة مجزئ الجهد الذي يجعله

يصلح لقياس فرق جهد 200 فولت؟

س8: ما المقصود بكل مما يأتي:

(مجزئ التيار – مجزئ الجهد – الأومميتر – الأفومميتر)

س9: إذا أردت أن تستخدم الفولتميتر في قياس فرق جهد بين نقطتين، وكان فرق الجهد المراد قياسه أكبر من

التدريج المدون على الفولتميتر، فكيف يمكنك أن تعدله ليقاس لك فرق الجهد المطلوب؟

س10: لماذا يعد مقياس الجهد أدق من الفولتميتر في قياس (ق. د. ك) لمصدر تيار مستمر؟

س11: أشرح تجربة عملية لقياس مقاومة كهربائية مجهولة القيمة باستخدام كل من:

أ- القنطرة المترية.

ب- قنطرة هويتستون.

س12: وضح بتجربة عملية كيف يمكنك تعيين المقاومة الكلية لجهاز الفولتميتر؟

إجابة تقويم الوحدة

س1: أكمل الفراغات:

- أ – قنطرة هوميتسون. ب- أدق. ج- مباشرة.
د- الجلفانومتر – شدة تيار كبيرة على التوازي – على التوالي كبيرة.

س1/ ضع (✓) أم (✗):

- | | | | | |
|----|---|----|---|----------------------------------|
| 1- | ✓ | -2 | ✗ | الفولتمتر يوصل على التوازي. |
| 3- | ✓ | -4 | ✓ | |
| 5- | ✓ | -6 | ✗ | اسطوانة مصمته من الحديد المطاوع. |

س3/ علل لما يأتي:

- 1- حتى يقيس فرق جهد كبير لأن العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار طردياً، وفي حالة كبر مقاومة الفولتمتر لا يمر به تيار كبير في الدائرة.
- 2- حتى يقيس شدة تيار كبيرة لأن ت تتناسب طردياً مع I_m .
- 3- لأن الفولتمتر يأخذ تيار من العمود فتكون قراءته أقل من القيمة الحقيقية بينما مقياس الجهد لا يأخذ أي تيار.

س4/ أنظر الإجابة داخل الشرح.

س5/ أنظر الإجابة داخل الشرح.

$$س6/ 2م = \frac{I_1 \times 1م}{5 - 10} = \frac{0,5 \times 5}{5 - 10} = 0,5 \text{ أوم}$$

$$س7/ ج = ت (1م + 2م) = 200 \quad 0,4 = \left(2م + \frac{50}{0,4} \right) = 375 \text{ أوم.}$$

حل آخر:

$$\therefore 2م = 1م = \frac{1ج - 2م}{1م} \Rightarrow 2م = \frac{50 - 200}{50} \times \frac{50}{0,4} = \frac{150}{0,4} = 375 \text{ أوم}$$

ج8/ مجزئ التيار: هي مقاومة صغيرة جداً توصل مع ملف الأميتر على التوازي حتى يستطيع قياس شدة تيار كبير.

مجزئ الجهد: هي مقاومة كبيرة جداً توصل مع ملف الفولتمتر على التوالي حتى يستطيع قياس فرق الجهد كبير.

الأومميتر: هو جهاز يستخدم لقياس المقاومة الكهربائية لموصل أو لدائرة كهربية بطريقة مباشرة.

الأوفوميتر: هو جهاز يستخدم لقياس شدة التيار و فرق الجهد والمقاومة.

ج9/ بتوصيل ملفه على التوالي بمقاومة كبيرة جداً.

ج-10/ لأنه لا يأخذ تيار كهربى من الدائرة أو من العمود المطلوب قياس فرق الجهد بين طرفيه ولذلك تكون قراءته دقيقة.

ج-11/ أنظر الإجابة.

ج-12/ أنظر الإجابة.

أسئلة على الوحدة

- س1/** أشرح مستعيناً بالرسم تركيب الجفاتومتر أو الملف المتحرك وبين كيفية استعماله ونظرية عمله؟
- س2/** صف مع الرسم الأميتر؟ ووضح كيف يمكن تغيير الحد الأقصى لشدة التيار الذي يقيسه مع إثبات العلاقة التي تذكرها؟
- س3/** صف مع الرسم تركيب الفولتميتر؟ وأشرح طريقة استخدامه لقياس فرق الجهد؟ ثم بين كيف يمكن استخدامه لقياس فرق جهد كبير؟

س4/ قارن بين:

(1) الأميتر - الفولتميتر . (2) قنطرة هويتسون - القنطرة المترية.

س5/ كيف يمكن تحويل الجلفاتومتر إلى أمميتر؟ وضح ما تقول؟

س6/ علل لما يأتي:

- (1) يوصل الأميتر في الدوائر الكهربائية على التوالي.
- (2) يوصل الفولتميتر في الدوائر الكهربائية على التوازي.
- (3) يضاف إلى الجلفاتومتر سلك حلزوني سميك.
- (4) يحتوي الأفومميتر على عدد من المجزئات ومفتاح متعدد الأوضاع.
- (5) يوصل القطب السالب للعمود المراد تعيين قوته الدافعة بالقطب السالب لبطارية لقياس الجهد.
- (6) يشترط أن تكون ق. د. ك لبطارية المقياس أكبر من ق. د. ك للعمود المتصل به.
- (7) وجود مقاومة معلومة متغيرة في قنطرة هو هويتسون.
- (8) القنطرة المترية أفضل من قنطرة هويتسون في قياس المقاومة الكهربائية.

مسائل

- 1- مللي أميتر مقاومته 1.9 أوم يقيس تيار كهربى أقصاه 500 مللي أمبير. فما مقاومة المجزئ اللازم لقياس تيار أقصاه 10 أمبير. (0.1 أوم)
- 2- جلفانومتر مقاومته 19 أوم ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عندما يمر به تيار شدته 0.05 أمبير فما أكبر شدة تيار يبقيه إذا وصل به مجزئ مقاومته أوم واحد؟ (1 أمبير)
- 3- جلفانومتر مقاومته 150 أوم يصل مؤشره إلى نهاية تدريجه إذا مر فيه تيار شدته 10 مللي أمبير ماذا يجب إجراؤه حتى يمكن استخدامه كفولتميتر يقيس فرق جهد أقصاه 25 فولت؟ (2350 أوم)
- 4- جلفانومتر حساس مقاومته 200 أوم أقصى تدريج له 2 مللي أمبير – أحسب
 - أ- مقاومة المجزئ اللازم لقياس تيارات أقصاها 5 أمبير.
 - ب- المقاومة اللازمة لأستخدامه في قياس فرق 10 فولت. (0.08 أوم – 4800 أوم)
- 5- جلفانومتر مقاومته 50 أوم يتخرق مؤشره إلى نهاية مقياسه إذا مر به تيار شدته 0.002 أمبير أحسب:
 - أ- دلالة انحرافه الكلي بالفولت إذا استخدم كفولتميتر بتوصيلة على التوالي بمقاومة 450 أوم.
 - ب- دلالة انحرافه الكلي بالأمبير إذا استخدم كأميتر بتوصيلة على التوازي بمقاومة 0.1 أوم.
- 6- أميتر مدرج إلى مللي أمبير مقاومته 50 أوم أريد استخدامه كفولتميتر أحسب المقاومة التي توصل بالأميتر على التوالي لكي تصبح دلالة كل مللي أمبير على تدريجه دلالة على فرق جهد مقداره فولت واحد (950 أوم)
- 7- النقاط أ، ب، ج، د مأخوذة في ترتيب دائري تكون أركانها قنطرة هوميستون فإذا كانت مقاومة الأذرع (أ ب – ب ج - ج د - د أ) على الترتيب هي 2، 5، 4، 2 أوم – أحسب قيمة المقاومة التي لو وصلت بالأذراع (د أ) حدث اتزان. (8 على التوازي)
- 8- وصلت مقاومة 6 أوم بالطرف الأيسر لقنطرة مترية ووصل بطرفها الأيمن مقاومة 4 أوم فإذا وصلت مقاومة 2 أوم على التوالي مع المقاومة 6 أوم أحسب المسافة التي تحركها نقطة الاتزان. (6.67 سم)
- 9- يتكون مقياس جهد من بطارية قوتها الدافعة 2 فولت ومقاومتها الداخلية أوم واحد وسلك طوله 100 سم، ومقاومته 4 أوم وطول الجزء الذي يتزن مع عمود كهربى قوته الدافعة 1.08 فولت. (67.5 سم)
- 10- وصلت بطارية ذات قوة دافعة كهربية كبيرة بسلك طوله 20 متر فاتزن 50 سم منه مع 72 سم من سلك مقياس الجهد في حين أن عمود قوته الدافعة 1.05 فولت أتزن مع 35 سم من سلك المقياس أحسب القوة الدافعة للبطارية بإهمال مقاومتها الداخلية؟ (86.4 فولت)
- 11- تتكون أذرع قنطرة هويستون من المقاومات، 1م، 2م، 3م، 4م، في ترتيب دائري فإذا كانت م₁=10 أوم، م₂=20 أوم، م₃=30 أوم أحسب مقدار م₄ كي تصبح القنطرة في حالة اتزان وإذا بدلت م₁، م₂ كل منهما مكان الأخرى أوجد قيمة المقاومة اللازمة لتوصيلها مع م₄ حتى تعود القنطرة لوضع الاتزان؟ (15 أوم – 45 أوم على التوالي).

- 12- استخدمت قنطرة مترية لتعيين مقاومة مجهولة بالاستعانة بمقاومة معلومة قيمتها 5.5 أوم فكان طول سلك القنطرة المقابل للمقاومة المجهولة في حالة الاتزان 45 سم أحسب المقاومة المجهولة (4.5 أوم)
- 13- قنطرة مترية مقاومة سلكها 10 أوم استخدمت في تعيين قيمة مقاومة مجهولة بمقاومة معلومة مقدارها 24 أوم فكانت نقطة الاتزان تقسم السلك بنسبة 3:2 على الترتيب أحسب قيمة المقاومة المجهولة (16 أوم).
- 14- جلفانومتر مقاومته 100 أوم أقصى قراءة له 0.02 أمبير – أحسب المقاومة المعيارية لتحويله إلى أومميتر باستعمال عمود قوته الدافعة 3 فولت، وما مقدار المقاومة التي عند قياسها تجعل المؤشر ينحرف إلى 0.25 تدريجه تماماً. (50-450 أوم)
- 15- جلفانومتر ذو ملف متحرك لا يتحمل ملفه تيار تزيد شدته عن 10 مللي أمبير. فإذا كانت مقاومته 19.1 أوم. فأوج مقدار المقاومة اللازمة لتعديل الجلفانومتر ليصبح صالحاً للاستعمال. أ- كأميتر لقياس تيار أقصاه واحد أمبير. (0.19 أوم)
ب- كفوولتميتر لقياس فرق جهد أقصاه 5 فولت. (480.9 أوم)
ج- كأومميتر لقياس مقاومة 10 أوم إذا وصل عمود قوته الدافعة الكهربائية 1.5 فولت. (120.9 أوم)