
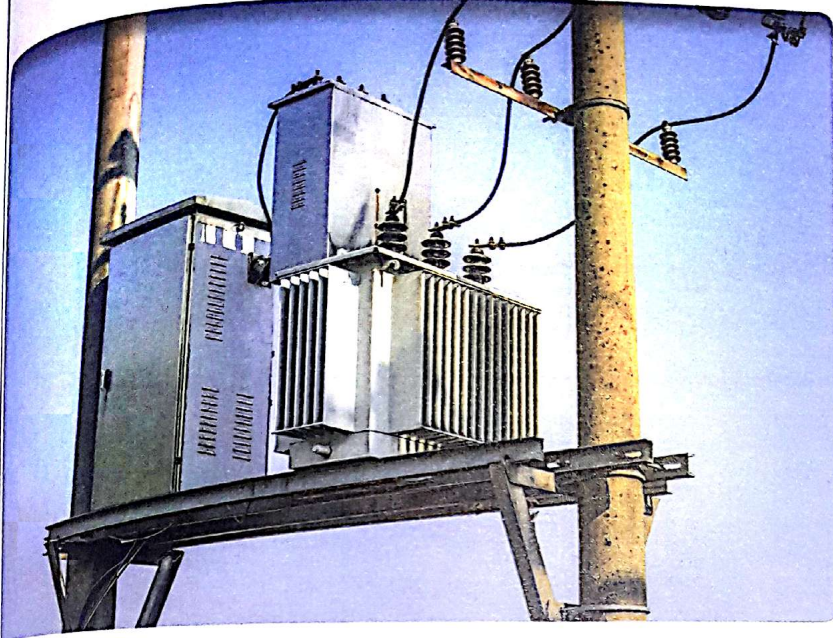


6 المَحَوَّلَاتُ الكَهْرَبَائِيَّة

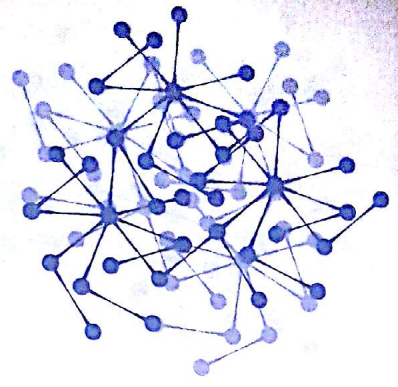

يحتاجُ عملُ بعضِ الأجهزةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ لتوتُّرٍ مُنخَفِضٍ وبعضُها الآخرُ يحتاجُ لتوتُّرٍ مُرتَفِعٍ نسبيًّا، فكيفَ يتمُّ تأمينُ التوتُّرِ المُناسِبِ لعمليها

يعتبرُ مركزُ توليدِ الطَّاقةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ في مدينةِ بانياسٍ من المشاريعِ الجيدةِ التي تُساهمُ في رِفْدِ الاقْتِصادِ الوطنيِّ، حيثُ يتمُّ رفعُ التوتُّرِ المُنتجِ في محطةِ التوليدِ بوساطةِ مُحَوَّلَاتٍ رافعةٍ للتوتُّرِ وذلك لتقليلِ ضياعِ جزءٍ من الطَّاقةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ بفعلِ جول، فما المُحَوَّلَةُ؟ وما عملُها؟

الأهداف:




- * يتعرَّفُ المُحَوَّلَةُ الكَهْرَبَائِيَّة.
- * يتعرَّفُ العلاقاتِ في المُحَوَّلَات.
- * يتعرَّفُ عملَ المُحَوَّلَةِ.
- * يميِّزُ بينَ المُحَوَّلَاتِ الرَّافعةِ والمُحَوَّلَاتِ الخافضةِ للتوتُّر.
- * يتعرَّفُ كفاءةَ المُحَوَّلَةِ.
- * يستنتجُ مردودَ نقلِ الطَّاقةِ الكَهْرَبَائِيَّة.

الكلمات المفتاحية:



- * المُحَوَّلَةُ.
- * نسبةُ التحويل.
- * مردودُ النقل.
- * كفاءةُ المُحَوَّلَةِ.

تتألف المحولة من دالتين كهربيتين وهن: N_p و N_s ملفوفتين على نواة من الحديد اللين.

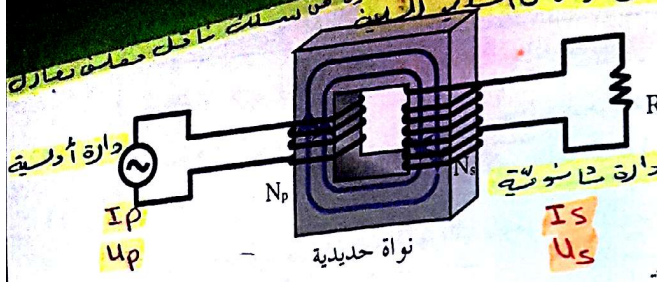

نشاط: يمثل الشكل المجاوز دارتين، في الأولى وشيعة عدد لفاتها $N_p = 300$ لفة، موصولة إلى منبع تيار متناوب، وفي الثانية وشيعة عدد لفاتها $N_s = 600$ لفة، ملفوفتين حول نواة مغلقة من الحديد اللين.

1. عند تطبيق توتر متناوب، قيمه المنتجة مختلفة بين طرفي الوشيعة الأولى، سُجّلت النتائج وفق الجدول الآتي:


$\frac{I_{eff_p}}{I_{eff_s}}$	$\frac{U_{eff_s}}{U_{eff_p}}$	$\frac{N_s}{N_p}$	I_{eff_s} (A)	I_{eff_p} (A)	U_{eff_s} (V)	U_{eff_p} (V)
- 2 -	- 2 -	2	0.25	0.50	20	10
- 2 -	- 2 -	2	0.5	1	40	20
- 2 -	- 2 -	2	1	2	80	40

2. عند التبديل بين الوشيعتين سُجّلت النتائج وفق الجدول الآتي:

$\frac{I_{eff_p}}{I_{eff_s}}$	$\frac{U_{eff_s}}{U_{eff_p}}$	$\frac{N_s}{N_p}$	I_{eff_s} (A)	I_{eff_p} (A)	U_{eff_s} (V)	U_{eff_p} (V)
- 1/2 -	- 1/2 -	1/2	1	0.5	5	10
- 1/2 -	- 1/2 -	1/2	2	1	10	20
- 1/2 -	- 1/2 -	1/2	4	2	20	40

المطلوب:

- أكمل الفراغات في الجدولين السابقين.
- ماذا تتوقع عند استبدال منبع تيار مستمر بمنبع تيار متناوب؟ لا تعتمد المحولة النتائج:

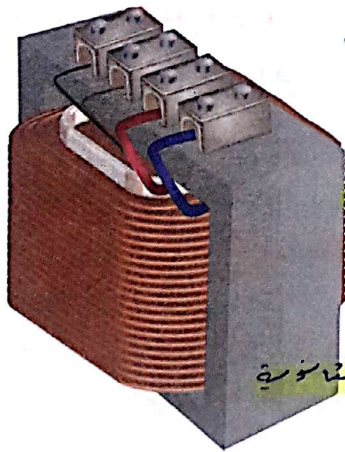

«مهمة بأ فذلتيار»

• نسمي دائرة الوشيعة التي تتلقى التيار المتناوب بالوشيعة الأولية، ويرمز لعدد لفاتها N_p ، وللتوتر المنتج المطبق بين طرفيها U_{eff_p} وللشدة المنتجة المارة فيها I_{eff_p} ونسمي دارتها بالدائرة الأولية.

• نسمي دائرة الوشيعة التي تتلقى منها التيار المتناوب (التي تطبق عليها الحموله) بالثانوية، ويرمز لعدد لفاتها N_s ، وللتوتر المنتج بين طرفيها U_{eff_s} ، وللشدة المنتجة المارة فيها I_{eff_s} ونسمي دارتها بالدائرة الثانوية.

يختلف دائماً عدد اللفات بين الوشيعتين الأولية والثانوية للمحوّلة، حيث تُصنع الوشيعة ذات عدد اللفات الأقل من سلك ذي مقطع أكبر من مقطع سلك الوشيعة الأخرى.

تسمى النسبة $\frac{N_s}{N_p}$ نسبة التحويل ويرمز لها بالرمز μ :

$$\mu = \frac{U_{eff_s}}{U_{eff_p}} = \frac{I_{eff_p}}{I_{eff_s}} = \frac{N_s}{N_p}$$

نستعمل في اجابات للاختيار

 
توقع فارس بجعل 161
2020

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{U_s}{U_p}$$

هناك $\mu > 1$ "أي عندما تكون $N_p < N_s$ " تكون المحوِّلة رافعة للتوتر حافضة للشدة إذا كانت

تكون المحوِّلة حافضة للتوتر رافعة للشدة إذا كانت $\mu < 1$ "أي عندما تكون $N_p > N_s$ "

المحوِّلة بجهاز كهربائي يعتمد على حادثة التحريض الكهروضوئي، يعمل على تغيير التوتر المُنتج، والشدة المُنتجة المتساوية، دون أن يغيّر تقريباً من الاستطاعة المنقولة، أو من تواتر التيار، أو شكل اهتزاز التيار.




يُرمز للمحوِّلة في الدارات الكهربائية بالرمز:

لا تعمل المحوِّلات الكهربائية عند تطبيق توتر كهربائي متواصل بين طرفي دارتها الأولية. لأنه بالمحوِّلة نتاج التغير في التدفق

عمل المحوِّلة: لها هدف

كيف تفسر عمل المحوِّلة عند تطبيق توتر متناوب جيبي؟
 عند تطبيق توتر متناوب جيبي بين طرفي الدارة الأولية يمر فيها تيار متناوب جيبي فيتولد داخل الوشيعية الأولية حقل مغناطيسي متناوب، تعمل النواة الحديدية على تمرير كامل تدفقه إلى الدارة الثانوية تقريباً، فتولد فيها قوة محرّكة كهربائية تساوي التوتر المتناوب الجيبي بين طرفيها بإهمال مقاومة أسلاك الوشائع في المحوِّلة، فيمر فيها تيار كهربائي متناوب له تواتر التيار المار في الأولية.

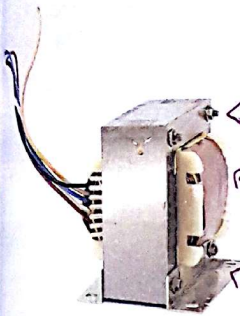

كفاءة المحوِّلة الكهربائية:

عند تمرير تيار كهربائي في ناقل أومي يضيع قسم من الطاقة الكهربائية حرارياً بفعل جول. تصنف الاستطاعة الضائعة في المحوِّلة الكهربائية إلى:

1. استطاعة ضائعة حرارياً:

• استطاعة ضائعة حرارياً في الدارة الأولية: $P'_p = R_p I_{effp}^2$

• استطاعة ضائعة حرارياً في الدارة الثانوية: $P'_s = R_s I_{effs}^2$

• استطاعة كلية ضائعة حرارياً: $P_E = P'_p + P'_s$

2. استطاعة كهربائية ضائعة مغناطيسياً نتيجة هروب جزء من خطوط الحقل المغناطيسي خارج النواة الحديدية P_M

عند إهمال مقاومة أسلاك الوشيعية الأولية فإن التيار يعاني فيها فقط من الممانعة التحريضية، وبالمقابل يعاني التيار المار في الوشيعية الثانوية من المقاومة الكهربائية للحمولة فضلاً عن الممانعة التحريضية للوشيعية ذاتها

تحسين كفاءة عمل المحوِّلة:

عندما استخدم شاحن الهاتف التَّقال أشعُر بارتفاع درجة حرارته في أثناء عمليَّة الشَّحن، ما سبب ذلك؟ وما أهمُّ الحلول العمليَّة لتحسين كفاءة عمل المحوِّلة.

يُعوِّد ارتفاع درجة حرارة الشَّاحن (المحوِّلة) إلى:

- ضياع جزء من الطَّاقة الكهربائيَّة حراريًّا بفعل جول.

دورة

كيفية الحد من كفاءة عمل المحوِّلة

- تيارات فوكو التَّحريضية.

- تيارات كفاءة عمل المحوِّلة تُصنَع:

وتحسين كفاءة عمل المحوِّلة تُصنَع:

أسلاك الوشيعة من النُّحاس ذي المُقاومة النَّوعيَّة الصَّغيرة لتقليل الطَّاقة الكهربائيَّة الضَّائعة بفعل جول.

تتملُّ التَّوَاهُ الحديديَّة من شرائح رقيقة من الحديد اللين معزولة عن بعضها البعض لتقليل أثر التيارات التَّحريضية (تيارات فوكو).

دورة

مردود نقل الطَّاقة الكهربائيَّة:

يُعطى مردود النقل بالعلاقة:

$$\eta = \frac{P - P'}{P}$$

حيث: P الاستطاعة المُتولَّدة من منبع التيار المُتناوب (المنوِّبة).
 P' الاستطاعة الضَّائعة حراريًّا في أسلاك النقل بفعل جول.

$$\eta = 1 - \frac{P'}{P}$$

وباعتبار عامل الاستطاعة قريباً جداً من الواحد فإن: $\cos \phi = 1$

$$P = U_{eff} I_{eff}$$

U_{eff} التوتُّر المُنتج بين طرفي المنبع.

$$P' = R I_{eff}^2$$

حيث R مُقاومة أسلاك النقل.

$$\eta = 1 - \frac{R I_{eff}^2}{U_{eff} I_{eff}}$$

نعوض في علاقة المردود: نعوض فنجد:

$$\eta = 1 - R \frac{I_{eff}}{U_{eff}}$$

ماذا ألاحظ من هذه العلاقة؟ ونحو المبدأ أو نكسر المقام.

لكي يقترب المردود من الواحد ينبغي تصغير مُقاومة أسلاك النقل R أو تكبير U_{eff} ، يتم ذلك باستعمال محوِّلات رافعة للتوتُّر عند مركز توليد التيار ثم خفضه على مراحل عند الاستخدام.

المُحوِّلاتُ الخافضةُ للتوتُّر:

للمُحوِّلاتِ الخافضةُ للتوتُّر استخداماتٌ عديدةٌ نذكرُ منها:

- شحنُ بعضِ الأجهزةِ الكهربائيَّةِ.
- ألعابُ الأطفالِ، التي يخفِّضُ فيها التوتُّرُ للأمانِ من 220 V إلى 12 V أو أقلَّ.
- عملياتُ اللحامِ الكهربائيِّ، حيثُ نحتاجُ لتيارٍ شدَّتهُ من مرتبةِ مئاتِ الأمبيراتِ.
- أفرانُ الصُّهرِ.

تعلِّمتُ

- المُحوِّلةُ جهازٌ كهربائيٌّ يعتمدُ على حادثةِ التحريضِ الكهروضيِّ، يعملُ على تغييرِ التوتُّرِ المُنتجِ، والشدَّةِ المُنتجةِ للتيارِ المُتناوبِ، دونَ أن يغيَّرَ تقريباً من الاستطاعةِ المنقولةِ، أو من تواترِ التيارِ، أو شكلِ اهتزازِ التيارِ.
- نسمي دارةَ الوشيعةِ التي تتلقَّى التيارَ المُتناوبِ بالوشيعةِ الأُوليةِ، ويرمزُ لعددِ لفاتها N_p ، وللتوتُّرِ المُنتجِ المُطبَّقِ بينَ طرفيها U_{eff_p} ، وللشدَّةِ المُنتجةِ المارةِ فيها I_{eff_p} .
- نسمي دارةَ الوشيعةِ التي تتلقَّى منها التيارَ المُتناوبِ (التي تطبَّقُ عليها الحمولَةُ) بالثانويةِ، ويرمزُ لعددِ لفاتها N_s ، وللتوتُّرِ المُنتجِ بينَ طرفيها U_{eff_s} ، وللشدَّةِ المُنتجةِ المارةِ فيها I_{eff_s} .
- تُسمَّى النسبةُ $\frac{N_s}{N_p}$ نسبةَ التحوِيلِ ويرمزُ لها بالرمزِ μ :

$$\mu = \frac{U_{eff_s}}{U_{eff_p}} = \frac{I_{eff_p}}{I_{eff_s}} = \frac{N_s}{N_p}$$

- تكونُ المُحوِّلةُ رافعةً للتوتُّرِ خافضةً للشدَّةِ إذا كانت $\mu > 1$.
- تكونُ المُحوِّلةُ خافضةً للتوتُّرِ رافعةً للشدَّةِ إذا كانت $\mu < 1$.
- مردودُ المُحوِّلةِ هو نسبةُ الاستطاعةِ الكهربائيَّةِ المُفيدَةِ التي نحصلُ عليها من الدَّارةِ الثانويَّةِ إلى الاستطاعةِ الكهربائيَّةِ الدَّاخِلةِ إلى الدَّارةِ الأُوليَّةِ:
- لتحسينِ كفاءةِ عملِ المُحوِّلةِ:
- تُصنَعُ أسلاكُ الوشيعةِ من النُّحاسِ ذي المُقاومةِ النوعيَّةِ الصَّغيرةِ لتقليلِ الطَّاقةِ الكهربائيَّةِ الضَّائعةِ بفعلِ جولِ.
- تُصنَعُ النواةُ الحديديَّةُ من شرائحَ رقيقةٍ من الحديدِ اللَّينِ معزولةٍ عن بعضها البعض لتقليلِ أثرِ التياراتِ التحريضِيَّةِ (تياراتِ فوكو).
- يتمُّ رفعُ التوتُّرِ المُنتجِ في محطةِ التوليدِ بواسطةِ مُحوِّلاتِ رافعةٍ للتوتُّرِ لتقليلِ من الطَّاقةِ الكهربائيَّةِ الضَّائعةِ بفعلِ جولِ، ممَّا يحسِّنُ من مردودِ النِّقلِ.

اختبر نفسك



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1. محوِّلة كهربائية نسبة تحويلها $\mu = 3$ ، وقيمة الشدَّة المُنتجة في ثانويتها $I_{eff_s} = 6 A$ ، فإنَّ الشدَّة المُنتجة في أوليتها:
 - a. $I_{eff_p} = 18 A$
 - b. $I_{eff_p} = 2 A$
 - c. $I_{eff_p} = 9 A$
 - d. $I_{eff_p} = 3 A$
2. محوِّلة كهربائية قيمة التوتُّر المُنتج بين طرفي أوليتها $U_{eff_p} = 20 V$ وقيمة التوتُّر المُنتج بين طرفي ثانويتها $U_{eff_s} = 40 V$ فإنَّ نسبة تحويلها μ تُساوي:
 - a. 2
 - b. 0.5
 - c. 20
 - d. 60

ثانياً: أعطِ تفسيراً علمياً لكلِّ ممَّا يأتي:

1. لا تُنقل الطَّاقة الكهربائيَّة عبر المسافات البعيدة بواسطة تيار مُواصل؟
2. تُنقل الطَّاقة الكهربائيَّة بتوتُّرٍ عدَّة آلاف من الفولتات ثمَّ تُخفَّض إلى $220 V$ عند الاستهلاك؟
3. تُصنَّع التَّوارة في المحوِّلة من صفائح أو قضبانٍ معزولةٍ من الحديد اللين؟

ثالثاً: حلِّ المسائل الآتية:

المسألة الأولى:

يلج عدد لفات أولية محوِّلة كهربائية $N_p = 125$ لفَّة وعدد لفات ثانويتها $N_s = 375$ لفَّة، والتوتُّر اللحظي بين طرفي الثانويَّة يُعطى بالمعادلة $u_s = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$:

المطلوب:

1. احسب نسبة التحويل، ثمَّ بيِّن إنَّ كانت المحوِّلة رافعةً للتوتُّر أم خافضةً له.
2. احسب قيمة التوتُّر المُنتج بين طرفي كل من الدَّارة الثانويَّة والأوليَّة.
3. فصل طرفي الدَّارة الثانويَّة بمقاومةٍ صرفٍ $R = 30 \Omega$ ، احسب قيمة الشدَّة المُنتجة للتيار المارِّ في الدَّارة الثانويَّة.
4. فصل على التفرُّع مع المقاومة السَّابقة وشيعةً مُهمَّلة المقاومة، فيمرُّ في فرع الوشيعة تيارٌ شدَّته المُنتجة $I_{eff} = 3 A$ ، احسب رديَّة الوشيعة، ثمَّ اكتب التابع الزَّمني لشدَّة التيار المارِّ في الوشيعة.
5. احسب قيمة الشدَّة المُنتجة الكليَّة في الدَّارة الثانويَّة باستخدام إنشاء فرينل.
6. احسب قيمة الاستطاعة المُتوسَّطة المُستهلكة في الدَّارة، وعامل استطاعة الدَّارة.

المسألة الثانية:

مولدٌ تيار كهربائي مُتناوب جيبي، يُعطي تياراً وتوتُّراً فعَّالين، قيمتهما $I_{eff} = 10 A$ ، $U_{eff} = 400 V$ ، يتمُّ رفع هذا التوتُّر بواسطة محوِّلة كهربائية مثاليَّة إلى $(4500 V)$ ، ويتمُّ نقله بعد ذلك مسافةً بعيدةً بواسطة خط نقل مُقاومته الكليَّة (30Ω) . المطلوب:

1. احسب النسبة المئوية للاستطاعة الضَّائعة في خطِّ النقل في هذه الحالة. احسب الاستطاعة الكليَّة وبهاضفة المُسألة السَّابقة.
2. احسب ما النسبة المئوية للاستطاعة الضَّائعة في خطِّ النقل في حال عدم رفع التوتُّر؟ سنِّم I لاهمية.
3. إذا تمَّ تبديل خطِّ النقل بحيث تنخفض مُقاومته إلى (5Ω) ، احسب الاستطاعة الضَّائعة في خطِّ النقل حين يمرُّ فيه تيارٌ مقداره $(0.89 A)$. ثمَّ اهد نسبة الخسائر.

المسألة الثالثة:

يبلغ عدد لفات أولية مُحَوَّلَة 3750 لفّة، وعدد لفات ثانويّتها 125 لفّة، نطبّق بين طرفي الأوليّة توتراً مُنتِجاً $U_{eff} = 3000 V$ ، ونربط بين طرفي الثانويّة دائرة تحوي على التفرّع:

• مقاوَمَة صرف، الاستطاعة المُستهلكة فيها $P_{avg1} = 1000 W$

• وشيعة لها مقاوَمَة أوميّة، الاستطاعة المُستهلكة فيها $P_{avg2} = 1000 W$ ، يمرّ فيها تيارٌ يتأخّر بالطور عن التوتّر المُطبّق بمقدار $\frac{\pi}{3} \text{ rad}$

المطلوب حساب:

1. قيمة الشدّة المُنتِجة للتيار المارّ في المقاوَمَة بمُباشرة بمُعاملة حراريّة بين طرفي ثانويّة حسب I_{eff}
2. قيمة الشدّة المُنتِجة للتيار المارّ في الوشيعة.
3. قيمة الشدّة المُنتِجة للتيار المارّ في ثانوية المُحوَّلَة.
4. الشدّة المُنتِجة للتيار المارّ في الدّارة الأوليّة للمُحوَّلَة.

المسألة الرّابعة:

يبلغ عدد لفات وشيعة أوليّة مُحَوَّلَة 125 لفّة، وفي ثانويّتها 375 لفّة. نطبّق بين طرفي الدّارة الأوليّة فرق كمونٍ مُنتِج قيمته 10 V، ونصل طرفي الثانويّة بمقاوَمَة صرف R مغموسة في مسعرٍ يحوي 600 g من الماء. مُعادله المائي مهملٌ، فترتفع حرارته $2.16^\circ C$ خلال دقيقة واحدة. $\Delta t = 2.16^\circ C$

المطلوب:

1. احسب قيمة المقاوَمَة R .
2. احسب الشدّتين المُنتِجتين في دارتي المُحوَّلَة باعتبار مردودها يُساوي الواحد.
3. نصل على التفرّع بين طرفي المقاوَمَة وشيعة مُهملة المقاوَمَة فتصبح الشدّة المُنتِجة الكليّة في الدّارة الثانويّة $5 A$ باعتبار استوائه $f = 50 Hz$

المطلوب حساب:

- a. الشدّة المُنتِجة للتيار في فرع الوشيعة باستخدام إنشاء فرينل، ثم اكتب تابع الشدّة اللحظيّة.
- b. ذاتيّة الوشيعة. حسب $X_L = \omega L$
- c. الاستطاعة المُتوسّطة في جملة الفرعين.

تفكير ناقد

عملياً يوجد حدٌّ أعلى للتوتّرات التي يمكن نقلها عبر خطوط التوتّر، فما العوامل التي تمنع من تجاوز هذا الحدّ في خطوط النقل البعيد للطاقة الكهربائيّة؟

أبحث أكثر

يعتمد عمل العديد من الأجهزة الكهربائيّة على المُحوّلات، ابحث في مكتبة المدرسة، وفي الشّابكة عن أنواع المُحوّلات واستخدامات كلّ منها.



الحولات الكهربائية

$$U_{effs} = \frac{U_{maxs}}{\sqrt{2}} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 120V$$

أولاً: (1)

توليد الإجابة:

$$\mu = \frac{U_{effs}}{U_{effp}}$$

$$\mu = \frac{I_{effp}}{I_{effs}}$$

$$3 = \frac{120}{U_{effp}} \Rightarrow U_{effp} = 40V$$

$$3 = \frac{I_{effp}}{6}$$

$$I_{effp} = 18A$$

$$U_{effs} = R I_{effs} \quad (2)$$

$$120 = 30 \times I_{effs}$$

$$I_{effs} = 4A$$

(1)

توليد الإجابة:

$$U_{effs} = X_L I_{effs} \quad (3)$$

$$120 = X_L \cdot 3$$

$$X_L = 40 \Omega$$

$$\mu = \frac{U_{effs}}{U_{effp}} = \frac{40}{20} = 2$$

ثانياً: (2) للتقليل من الإهارة الهائلة بفعل

جول

$$i_2 = I_{max2} \cos(\omega t + \phi_2)$$

(3) للتقليل من الإهارة الهائلة بفعل جول²

$$I_{max2} = I_{eff2} \sqrt{2}$$

تقليل إلى 220V عند الاستهلاك لتوافق على

$$I_{max2} = 3\sqrt{2}A$$

الأجهزة الكهربائية.


$$\phi_2 = -\frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

(4) لأننا من تأثر تيارات فوكو التي تنبع

إهارة حرارية كأثر لتلك التيارات مما يسبب

من محدود الحولة.

نالتاً:

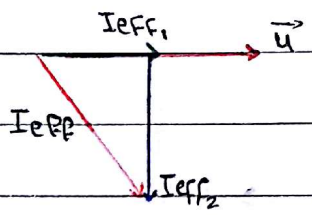

$$i_2 = 3\sqrt{2} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$$

$$\mu = \frac{N_s}{N_p} = \frac{375}{125} = 3$$

(1)

$$\vec{I}_{eff} = \vec{I}_{eff1} + \vec{I}_{eff2}$$

$$I_{eff}^2 = I_{eff1}^2 + I_{eff2}^2$$

$\mu > 1$ المحولة لأمية للتوتر

$$I_{eff}^2 = 4^2 + 3^2$$

$$I_{eff} = 5A$$





$$P' = R I_{eff}^2 = 30 \times (10)^2 = 3000 \text{ W}$$

$$3000 \leftarrow 4000 \text{ JS}$$

$$y \leftarrow 100 \text{ JS}$$

$$y = \frac{3000 \times 100}{4000} = 75\%$$

$$P' = R I_{effs}^2 = 5 (0.89)^2 \approx 4 \text{ W}$$

$$4 \leftarrow 4000 \text{ JS}$$

$$z \leftarrow 100 \text{ JS}$$

$$z = \frac{400}{4000} = 0.1\%$$

السؤال الثالث

$$\frac{U_{effs}}{U_{effp}} = \frac{N_s}{N_p}$$

$$U_{effs} = \frac{U_{effp} N_s}{N_p} = \frac{125 \times 3000}{2750} = 100 \text{ V}$$

$$P_{avg1} = U_{effs} I_{effs1}$$

$$1000 = 100 \cdot I_{effs1}$$

$$I_{effs1} = 10 \text{ A}$$

$$P_{avg2} = U_{effs} \cdot I_{effs2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$1000 = 100 \cdot I_{effs2} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow I_{effs2} = 20 \text{ A}$$

$$P_{avg1} = U_{eff} I_{eff} \cos \phi_1$$

$$P_{avg1} = 120 \times 4 \times 1$$

$$P_{avg1} = 480 \text{ W}$$

$$P_{avg2} = U_{eff} I_{eff2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$P_{avg2} = 120 \times 3 \times 0$$

$$P_{avg2} = 0 \text{ W}$$

$$P_{avg} = 480 + 0 = 480 \text{ W}$$

$$P_{avg} = U_{eff} I_{eff} \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{P_{avg}}{U_{eff} I_{eff}} = \frac{480}{120 \times 5} = \frac{4}{5}$$

السؤال الثانية

$$\mu = \frac{I_{effp}}{I_{effs}} = \frac{U_{effs}}{U_{effp}}$$

$$\Rightarrow I_{effp} U_{effp} = I_{effs} U_{effs}$$

$$I_{effs} = \frac{I_{effp} U_{effp}}{U_{effs}} = \frac{10 \times 4000}{4500} = 0.89 \text{ A}$$

$$P' = R I_{effs}^2 = 30 \times (0.89)^2 \approx 24 \text{ W}$$

$$P = I_{eff} U_{eff} = 10 \times 400 = 4000 \text{ W}$$

$$24 \leftarrow 4000 \text{ JS}$$

$$x \leftarrow 100 \text{ JS}$$

$$x = \frac{24 \times 100}{4000} = 0.6\%$$

لن نجد ذلك، لأنه ما لا تطيقه لذلك أنه دائاً تستطيق



التاريخ 201 / /

الموضوع

$R = 10 \Omega$


$I_{effs} = \frac{U_{effs}}{R}$

$= \frac{30}{10} = 3 A$

$U_{effs} = I_{effp}$

U_{effp}

$\frac{30}{10} = \frac{I_{effp}}{3} \Rightarrow I_{effp} = 9 A$

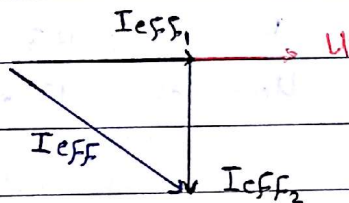

$\vec{I}_{eff} = \vec{I}_{eff1} + \vec{I}_{eff2}$

حسب مبدأ عورت

$I_{effs}^2 = I_{eff1}^2 + I_{eff2}^2$

$25 = 9 + I_{eff2}^2$

$\Rightarrow I_{eff2} = 4$

$i = I_{max} \cos(\omega t + \phi_2)$

$I_{max} = I_{eff} \sqrt{2}$

$= 4\sqrt{2} A$

$i = 4\sqrt{2} \cos(100\pi t - \frac{\pi}{2})$

$\vec{I}_{eff} = \vec{I}_{eff1} + \vec{I}_{eff2}$

$I_{eff}^2 = I_{eff1}^2 + I_{eff2}^2 + 2 I_{eff1} I_{eff2} \cos(\frac{\pi}{3})$

$I_{eff}^2 = 10^2 + 10^2 + 2(10)(10) \cos(\frac{\pi}{3})$

$I_{eff} = 10\sqrt{7} A$

$\frac{N_s}{N_p} = \frac{I_{effp}}{I_{effs}}$

$125 = \frac{I_{effp}}{10\sqrt{7}}$

$3750 = I_{effp}$

$I_{effp} = \frac{\sqrt{7}}{3} A$

السؤال الرابع

$\frac{U_{effs}}{U_{effp}} = \frac{N_s}{N_p}$

$\frac{U_{effs}}{10} = \frac{375}{125} \Rightarrow U_{effs} = 30V$

وحسب مبدأ عورت الطاقة

الطاقة الحرارية المنتجة بفعل تيار = الطاقة

الحرارية التي يتسببها السريان خلال

زمن Δt

في المقاومة فلاه القابل الزمني Δt

$m c \Delta t = R I_{effs}^2 \cdot t$

$= R \left(\frac{U_{effs}}{R} \right)^2 \cdot t$

$= \frac{U_{effs}^2}{R} \cdot t$

$0,6 \times 4200 \times 2,16 = \frac{(30)^2}{R} \times 60$



$$X_L = \frac{U_{eff}}{I_{eff_2}} \quad (b)$$
$$= \frac{30}{4} = 7.5$$

$$X_L = \omega L$$
$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{7.5}{100\pi}$$

$$P_{avg} = P_{avg_1} + P_{avg_2}$$
$$= U_{eff} I_{eff_1} \cos \phi_1 + U_{eff} I_{eff_2} \cos \phi_2$$
$$= 30 \times 3 \times 1 + 0 = 90 \text{ Watt}$$