


الشركة المصرية لنقل الكهرباء
مركز تدريب الشبكات

أختبار وصيانة محولات القدرة

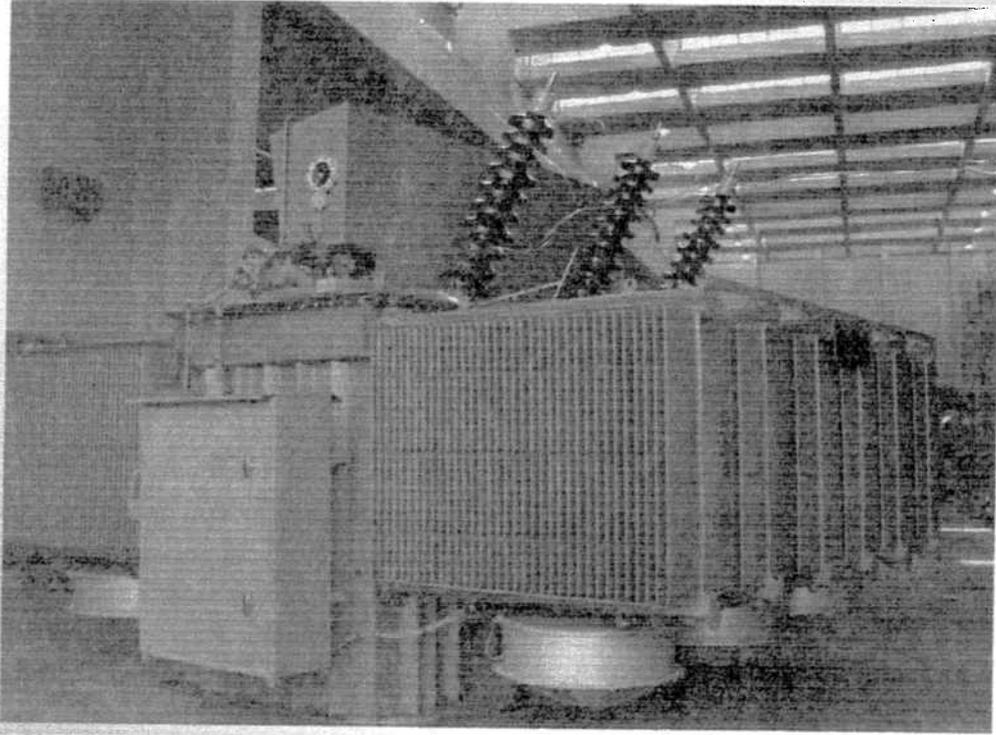

مركز تدريب الشبكات
قسم صيانة محطات المحولات



ISO 9001 - 2000



المحتويات

- ❖ تركيب المحول
- ❖ جهاز الوقاية الغازية
- ❖ مكونات أنظمة التبريد
- ❖ لوحات التحكم في أنظمة التبريد
- ❖ خصائص زيت العزل بالمحول
- ❖ ماكينة تكرير الزيت
- ❖ اختبارات المحولات
- ❖ تحليل أعطال المحولات

أهداف الدورة

- ❖ التعرف على مكونات المحول
- ❖ كيفية عمل الفحص على المحول
- ❖ أداء الصيانة الروتينية على المحول
- ❖ تحليل الأعطال الخاصة بالمحولات

أداء الاختبارات على المحول

- كيفية أداء الاختبارات على المحول وذلك لعمل الصيانة اللازمة وتحليل الأعطال بها ومنها .
- اخذ عينة الزيت وقياس درجة العزل بها
- قياس مقاومة العزل للملفات
- قياس نسبة التحويل
- قياس معامل التشتت (معامل الفقد)
- تحديد قطبية الملفات
- اختبار رقم المجموعة الاتجاهية

تركيب المحول

Transformer construction

المحتويات:

- ١- المحولات - عام
- ٢- الخزان وملحقاته
- ٣- الوسط العازل والتبريد

١- المحول - عام (معلومات عامة)

المحول عبارة عن جهاز لنقل الطاقة من دائرة إلى أخرى في نظام التيار المتردد . وهاتان الدائرتان أو (الملف الابتدائي Primary Winding) (والملف الثانوي Secondary Winding) للمحول ملفوفتان حول قلب من شرائح الصلب (Core of Laminated Steel) ومنفصلتان عن بعضهما كهربائياً على الرغم من إرتباطهما بدائرة مغناطيسية مشتركة (Common magnetic circuit) . كما يعزل ملفا المحول عن الأرض وعن بعضها بمركبات من مواد عازلة صلبة وسائلة أو غازية . ويتم إحتواء الملفات والقلب والوسط العازل في غلاف من الصلب (Tank) .

تتولد الحرارة في الملفات بمرور تيار وفي القلب بسريان - فيض كهرومغناطيسى (Electromagnetic Flux) وتنتقل الحرارة بواسطة المادة العازلة الغازية أو السائلة إلى

المبادل الحرارى (heat Exchanger)


وسوف نصف فيما يلى المكونات الأساسية للمحول ويوضح الشكل (١) رسماً لمحول مبسط والذي يوضح موقع المكونات المختلفة للمحول وهى :

أ- الخزان المحيط وملحقاته .

ب- مجموعة القلب والملفات

ج- الوسط العازل والتبريد .

” قطاع فى محول مبسط ”

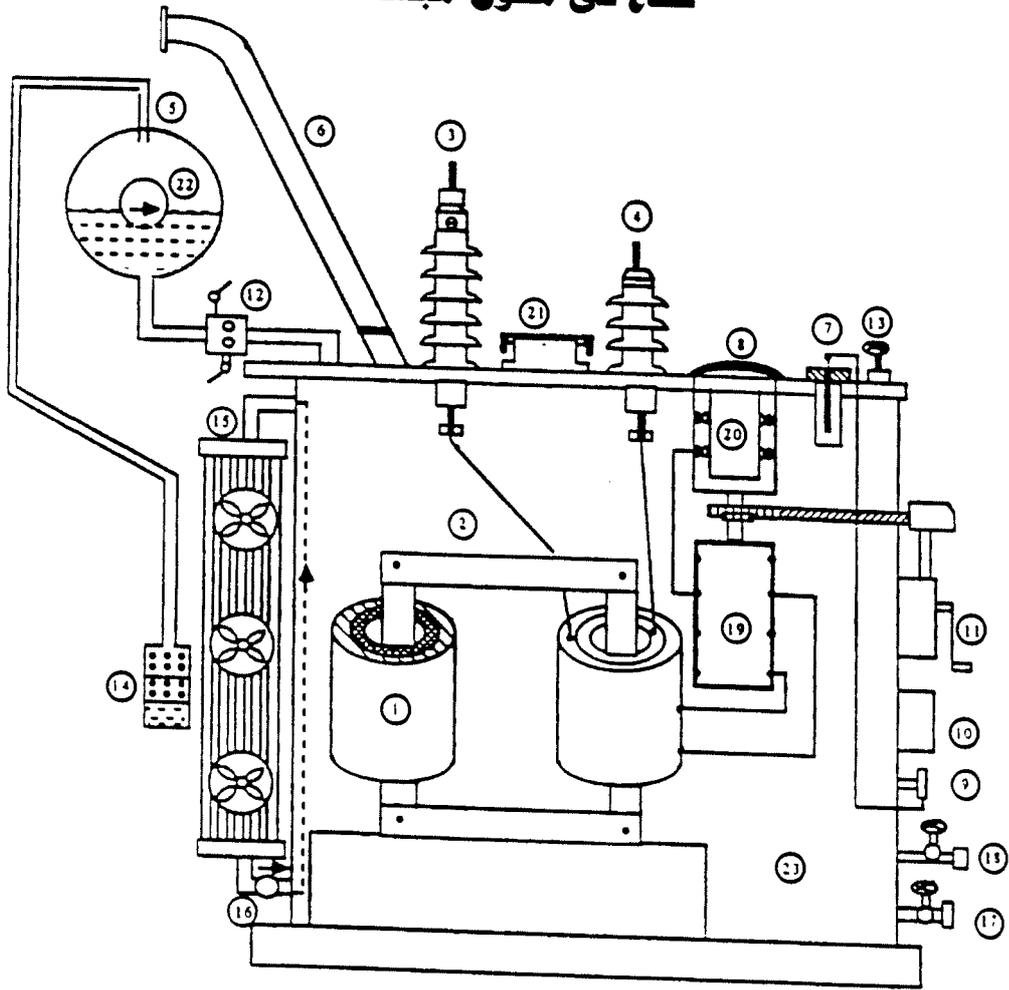

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ١- ملفات المحول | ١٣- صمام التفريغ |
| ٢- القلب الحديدى | ١٤- السيلكا جل |
| ٣- عوازل إختراق الجهد العالى | ١٥- المراوح والمبردات |
| ٤- عوازل إختراق الجهد المنخفض | ١٦- طلمبة |
| ٥- التنك التعويضى | ١٧- صمام تفريغ الزيت |
| ٦- ماسورة الإنفجار | ١٨- صمام العينة |
| ٧- الجزء الحساس لمبين درجة الحرارة | ١٩- مفتاح الإختيار |
| ٨- مغير الجهد | ٢٠- مفتاح التحويل ومقاومات الإخماد |
| ٩- مبين درجة الحرارة | ٢١- طبة الإنفجار |
| ١٠- لوحة التحكم لمراوح التبريد | ٢٢- عداد مستوى الزيت |
| ١١- لوحة التحكم لمغير الجهد | ٢٣- الزيت |
| ١٢- جهاز الوقاية الغازية (بوخلز) | |

٢- الخزان وملحقاته

١- الخزان (Tank) :

يصنع خزان المحول الحديث من الصلب الملحوم والمطلبي . ويجب أن يكون قوياً ميكانيكياً لحمل مجموعة القلب والملفات ووزن الزيت . و بالنسبة للنوع المملوء بالزيت Liquid-Filled Type يجب أن يتحمل الخزان ضغط الإختبار Test Pressure البالغ (٥ باوند/ البوصة المربعة) وبالنسبة للوحدات الأكبر (١١٠ ك.ف وأكثر) يجب أن يتحمل الخزان ضغط الهواء الكامل .

فتحة الانفجار (Explosion Vent)

حينما يحدث عطل كهربى (Electrical Falut) فى وجود الزيت قد تتولد ضغوط عالية ومن الممكن أن تحرق هذه الضغوط رقائق صلب الخزان الرئيسى مالم تستعمل بعض الوسائل للحماية ضد ذلك (الضغط).

ولقد كانت فتحة الانفجار (Explosion Vent) حتى أوائل السبعينات، هى الطريقة المستعملة عادة . وهذه الفتحة على شكل أنبوبة قطرها كبير (٤ بوصات أو أكثر) تمتد لأعلى من الخزان العلوى للمحول ثم تنحني فى إتجاه الأرض عند مخرجها . ويركب على النهاية المنحنية لهذه الأنبوبة غشاء (diaphragm) يتمزق عند حدوث أقل ضغط ليطلق القوى من داخل المحول . وقد يكون هذا الغشاء من الزجاج أو من رقائق من الفيتول (٠,٤ مم أو ٠,٠١٦ بوصة) . وبالنسبة للمحولات ذات السعة ١١٠ ك.ف أو أكثر يركب غشاء ثان عند قاع فتحة الانفجار يصنع من التيفلون أو الفينول لمنع إرتفاع الزيت فى فتحة الانفجار عن مستوى الزيت فى الخزان العلوى . لمنع الإرتفاع فى الزيت فإن القوة المطلوبة لكسر الغشاء تكون صغيرة وبالتالي فإنها تقلل إحتمال تمزق الخزان الصلب .

ومنذ أوائل السبعينات تجهز المحولات الجديدة ذات السعة ١١٠ ك.ف . وأكبر بفتحات ضغط تضبط ذاتياً (Self Resealing Pressure Relief Vent) . وقد تركيب هذه الفتحة أعلى المحول أو على جانبه . وحينما يصل ضغط الخطأ في المحول مستوى محدد من قبل فإن قوته تفتح سدادة تحت ضغط الزنبرك (Spring Pressure) وبعد ذلك يفرغ الضغط إلى الغلاف الجوي .

٢-٢-٤ أجهزة بيان درجات الحرارة Temperature Indicators

تستخدم أنواع مختلفة من أجهزة الإحساس بدرجة الحرارة (Temperature Sensing Devices) لبيان درجة حرارة التشغيل للمحولات . ويختلف رقم وإستعمال الأجهزة باختلاف حجم المحولات وإستعمالها .

المحولات الصغيرة لا تحتاج لمراوح أو ظلمبات تبريد الأمر الضروري في المحولات الكبيرة يمكن أن يركب على المحول حوالى ثلاثة أجهزة إحساس بدرجة الحرارة وهى :

أ- جهاز بيان درجة حرارة السائل (Liquid Temperature Indicator)

ب-جهاز بيان درجة حرارة الملفات (Winding Temperature Indicator)

ج- المزدوجات الحرارية (Thermocouple)

جهاز بيان درجة حرارة السائل (الزيت فى أعلى المحول)


عادة يكون جهاز بيان درجة حرارة السائل من النوع المملوء بالغاز (Gas Filled) بحيث تركيب بصيلة الحس (Sensing Bulb) داخل غطاء من قرب قمة الخزان الرئيسى ويركب جهاز البيان فى أسفل الخزان الرئيسى فى مستوى الرؤية وبينهما ملامسات لتشغيل الإنذار، وفى بعض الحالات ، تبدأ المراوح والظلمبات فى العمل .

بيان درجة حرارة الملفات (المنطقة الساخنة) :

يصمم جهاز بيان درجة حرارة الملفات بنفس طريقة تصميم جهاز بيان درجة حرارة السائل ولكن تعمل البصيلة بطريقة مختلفة . والهدف من جهاز البيان هذا هو محاكاة أسخن نقطة في المحول .

المزدوجات الحرارية :

عامة يوجد مزدوجان حراريان في المحولات الكبيرة مركبان بجوار بعضهما في الخزانات المملوءة بالزيت في طبقات الزيت العليا . وقد تستخدم هذه الأجهزة لبيان درجة الحرارة عن بعد ويتم ذلك باستخدام جهاز استقبال (Receiver) يصمم بحيث يحول المئلي فولت (Millivolts) إلى قراءة بقياس درجات الحرارة المئوية وتنتج هذه المئلي فولتات بواسطة المزدوجة الحرارية .

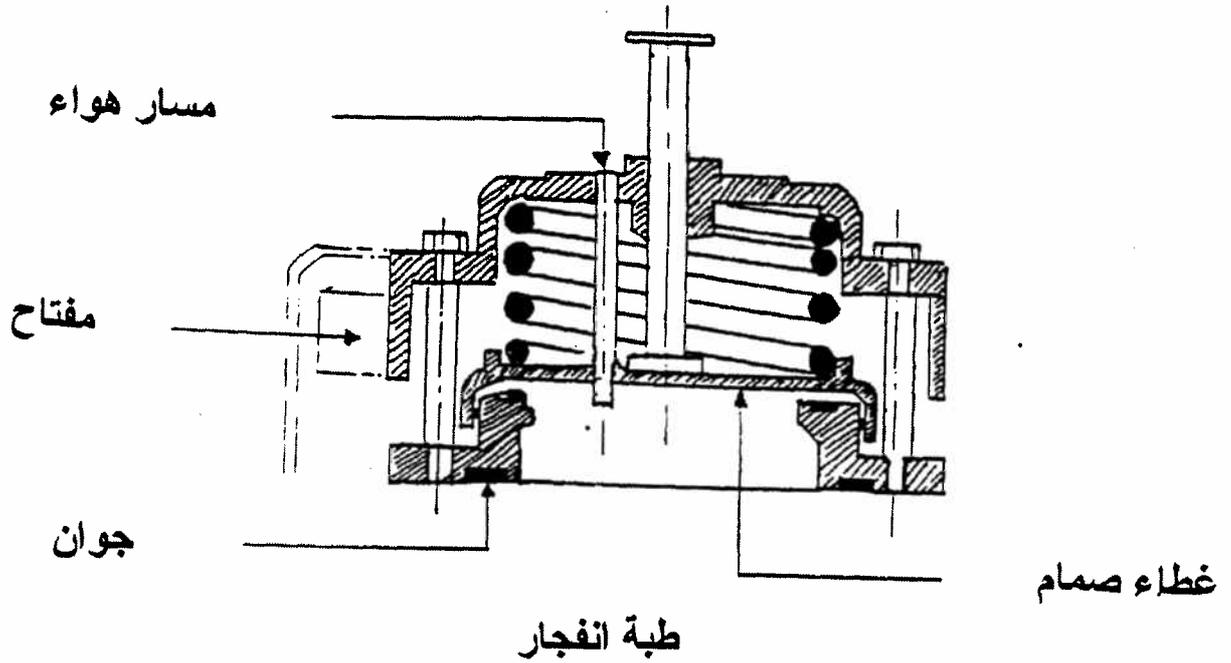

الملحقات والمعدات المركبة

أنبوب التنفس (Breather)

لكي نهتم بتمدد وإنكماش سائل التبريد (cooling Liquid) مع تغيير درجات الحرارة ، الوحدات الصغيرة لها فراغ للهواء فوق الزيت متصل بالغلاف الجوي عن طريق أنبوب التنفس (Breather) وأنبوب التنفس هذا مصمم بحيث يمنع دخول الرطوبة أو ماء الأمطار ... إلخ إلى المحول .

خزان التعويض العلوي للمحول (Conservator) :

يركب خزان زيت علوي (Conservator) على خزان (Tank) المحولات الكبيرة (أكبر من ٥٠٠ ك.ف. أمبير) في مستوى أعلى من غطاء المحول ويتصل بالمحول بواسطة ماسورة (أنبوب) . ولخزان المحول أنبوب تنفس (Breather) مفتوح على الخارج . ويطلق على الخزان العلوي الخزان الإضافي (خزان التمدد) (Expansion Tank) وهو يحافظ على الخزان الرئيسي (Tank) ممتلئاً بالزيت طول الوقت مما يسمح بالتمدد (Expansion) والانكماش (Contraction) ، ومن مزايا هذا النظام أن الزيت في الخزان الرئيسي غير متصل بهواء الغلاف الجوي . ويركب مبین لمستوى الزيت (Oil Level Indicator) بدائرة إنذار لبيان مستوى الزيت في الخزان العلوي (الإحتياطي) ولمعظم المحولات ذات السعات التي تزيد عن ١١٥ ميغا فولت أمبير خزانات إحتياطية تتحمل ضغط الهواء (Vacuum) .

ملحوظة :

المحولات التي تقل سعتها عن ١٠ ميغا فولت قد لا يتم تركيب خزانات إحتياطية عليها . وتعرف هذه المحولات بالمحولات المخنوقة (Sealed Transformers) ولكي يسمح بالتمدد أو الإنكماش للزيت فيها فإن الخزان الرئيسي يصمم بحيث يعلو الزيت فراغ ملائم للغاز .

المتابع الغازي (Gas Relay)

لوحظ ان القوس الكهربى (Electrical Arc) أو الخلل من الممكن ان ينتج عنه موجة ضغط (Pressure wave) فى السائل . وإذا تطور هذا الخلل فيجب إخراج المحول من الخدمة بأسرع ما يمكن للتقليل من الأضرار الشاملة ولذلك نستخدم متابع غازى به غشاء رقيق وحينما يتحول هذا الغشاء بفعل الموجة ويقوم مفتاح صغير (Microswitch) موصل بهذا الغشاء (Diaphragm) بتشغيل المتابعات (Relays) التى تفصل المحول . ولكن زيادة الحرارة تدريجياً لأى جزء ، مثل أجزاء الربط الساخنة (Hot Joints) والتى لا تنتج عنها موجة ضغط من الممكن أن تحدث عطلاً فى المحول فى نهاية الأمر . وذلك لأن زيادة الحرارة سوف تحلل الزيت أو تكسره وينتج عن ذلك غازات ترتفع إلى أعلى الخزان الرئيسى وتتجمع هذه

الغازات في الجزء الذي يشبه القبة (Dome Like Section) في المتابع الغازي والذي به العواممة

طافية على الزيت . وحينما يحل الغاز محل الزيت يتحقق المستوى وبالتالي تنزل العواممة مع سطح الزيت إلى أسفل وتقوم بتشغيل مفتاح صغير في دائرة الإنذار (Alarm Circuit) ، وحينما تسمع الإنذار يجب فحص الحالة قبل حدوث خطر شامل ، وتوجد ماسورة اخذ عينات موصلة بالمتابع الغازي وطرفها الأخر قريب من سطح الأرض حتى يتمكن الأفراد من أخذ عينات من المتابع الغازي أو استنزافه.

أجهزة قياس المستوى (Level Gauges)

لكي نتأكد من وجود المستوى الصحيح من السائل في المحول نستخدم مقياس لذلك وهو مركب على الخزان الرئيسي إذا كان المحول من النوع الصغير الذي لا يوجد به خزان علوي أو يركب على الخزان العلوي إن وجد . ويتم تركيب أجهزة القياس الصحيحة بحيث توضح المستوى الصحيح للزيت لأي درجة حرارة للتأكد من الملى الأولى الصحيح (Correct Initial Filling) . وهذا يضمن أنه في حالة إرتفاع درجة الحرارة أو إنخفاضها فإن المحول لن يطفح أو يصل الزيت إلى مستوى منخفض إنخفاضاً خطيراً . ويتم تركيب ملامسات على المحولات الكبيرة لكي تعطي إشارة إنذار حينما ينخفض مستوى الزيت إلى مستوى خطير .

عوازل ذات قضبان (Bushings) :

يجب أن تكون الدوائر الكهربائية معزولة في مكان دخولها الخزان الرئيسي بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا المدخل محكم بحيث لا يخرج منه زيت أو يدخل فيه الهواء . ولهذا الغرض يستخدم عازل إختراق (Bushing) وهو عادة يتكون من هيكل خارجي من الصيني وفي حالة الجهود العالية (Higher Voltages) يستخدم عزل إضافي من الزيت والورق الملفوف في داخل الهيكل الصيني .

صمامات الهواء (الفاكيوم) (Vacuum Valves)

لجميع المحولات التي تتحمل الهواء (الفاكيوم) صمام هوائى مركب أعلى المحول . وتملاً هذه المحولات بالزيت تحت ضغط الهواء(الفاكيوم) لتحسين قيمة العزل (Insulation Value) للعازل السائل والصلب.

صمام سحب السائل (Liquid Handling Valve) وصمام أخذ العينة (Sampling Valve)

لكي يتم سحب كمية من السائل من الخزان الرئيسى للمحول أو التزويد بكمية يتم تركيب صمام فى قاع الخزان الرئيسى ويوصل عادة بحوض الزيت لضمان سحب كل السائل ويوجد بجانبه صمام إبرة ١٣ مم ، يوصل أيضاً إلى حوض الزيت فى المحول والذي يستخدم فى أخذ عينة من السائل لإختبارها ، من أسفل من نقطة فى الخزان الرئيسى .

٢-١٠ المراوح و الطلمبات و الرادياتورات Fans , Pumps and Radiators

فى الأنواع الصغيرة من المحولات المملوءة بالسائل يحمل تيار الحمل الحرارى الطبيعى (Natural Convection) الحرارة من الوسط العازل (Insulating Medium) إلى جوانب الخزان الرئيسى . وإذا لم يكن هذا السطح كافياً يتم تركيب أنابيب أو رادياتورات بالخزان الرئيسى حتى يتم تحقيق سطح أكبر للسائل المار إلى أعلى وأسفل الأنابيب والرادياتورات ثم يرجع إلى قاع المحول . وقد لا يتم إنخفاض درجة الحرارة بسرعة كافية ولذلك يتم تشغيل المراوح ليهب الهواء البارد على الرادياتورات . وكخطوة إضافية لزيادة سرعة تدفق الحرارة من الملفات (Windings) والقلب (Core) إلى الغلاف الخارجى فقد يتم إمرار السائل قهرياً بواسطة طلمبات إلى أجهزة إشعاع الحرارة إلى الوسط الخارجى (أجهزة تبريد المحول) وفى بعض التركيبات قد يستعمل الماء لتبريد السائل العازل . ويتم ذلك بواسطة تركيب ملفات تبريد مياه (Water - Cooling Coils) داخل خزان الزيت أو يتم سحب الزيت من الخزان الرئيسى إلى مبادل حرارى يبرد بالماء منفصل (Water-Cooled Heat Exchanger) .

لوسط العازل ووسط التبريد (Insulating & Cooling Medium) :

يتكون العزل من عزل صلب حول كل موصل (من طبقات الورق عادة) أى عزل لفة - لفة (Turn-to-Turn Insulation) والعزل بين الملفات والأرضى (من منتجات الورق المضغوط بشكل إسطوانات أو رقائق) وكذلك الفراغات أو المناطق بالهواء أو عازل سائل . وبالإضافة إلى أن السائل يعمل كعازل فإن السائل يمر بين الملفات وحولها لنقل الحرارة بعيداً عنها وعادة يكون العزل السائل من زيت معدنى خاص أو من مركب كيميائى خامل (Askarel) هذا بالنسبة للمحولات التى تبرد بالهواء ويتم الحصول على هواء التبريد إما بواسطة الحمل الحرارى الطبيعى (natural Convection) أو بواسطة المراوح لنقل الحرارة من الملفات بعيداً .

ويسمى هذا النوع بـ العازل من النوع الجاف dry type bushing ومع ذلك فكلما زادت قيم الجهد يجب إستبدال المسافة الهوائية بين الموصل والعازل الخزفى بمادة أفضل كالزيت أو طبقات عديدة من الورق الملفوف حول الموصل كما هو مبين بالشكل (١) . ويكون للعازل عندئذ مزيد من القوة على مقاومة إجهاد الثقب من الموصل إلى الحافة البارزة ولتهدئة تركيز الغط الكهربى بين الموصل والحافة البارزة يجهز العازل بكم (غلاف) تأريض . ويجب القيام بعدد من الخطوات لتحسين الشرر العرضى السطحى surface ashover على السطح الخارجة الخزفى . ويتم ذلك بإنشاء وقاء shell خزفى ذى جواف ناتئة (منفرجة) ومن هنا يتحسن قيمة التسرب السطحى surface leakage .

فى العازل النموذجى يجب أن يوزع الجهد نفسه بالتساوى على مستوى السطح الخزفى كله وإذا كان للعازل خمس حواف ويستخدم على دائرة جهد ٢٥ ك.ف مع الأرض فإن الجهد يجب أن يهبط بقيمة ك.ف عن كل حافة عما يليها ، أى أن التدرج يجب أن يكون متساو أو متدرجا بقيم صغيرة .

فإذا لم يكن هذا التوزيع للجهد متساو ولدينا هبوطاً قدره ١٠ ك.ف عند الحافة الأولى والرابعة والـ ٥ ك.ف الباقية فوق الثانية والثالثة ، وعندئذ قد يتكرر حدوث شرر عرضى . وتستخدم طرق مختلفة للتحكم فى هذا التدرج المائل .

عوازل الإختراق

عوازل اختراق الجهد العالي High Voltage Bushings

المحتويات :-

١. المقدمة
٢. الشرح

١ - المقدمة :

من الأيام الأولى للصناعات الكهربائية ، كان يلزم وجود وسيلة للحصول على دائرة كهربية خلال منطقة مؤرّضة (كجدار الخزان أو مجموعة المفاتيح Switchgear) وعازل الإحتراق bushing هو الوسيلة التي عادة ما تستخدم . وسوف ندرس فيما يلي أنواع العازلات المستخدمة عادة .

الوصف :


العازل هو وسيلة عزل للدائرة الكهربائية عند تمريرها في وعاء يحتوي على جهاز كهربى . والأمثلة الأكثر شيوعاً لهذه الوسيلة هي الأسلاك العابرة للمحولات وقواطع الدائرة . وعلى سبيل المثال فإن الدوائر جهد ١١٥ ك.ف في الهواء المفتوح عادة ما تكون بعيدة بمسافة ثلاثة أقدام أو يزيد عن السطوح المؤرّضة ، في حين أنها تمر خلال فتحات في أغشية المحولات لا تزيد عن قطر ١٥ بوصة .

وفي داخل العازل يوجد تركيز عال للضغط الكهربى بين الموصل والحافة البارزة (الشفة) ولمنع حدوث إنثقاب للموصل خلال العازل إلى الحافة البارزة فإنه يجب القيام بتجهيز خاص . كما يجب أيضاً أن يمنع الشرر العرض Flashover على سطحه الخارجى تحت ظروف جوية كالمطر والضباب والتلوث والرطوبة وأن يمنع دخولها إلى داخل المعدات الكهربائية .

وقد تكون العازلات المستخدمة مع الجهد المنخفض من الخزف البسيط أو من النوع التركيبى ، ولكن بالنسبة لقيم الجهد العالية فإنه يستخدم إنشاء مواد خاصة .

وعند الجهود المنخفضة ، ولنقل ١٥ ك . ف فأقل يحتمل وضع وقاء Casing أو غلاف shell من الخزف حول الموصل ، لضمان إحكام منع الجهاز من أن تدخله مواد ملوثة .

عوازل اختراق الجهد العالي

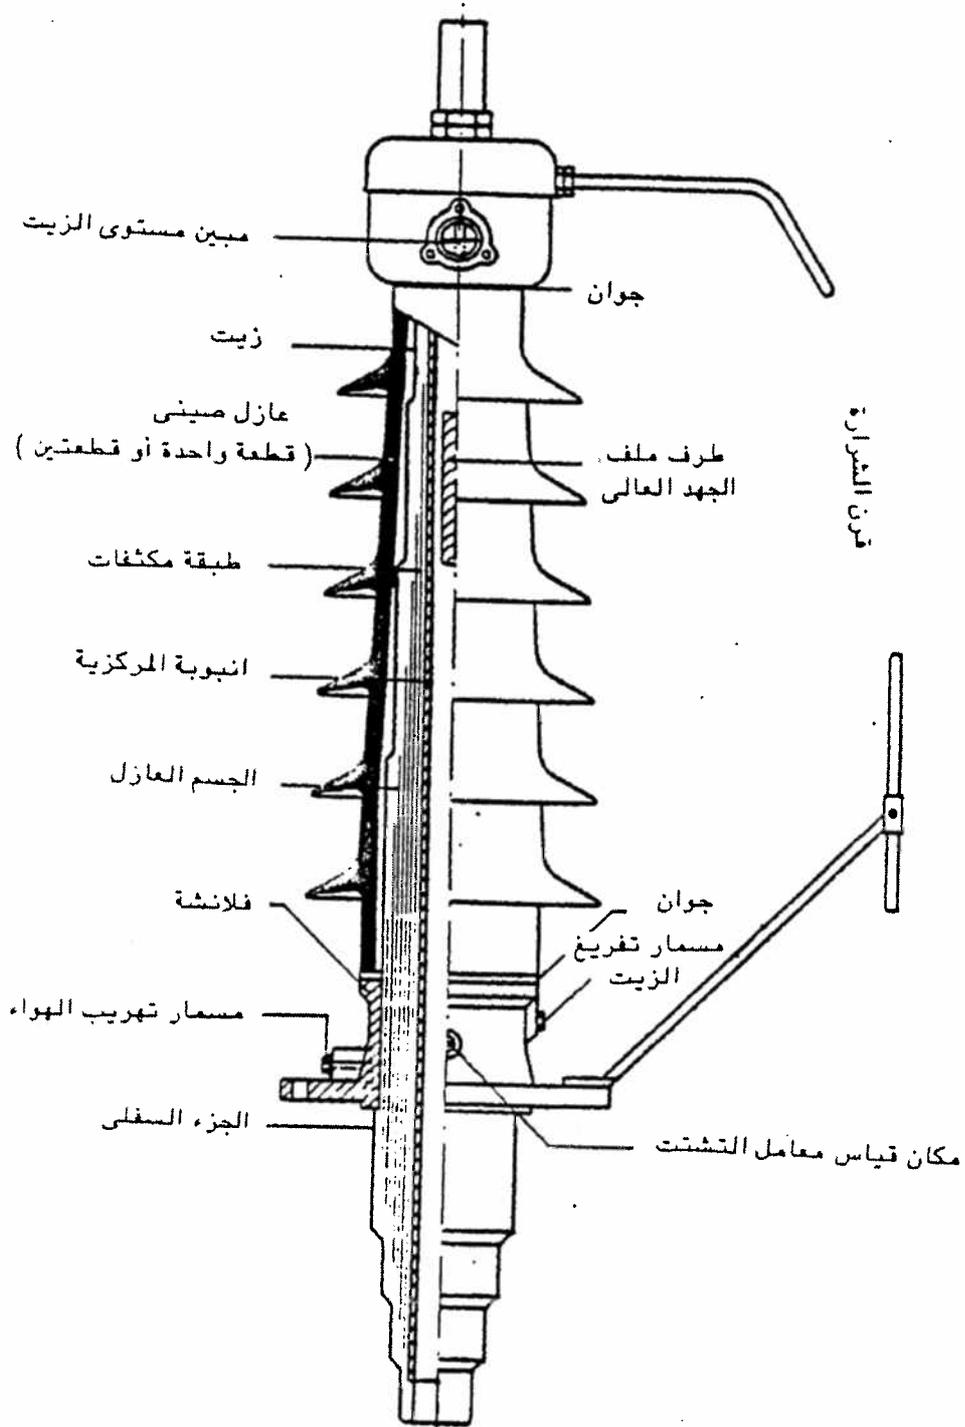

متابع بوخترز

المتابع (مرحلة) الغازى للمحول – التشغيل

والوقاية وغازات الأعطال

TRASFORME GAS RELAY OPERATION, PROTECTION AND FAULT GASES

المحتويات :

١. الغرض من المتابع الغازى كجهاز مستخدم لوقاية المحول .
٢. التوليد الغازى الراجع إلى أعطال بالمحول.
٣. المتابعات الغازية المستخدمة.

١- الغرض من المتابع الغازى كجهاز مستخدم لوقاية المحول :

المتابع الغازى عبارة عن نبيطة (جهاز) وقائية مستخدمة لتعطى بيانا بالعتل فى مراحل الإولى أو لاتخاذ الخطوة الأولى فى الفصل الفورى للمحول عند حدوث عطل كبير .

١-١ العطل فى مراحل الأولى INCIPIENT FAULT

عادة ما ينتج عم المراحل الأولى للعتل نشوء وتزايد أو تكون للغاز بمعدل بطئ والامثلة على هذا النوع من الأعطال هى :

- أ- التدفق المباشر للتيار خلال التركيبات (الإنشاءات) الدعامية والعازلة ، وذلك بسبب عيب فى هذه التركيبات .
- ب- الوصلات المعيبة التى تسبب التسخين .
- ج- أعطال مغيرات الجهد (مغيرات نقط مأخذ ملفات المحولات (Tap-Changing) التى تسبب فصلاً للدوائر عند المراحل الأولى للعتل.
- د- أعطال قلب المحول .

١-٢ العطل الكبير MAJOR FAULT

يسبب العطل الكبير تكونا سريعا للغازات بكمية كبيرة أمثلة على مثل هذه الأعطال الكبرى :

- أ- حالات القصر SHORTS بين الملفات المختلفة .
- ب- إنفتاح الدوائر الناتج عن الأقواس الكهربائية الشديدة.

التوليد الغازي الراجع إلى أعطال بالحول :

يحدث أن تسبب الظاهرتان الكيميائية والكهربية المرتبطتان بتطور الأعطال في المحولات التي تملأ بالزيت- وعلى نحو لا يتغير تقريباً في توليد الغازات .

ويتوالى تكون كمية لا بأس بها من الغاز في المراحل الأولى للأعطال . ويجرى أخذ عينتين من كل من الزيت والغازات المتولدة ، عند حدوث عطل لتساعد في تحديد موضع العطل بالضبط .

وبالنسبة لزيت المحولات فإن تراوح نقطة الغليان يكون بين ٢٨٠م° إلى ٥٤٠م° (٣٦° فهرنهيت إلى ٧٥٢م° فهرنهيت)، وعند النهايه الكبرى لتراوح نقطة الغليان يبدأ في الظهور آثار انحلال الزيت DECOMPOSTION . وكلما إرتفعت درجته وبقيت على ارتفاعها ، كلما تزايدت نسبة نواتج التحلل زيادة مطردة . وعند درجة حرارة الأقواس الكهربائية ARCING TEMPERATARE ، ينحل الزيت إنحلالا كاملا إلى كربون وغازات بسيطة تتكون من العناصر الموجودة في التركيب البنائي للزيت وتنحل زيوت العزل الكهربى عندما تتعرض او زيادة التسخين الناتجة عن الوصلات JOINTS أو نقاط التوصيل Connections ذات المقاومة العاليه وتكون نواتج هذا الإنحلال هى الكربون والماء (أو بخاره) و ثانى أكسيد الكربون والإيدروجين والميثان والاسيتيلين وأول أكسيد الكربون .

وتعتمد نسبة الغازات الناتجة باختلاف الزيوت ونوع العطل والطاقة المشتقة من العطل وعوامل أخرى . وقد وضعت للغازات الناجمة عن أعطال أو تكون اقواس كهربية والتي قامت بتحليلها إدارة المعامل المركزية بهيئة كهرباء مصر . تراوحات التركيب التالية :-

صفر إلى ٥ في المائة	ثاني أكسيد الكربون
صفر إلى ٢٢ في المائة	أول أكسيد الكربون
٣-، إلى ٨٦ في المائة	الإيدروجين
١ إلى ٣١ في المائة	سلسة الميثان
١ إلى ٤٣ في المائة	ثاني أكسيد الكربون


وتصعد الغازات الناتجة - جنباً إلى جنب مع الهواء الذي يطرده العطل من الزيت إلى قمة المعدة ليتجمع في المتابع الغازي (GAS RELAY) ومع ذلك فإن وجود غاز في المتابع لا يدل بالضرورة على وجود حالة عطل . وذلك أنه قد يكون مجرد هواء ذائب في أو مخلوط بالزيت . وعلى ذلك من الضروري إختبار الغاز المجتمع في أجهزة الإنذار .

المتابع الغازي طراز براون بوفيري BROWN BOVIRY

ويمائل هذا المتابع في تشغيله المتابع السابق شرحه ، فهو أيضاً له عوامتين موضوعتين في غرفة واحدة مملوءة بالزيت ومصمم ليركب على مجموعة الانايبس بين المحول والخزان التعويضي . وعندما يتجمع الغاز ببطء ، فإنه يزيح الزيت في الجزء العلوي للغرفة يشغل العوامة العليا التي تغلق دائرة تصدر صوت الإنذار . فإذا كان إنتاج الغاز كثيفاً فإن دفعة زيت مفاجئة تدفع العوامة السفلى بعيداً فتقوم هذه العوامة بتشغيل نبیطة (وحدة) وقائية ، وهذه بدورها تفصل المحول .

ويجرى توفير هذا المتابع بأحجام مختلفة بحسب معايرة الكيلو فولت للمحول . ويتم إختبار هذا المتابع باستخدام مضخة هواء كما سبق ذكره .

و يقوم هذا المتابع أيضاً ببيان حالات إنخفاض الزيت وكذلك تكون الغاز و للطراز twooo من المتابعات نوع براون بوفيري ، عوامة واحدة فقط أما الطرازات الأخرى منها فلها عوامتان ويبين الشكل (٨) مخططان توضيحية لطرز هذا النوع .

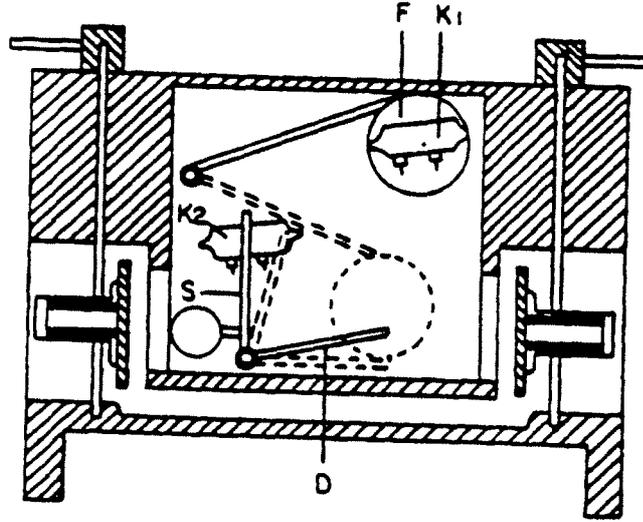

شكل (٨)

المتابع الغازى طراز اسيا ASEA GAS RELAY


وهذا المتابع مصمم ليتركب فى الانابيب التى توصل المحول بالخزان التعويضى وبالرجوع إلى الشكل (٩) يمكن ملاحظة أن له عوامة واحدة . فى الظروف العادية يمتلىء الفراغ الداخلى بالزيت .

والعوامة (F) والقلابة (S) مجهزتان بنقاط تلامس زئبقية (K2,K1) بالزيت وفى حالة حدوث عطل صغير فى المحول ، ترتفع فقاعات الغاز لتزيح الزيت فى الجزء العلوى من الغرفة . وأما العوامة العليا فتسقط ويقوم مفتاح التحويل K1 بإكمال دائرة تقوم بدورها بإصدار صوت الإنذار صوت الإنذار وبالنسبة للأعطال الصغرى لا تتحرك القلابة (S) .

وعند حدوث أعطال كبرى مسببة تكوينا شديداً للغاز وتدفعاً للزيت الناتج فإن القلابة تتأرجح فى اتجاه تدفق الزيت مما ينتج عنه أن يقوم المفتاح الزئبقى (K2) بتشغيل النبيلة (الوحدة الوقائية لعزل المحول) .

فإذا ما حدث أن هبط مستوى الزيت بشدة لدرجة أن حدث تصريف لزيوت الخزان الواقى والفراغ الداخلى ، فإن العوامة تهبط عندئذ لتصدر صوت الإنذار وتقوم على الفور بإعتاق العتلة (D) التى تقوم بدورها بتشغيل (K2) وتفصل المحول .

يمكن إستخدام مضخة لإجراء الإختبار كما سبق ذكره فى الأنواع السابقة وتدرج هذه المتابعات فى أحجامها بحسب سعة الزيت للمحول .

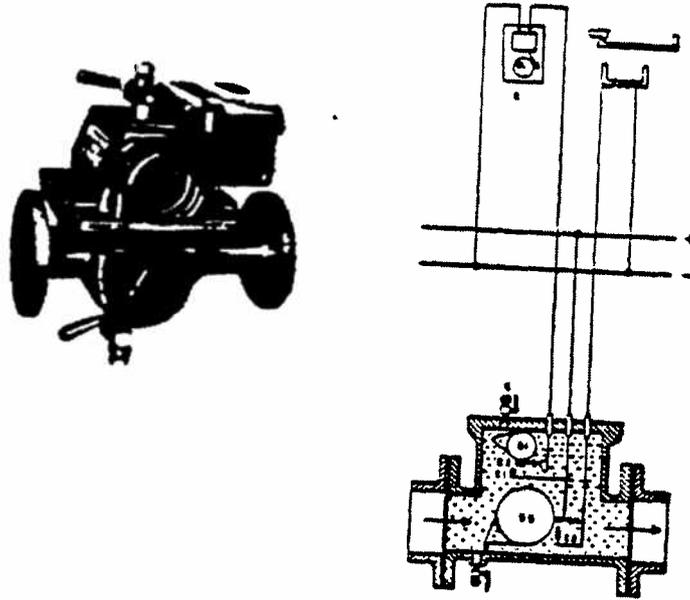

شكل (٩)

أنظمة التبريد في المحول

نظم تبريد المحولات - عام

Transformer Cooling Systems - General

المحتويات :

- ١-٤-٤ وسائل تبريد المحولات (Means of cooling transformers)
 ٢-٤-٤ وسائل تبادل الحرارة (Methods of heat exchange)
 ٣-٤-٤ الخلاصة

وسائل تبريد المحولات :

عند التشغيل العادي للمحول تنتج حرارة من نحاس الملفات والقلب الحديدي وبسبب المفاقد الشاردة (stray losses) ويجب إزالة هذه الحرارة لمنع زيادة سخونة العزل (Insulation) وحدوث عطل بالمحول .

وبالنسبة للمحولات المملوءة بالسائل (Liquid-filled transformers) يتم التبريد كما يلي :
 أ - بإمرار الزيت الساخن أو السائل التركيبي العازل (Synthetic liquid insulation) على سطح يبرد بالهواء (air-cooled surface) إما بالحمل الطبيعي (natural convection) أو بالحمل القسري [Forced (pumps) convection] .

ب - وبإمرار الزيت الساخن على أسطح تبرد بالماء (water-cooled) فإن هذه الأسطح وهي الملفات التي تبرد بالماء تتركب إما في الخزان الرئيسي أو على السطح الخارجي .
 ولجميع المحولات الحديثة التي تبرد بالماء أجهزة تبريد خارجية (external coolers)

وفي حالة المحولات التي لا يستخدم فيها زيت أو سائل كوسط تبريد يسمح للهواء الجوي البارد بالمرور على القلب الساخن والملفات لإزالة الحرارة .

طرق تبادل الحرارة (Methods of heat exchange)


أولاً : طرق دورة الوسط العازل :

فى المحولات المملوءة بالسائل يجب أن تتم دورة السائل للحصول على التبريد المناسب ويمكن إنجاز ذلك إما بالطرق الطبيعية أو القسرية .

ويعتمد التبريد الطبيعى على تأثير السيفون الحرارى (Thermosyphen effect) أو التشعيب الحرارى .

ويمكن وصف هذه الطريقة باختصار كما يلى :

حينما يغمر السطح الساخن (مثل الملفات والقلب) فى سائل فإن الحرارة تنتقل للسائل المحيط والذي يكون أبرد نوعاً ما . وأى تغيير فى درجة حرارة السائل سوف ينتج عنها تغيير كثافته ويلي ذلك أن السائل الساخن يبدأ فى الصعود الى أعلى المحول . وعندئذ يتم تبريد السائل الصاعد أعلى المحول وجوانبه أو يتم ذلك فى أنابيب الراديتور الخارجية (external Radiator) (انظر الشكل ١) ومع زيادة كثافة الزيت الذى تم تبريده فإنه يهبط الى أسفل الخزان الرئيسى . وعملية حمل السائل هذه تصبح عملية طبيعية مستمرة ويطلق عليها طريقة التشعيب الحرارى أو السيفون الحرارى (Thermosyphen effect)

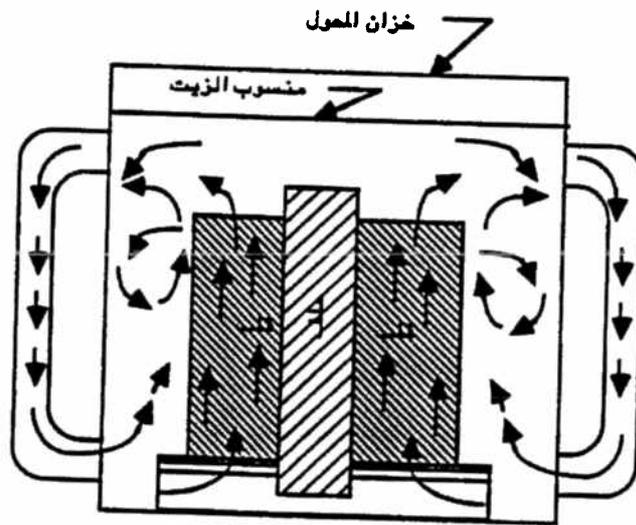

شكل (١)

وقد يتم إضافة طلبات لدوران السائل للمساعدة في التدفق الشعيب الحرارى .
وبذلك يصبح النظام نظام دورة قسرية (forced circulation type). والمحولات ذات التبريد الجاف والتي تستخدم الهواء كوسط عزل تعتمد على تيارات الحمل الهوائية لحمل الحرارة بعيداً عن الملفات . وبعض أنواع المحولات التي تبرد بالهواء تستعمل مراوح للمساعدة في مرور الهواء الساخن من الملفات الى الخارج .

ثانياً : طرق نقل الحرارة من العازلات السائلة :

نظم التبريد الذاتية (self-cooled systems) :

يتم تبريد السائل الساخن بإمراره على سطح بارد ومثال على ذلك محول التوزيع حيث يتم تبريد الزيت بإمراره حول السطح الخارجى للخزان الرئيسى للمحول .

وحيثما تزيد سعة المحولات عن ٢٥ ك ف أ فيعتبر نشر الحرارة حول منطقة كبيرة حول الخزان الرئيسى وسيلة غير اقتصادية . وقد تم استخدام خزانات رئيسية مصلعه كوسيلة أولية لزيادة سطح التبريد .

وكلما زاد معدل الكيلوفولت أمبير فإن الحاجة تدعو لزيادة مساحة السطح لتوزيع الحرارة . ويتم ذلك عامة إما بتركيب أنابيب معدنية خارجية تلحم على جوانب الخزان الرئيسى (أنظر الشكل ٢ أ) أو بربط راديتورات خارجية حول الخزان الرئيسى (أنظر الشكل ٢ ب) أما المعدات أو الأجهزة المساعدة فهي غير مطلوبة لأن الزيت أو السائل التركيبى يشع حرارته خلال الخزان الرئيسى والأنابيب ثم تنتقل الحرارة الى الهواء الخارجى . ولعدم استخدام مراوح لتحريك الهواء فقد أطلق عليه نظام التبريد الذاتى (self-cooled system)

نظم التبريد بالمراوح (fan-cooled systems) :

يوضح الشكل (٣) محول مجهز بالراديتورات والمراوح . ويزيد معدل التبريد بمرور هواء المراوح على الرديتورات .

وتعتبر وحدات التبريد (Unit-coolers) (إنظر الشكل (٤) أمثلة خاصة للمبادلات الحرارية بين الزيت والهواء (Oil to air heat exchangers) ويتم تجميعها بحيث تكون جاهزة تماماً لتركيبها على المحول . وتختلف الأحجام المعدة لمقابلة أحمال التبريد المتنوعة . وتتكون هذه الوحدات أساساً من ملف تبريد (Cooling Coil) .

وظلمبة دورة الزيت (Oil circulating pump) ومجموعات المراوح والمحركات و لوحة التحكم (Contral cabinet) .

ومن المهم أن نتذكر أن المحول المجهز بوحدة مبردات غير محددة السعة ONAN (ONS) ولكن بالسعة OFAF (OFP) ويتم تغليف وحدات التبريد تماماً وبهذا لا يوجد هواء حر الحركة (Free moving air) لتبريد أنابيب المبرد حينما لا تعمل المراوح بالإضافة إلى ذلك يجب أن تعمل ظلمبات الزيت (Oil Pump) لكي تكون الوحدة فعالة تماماً . وإذا حدث عطل في محطة توزيع سيسبب فقداً في التبريد وخروج المحول من الخدمة بينما تعطل وحدة تبريد واحدة على المحول المجهز بعدة وحدات تبريد سوف ينتج عنها هبوط جزئي في سعة المحول .

خلاصة

إن تشغيل المحول المجهز بمراوح وراديتورات يمكن فكها لتحقيق ١٣٣٪ ، ١٦٦٪ من سعة ONAN GNS يعد ممارسة قياسية وحينما يصل التحميل إلى ١٣٣٪ فإن مجموعة من المراوح تبدأ في التشغيل (ONAF (ONP) . وعندما تصل شدة التحميل إلى ١٦٦٪ فإن مجموعة أخرى من المراوح تبدأ في التشغيل (ONAF(ONP) . وبهذا التركيب يتم تغذية بالهواء لتبريد الزيت من المصادر الأتية .

أ- وسائل طبيعية

ب- مجموعة من المراوح تمرر الهواء على الراديتورات

ج - مجموعة أخرى من المراوح تضاف الى المجموعة الأولى لإمرار الهواء على الراديتورات أو الأنابيب الإضافية .

ويمكن أن تقرأ لوحة البيان كما يلي :

ONAN /ONAF /OF AF)300/400/500KVA (ك ف أ) تمثل على التوالي .
 وقد تستعمل المراوح وطمبات الزيت لتحقيق ١٣٣٪، ١٦٦٪ من (ONAN / ONS) على
 التعاقب وعندما تكون النسبة ١٣٣٪ تعمل المراوح للتغذية لحجم أكبر من هواء التبريد (
 cooling air) الى أنابيب الراديتورات وحينما يصل الحمل الى ١٦٦٪ ، فإن الطلمبات
 تبدأ في التشغيل لزيادة سرعة تبريد حجماً أكبر من الزيت كل دقيقة بواسطة الهواء البارد
 الذي تغذى به المراوح .

ويمكن أن تقرأ لوحة البيان كما يلي :

5000/6660/8300 KVA (ك.ف.أ) والتي تمثل ONAN /ONAF/ OF AF على التوالي .

ملحوظة :

الحروف التي بين الأقواس خاصة بالمحولات التي تم تركيبها قبل ١٩٦٨ . وبالنسبة للمحول
 الذي لا يحتوى على تبريد بالماء خارجى أو داخلى ستكون سعة صفرأ إذا إنقطعت التغذية
 بالمياه عن وحدات التبريد . وتجهز معظم الوحدات بمبادلى حرارة من الحجم الذى يسمح
 بالتغذية بـ ١٠٠٪ من سعة المحول بالميجا فولت أمبير فى حالة تعطل وحدة تبريد .

مكونات نظام تبريد المحول Transformer Cooling System Components

المحتويات :

- ١- طلمبات (Pumps)
- ٢- أجهزة قياس (gauges)
- ٣- صمامات المبردات (radiator valves)

الطلمبات (Pumps) :


تستخدم الطلمبات في نظم التبريد لزيادة سرعة معدل تدفق الزيت وبزيادة حجم ومعدل مرور الزيت الساخن من الخزان الرئيسي الى سطح التبريد (راديتور أو مبادل حرارى) فسوف يزيد معدل التبريد . وفي حالة تصميم الراديتورات بحيث تسمح بالتدفق بالحمل الطبيعي فإن إضافة طلمبة تعتبر مساعده إختبارية لزيادة سعة المحول . وفي هذه الحالة فإن تعطل الطلمبة يسبب إنخفاض الحمل فقط . وبالنسبة للمحولات المركب عليها مبادلات حرارية بين الزيت والماء (oil water heat exchangers) أو راديتورات متعددة الممرات (Multi-pass radiators) فإن تعطل جميع مضخات الزيت (Oil pumps) يستدعى إخراج المحول من الخدمة لعدم وجود تيار حمل طبيعي فعال للزيت الساخن في هذه الأنواع من وحدات نقل الحرارة (heat transfer units) .

وتستخدم جميع المصانع طلمبات زيت تعمل بالطرد المركزي (Centrifugal oil pump) وتتركب مباشرة على ماسورة تدفق الزيت . ويكون تدفق الزيت الرئيسي حول المحرك وخلالها . ويحافظ الزيت المار خلال المحرك على برودة ملفاته .

وفي بعض الطلمبات محركات ذات عمود دوران أجوف (hollow shaft) ليمر جزء من الزيت داخل عمود الدوران لتبريد المحرك . وفي هذا النوع من الطلمبات لا يوجد أى نوع من الحشو يمكن أن يتسرب الزيت من خلاله ويتم تزييت الوحدة بزيت المحولات .

ويتم إخراج أسلاك توصيل المحرك للخارج من خلال أطراف محكمة مقاومة للزيت (oil tight resistance) في صندوق مقاوم للطقس .

ويمكن تركيب الطلمبات أعلى المحول (أنظر الشكل ٣ (أ)) أو أسفل المحول (أنظر الشكل ٣ (ب) بين الخزان الرئيسي والراديتور . ويمر الزيت خلال الطلمبة بطريقة مباشرة حسب التدفق بالحمل الطبيعي للزيت الساخن .

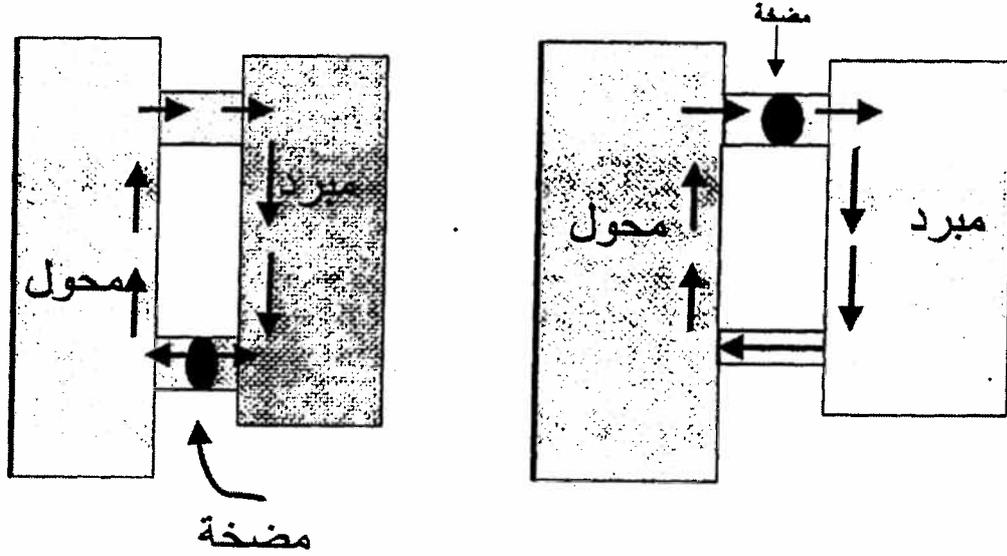

• أجهزة قياس (gauges) :


١. قياس درجة حرارة الزيت (Oil temperature gauge)
٢. جهاز قياس درجة حرارة الملفات (Winding temperature gauge)
٣. جهاز قياس تدفق الزيت (Oil flow gauge)
٤. جهاز قياس مستوى الزيت (Oil Level gauge)

جهاز قياس درجة الحرارة (Bourdon Type)

يوجد جهاز قياس ذو قرص مدرج مقاوم للطقس على جميع المحولات المستخدمة في المحطات . ويجب تركيب الجزء الحساس لدرجة الحرارة (Temperature sensitive element) في فتحة مملوءة بالزيت في أسخن منطقة للزيت .


وأيضاً بحيث يمكن فكه دون إنخفاض مستوى الزيت في المحول في المحول بالجهاز ملامسات يمكن ضبطها (adjustable contacts) تعطى إنذاراً أو تشغيل التحكم في نظم التبريد (Control cooling system) (المراوح والطللمبات) وعادة تكون هذه الملامسات قابلة للضبط على مدى كبير من درجة الحرارة .

وتتم حركة مؤشر جهاز القياس بتمدد أو إنكماش السائل في عنصر الإحساس بالحرارة (heat sensing bulb) وينتقل تمدد وإنكماش السائل من خلال الأنبوب الشعري (Capillary tube) الى أنبوب بوردون المركب في الجهاز . ومع زيادة ضغط السائل فإن أنبوب بوردون الذي على شكل القوس تميل الى استقامته وتنتقل هذه الحركة الى قضيب المؤشر وعادة يزود القرص المدرج بمؤشرين يبين إحداهما درجة الحرارة الحالية ويبين المؤشر الثاني أعلى درجة حرارة يمكن الوصول اليها حسب الحمل المسحوب بعد عملية آخر ضبط . ويمكن إعادة ضبط المؤشر بواسطة مقبض المؤشر بواسطة غاطس مركب على مقدمة جهاز القياس أنظر الشكل (أ) ، (ب).

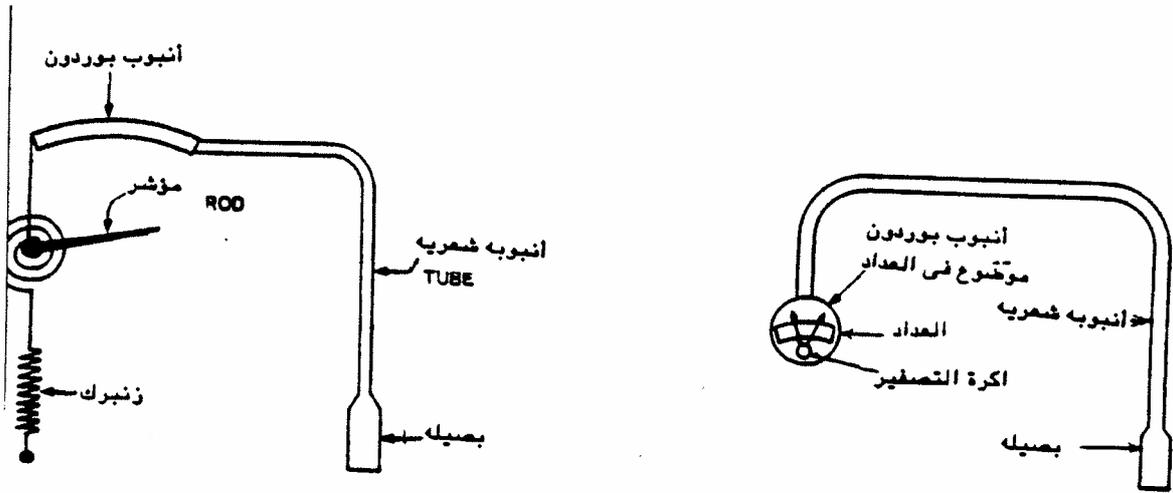

شكل ١٤٦

شكل ١٤٦

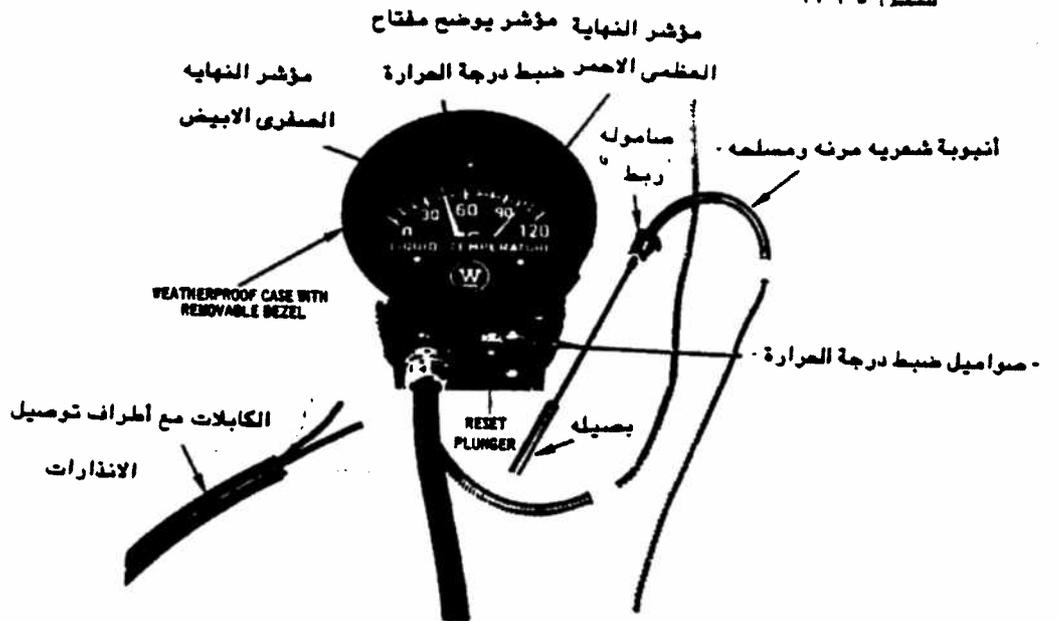


شكل ٥

جهاز قياس الضغط التفاضلي (Pressure Differential Gauge) :

يوصل جهاز قياس الضغط التفاضلي بين أطراف الطلمبة (أنظر الشكل) وهو يقاوم بعمل مقارنة بين الضغط على مدخل ومخرج الطلمبة وذلك يبين تدفق الزيت .

وكمثال الطلمبة التي قدرتها (٥ حصان) تكون القراءة الطبيعية بين ٣-٥ باوند / بوصة مربعة عند تشغيل الطلمبة وتكون صفراً حينما تفصل الطلمبة . وقد تم تزويد جهاز القياس بدائرة إنذار لبيان أى عطل أثناء تشغيل الطلمبة أو إنسداد مجرى الزيت بشكل يسبب توقف سريانه .

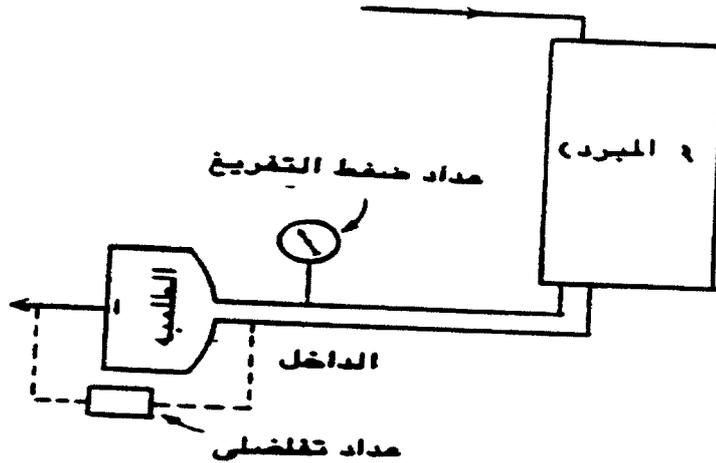


شكل ٧

جهاز قياس درجة حرارة الملفات :

تركب البصيلة (العنصر) في فتحة حولها ملف لسخن (heating coil) ويتم تغذية ملف التسخين هذا من محول تيار حساس للتيار (Load sensing current transformer) ومع زيادة الحمل أو نقصه فإن التيار المار خلال ملف التسخين يؤثر على بصيلة الحس (Sensing bulb) بطريقة نسبية تحاكي درجة الحرارة للملفات على جهاز القياس . وتستخدم المفاتيح على جهاز القياس هذا في معظم المحولات الحديثة للتحكم في المراوح والطمبات .

وسوف يتم بيان جهاز القياس كما هو موضح في الشكل (٦)

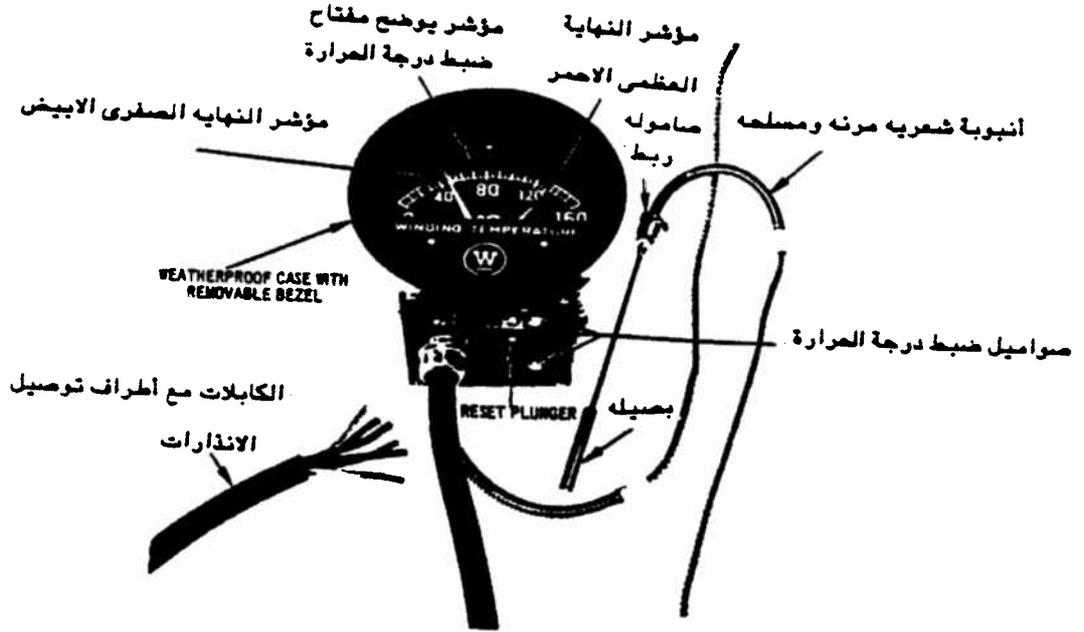

شكل ٦


جهاز تدفق الزيت :


تستخدم أجهزة قياس تدفق الزيت لتوضيح الوسائل المرئية لبيان حدوث تدفق الزيت (Oil flow) وتوجد عدة أنواع من هذه الأجهزة من أكثرها شيوعاً النوع ذات الريش الموصلة مغناطيسياً بالمؤشر في (Vane type with magnetic coupling to the pointer) وهي الأنواع ذات الفصل والتوصيل والتي لا تقيس سريان جزئي .


ملحوظة


إذا تعين فك راديتور من على المحول لفترة طويلة وتعين إعادة المحول إلى الخدمة فإن الصمام المفتوح سوف يقفل وبالإضافة إلى ذلك فإن صمامات الراديتورات لا تحقق منع التسرب المحكم إذا تعين سحب الفاكوم من على الخزان الرئيسي للمحول .


لوحات التحكم فى أنظمة التبريد

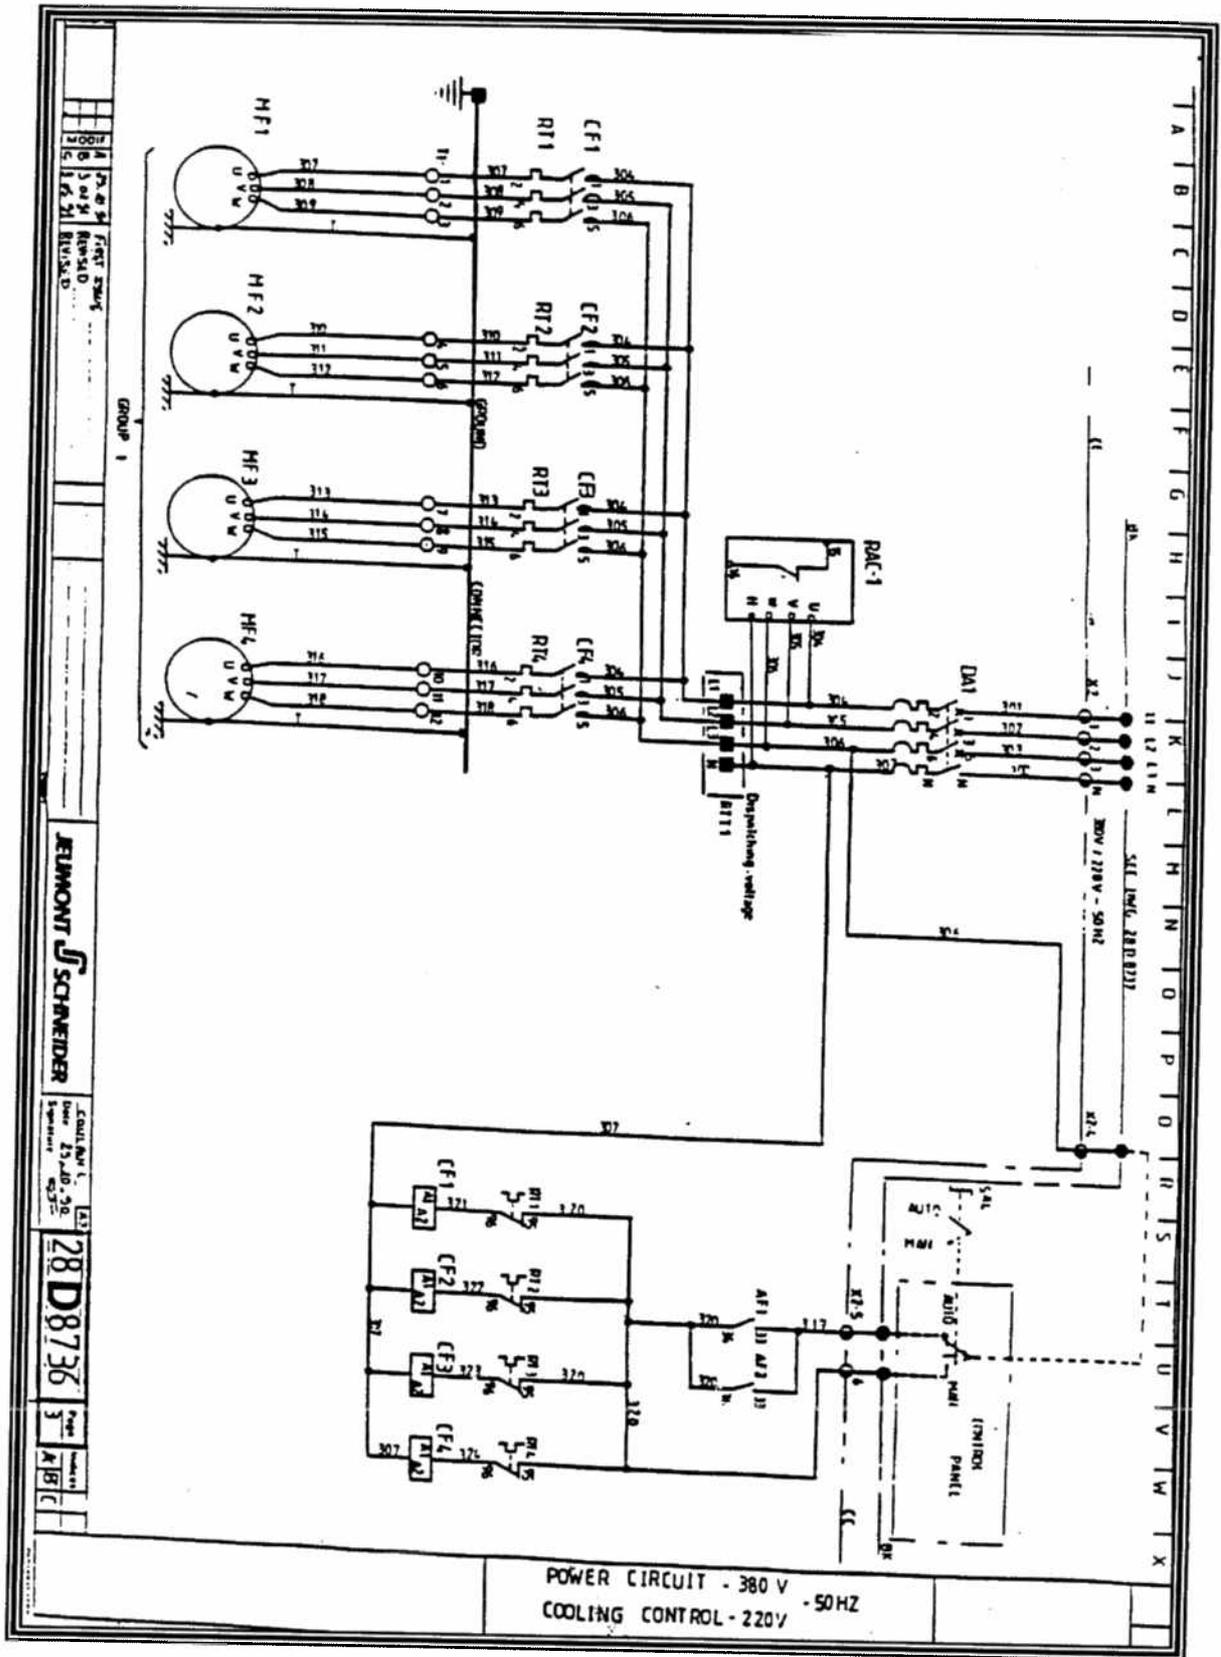


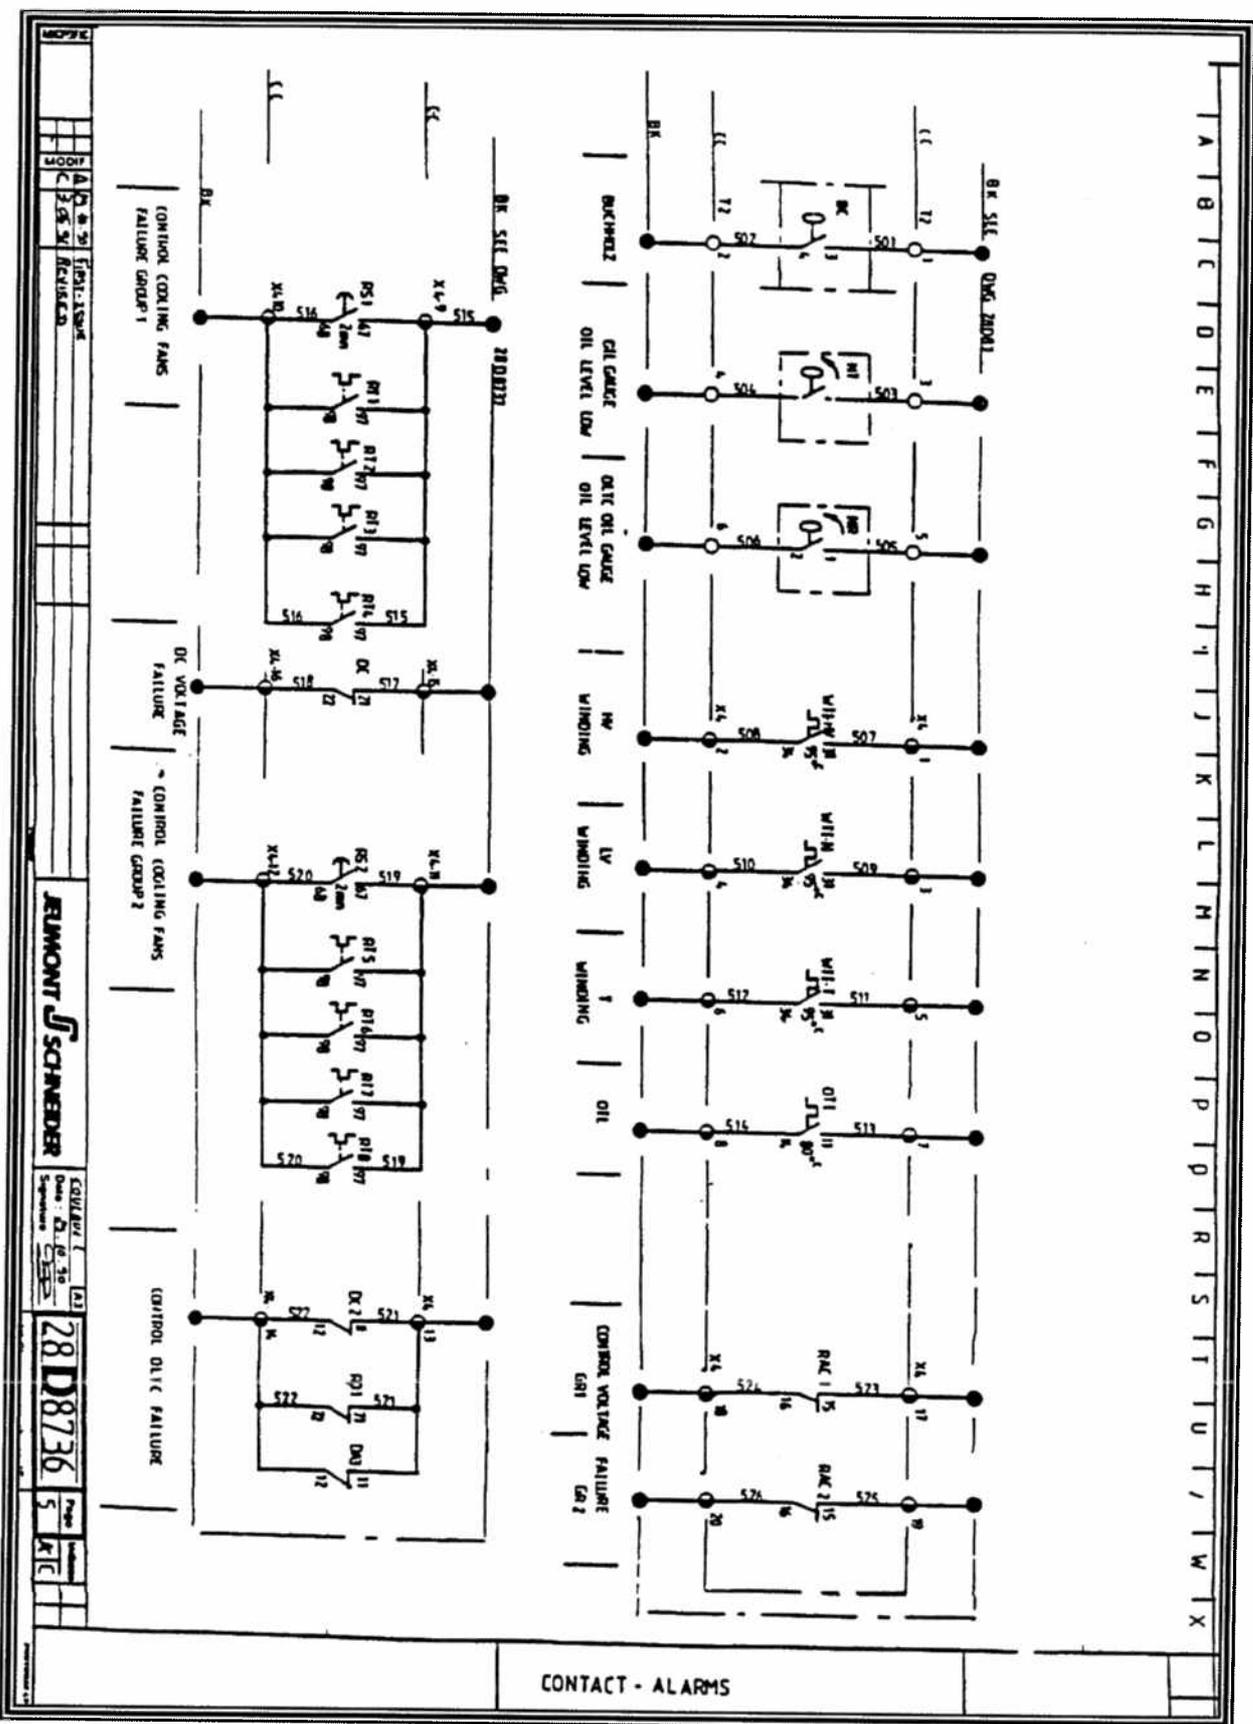


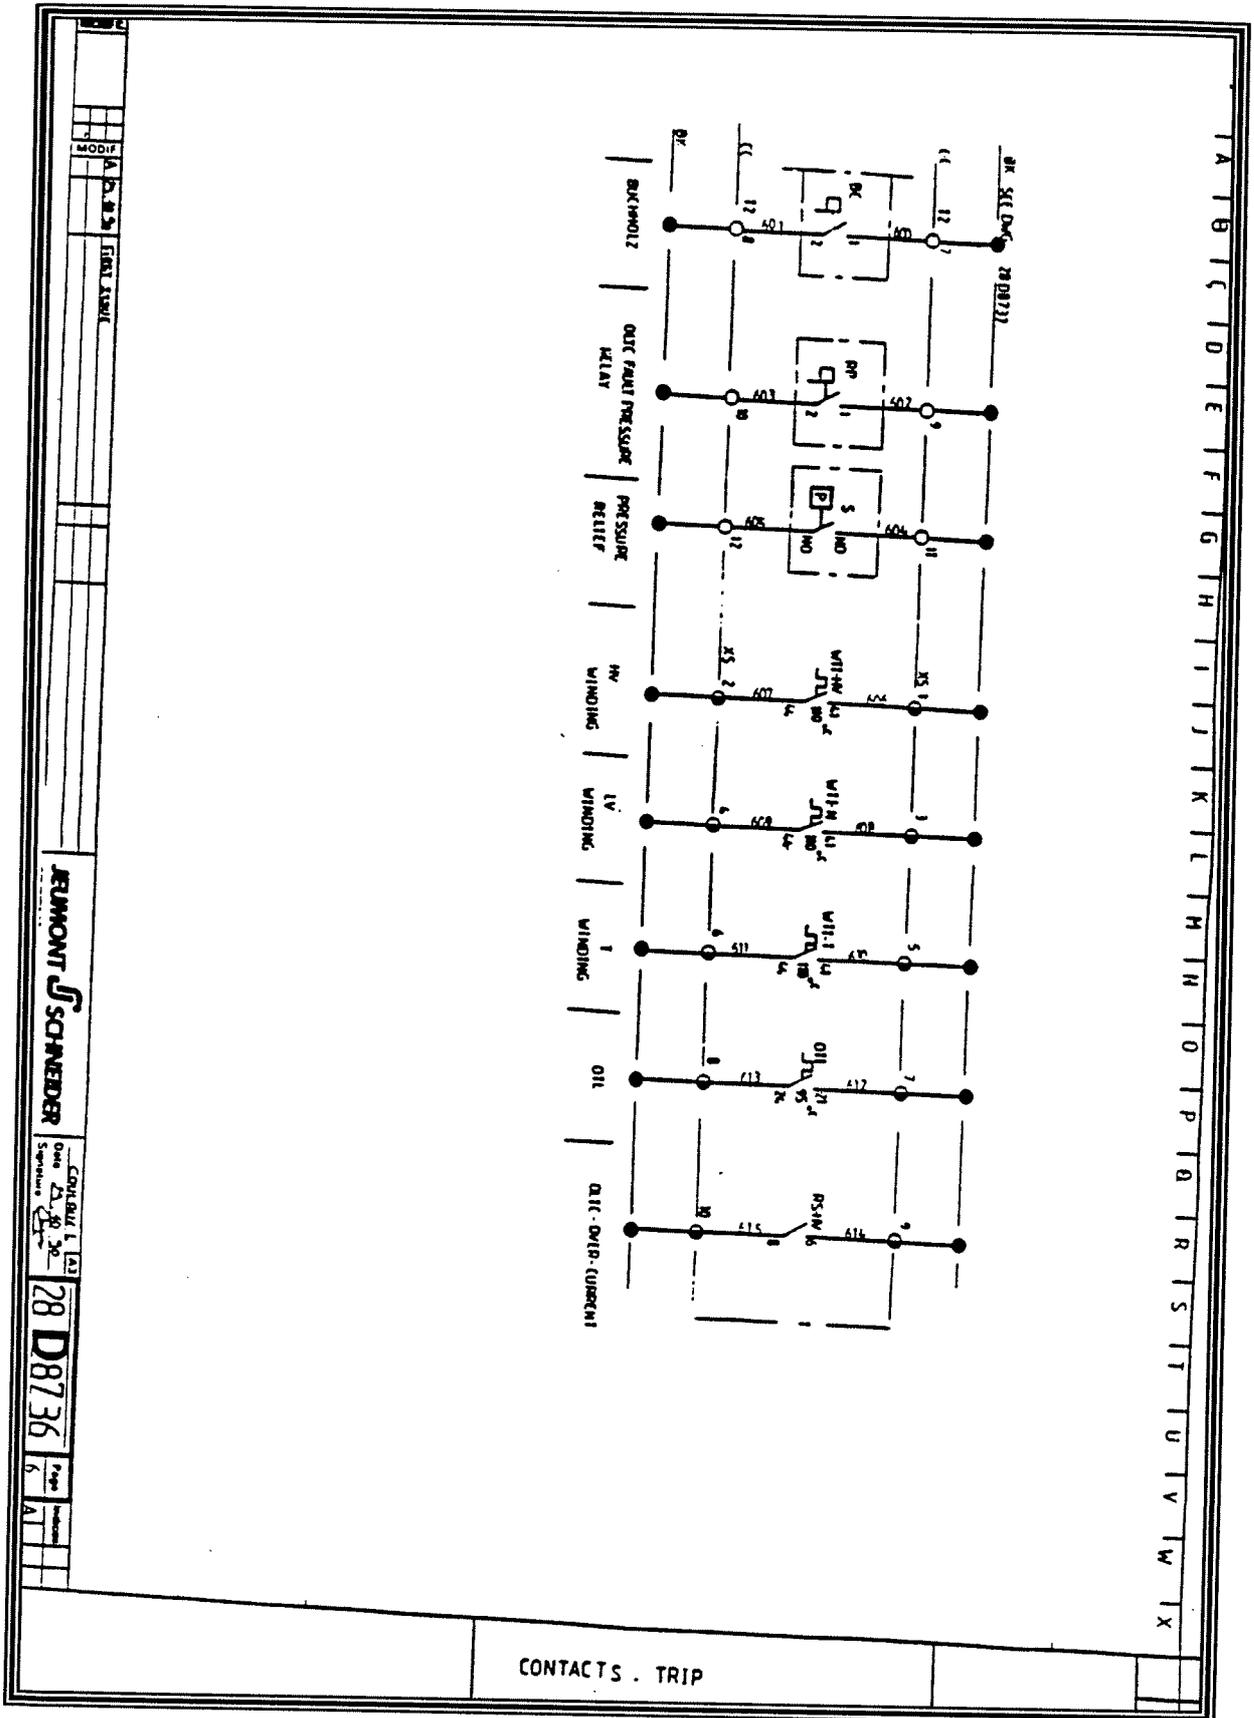


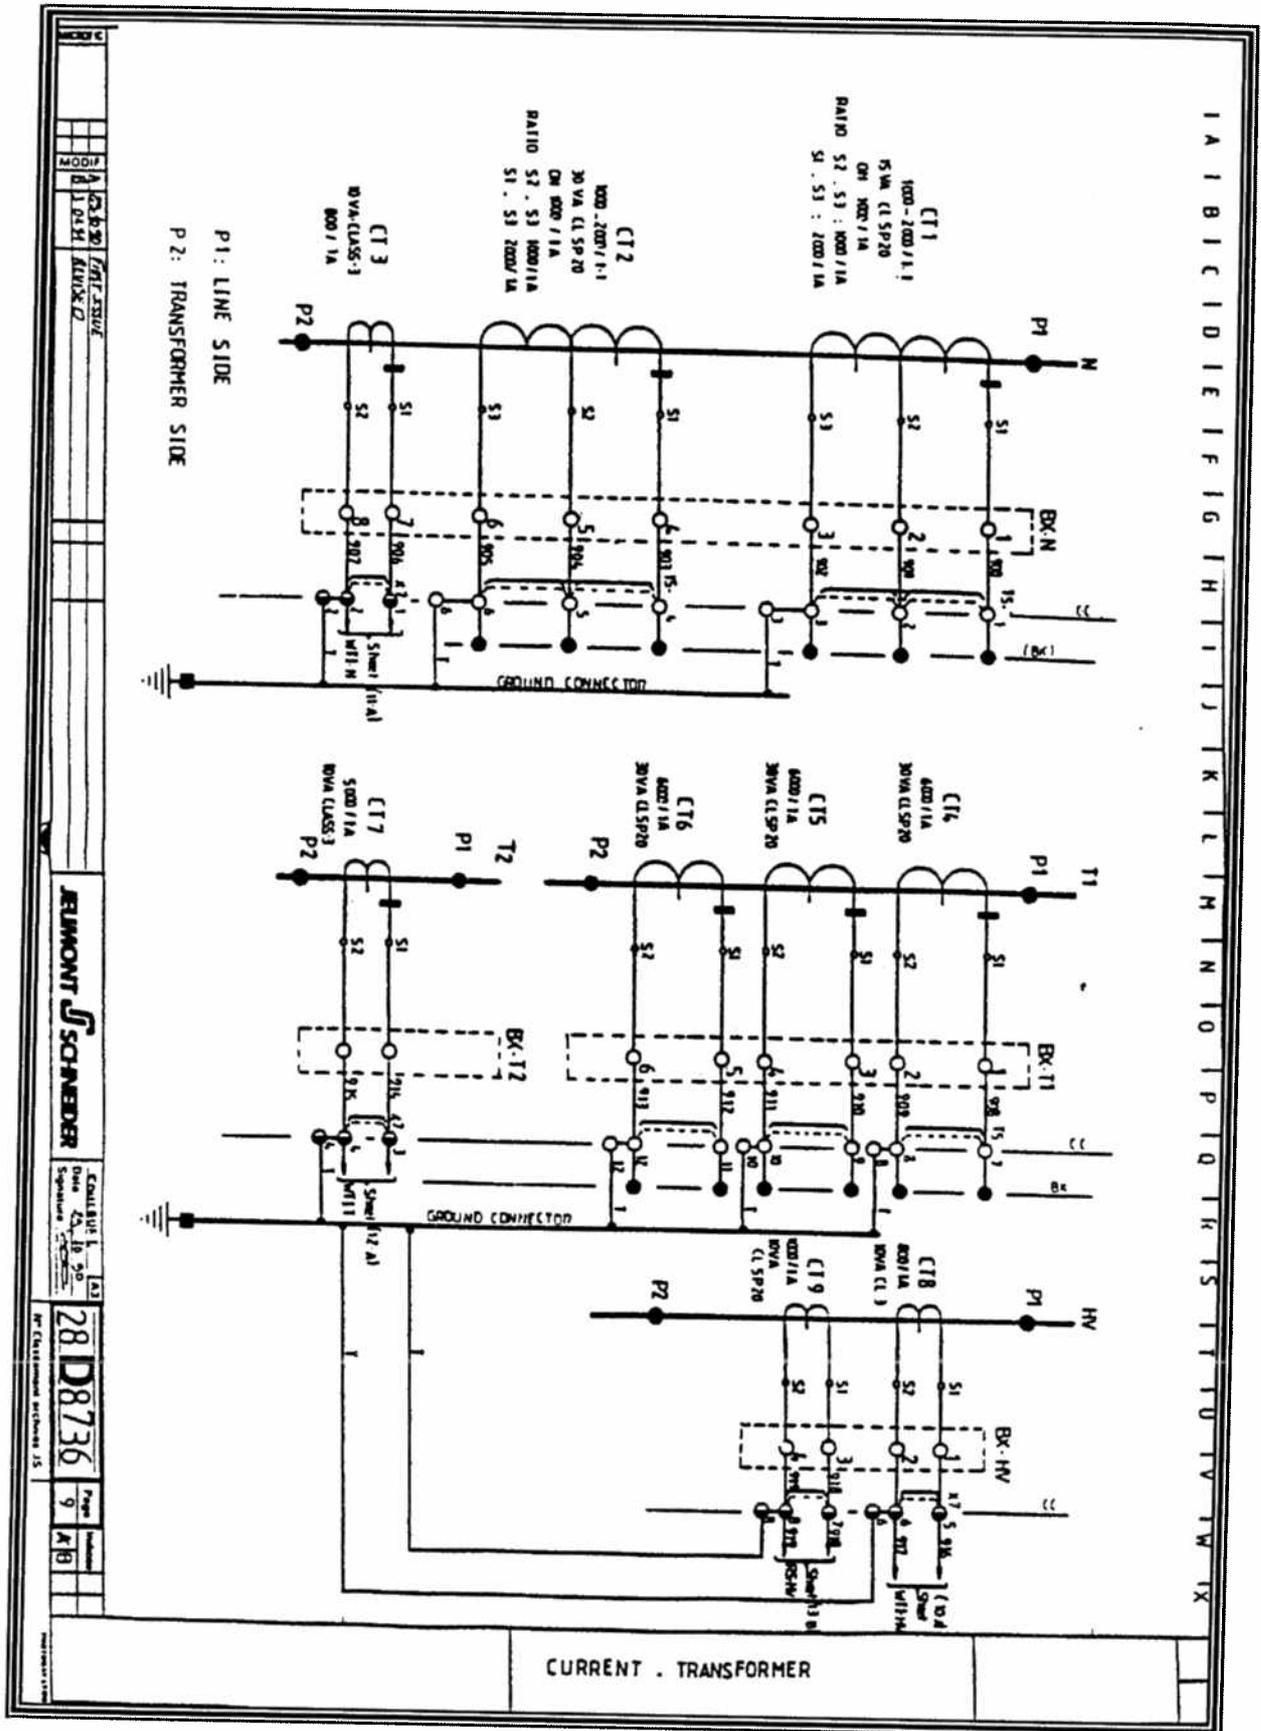

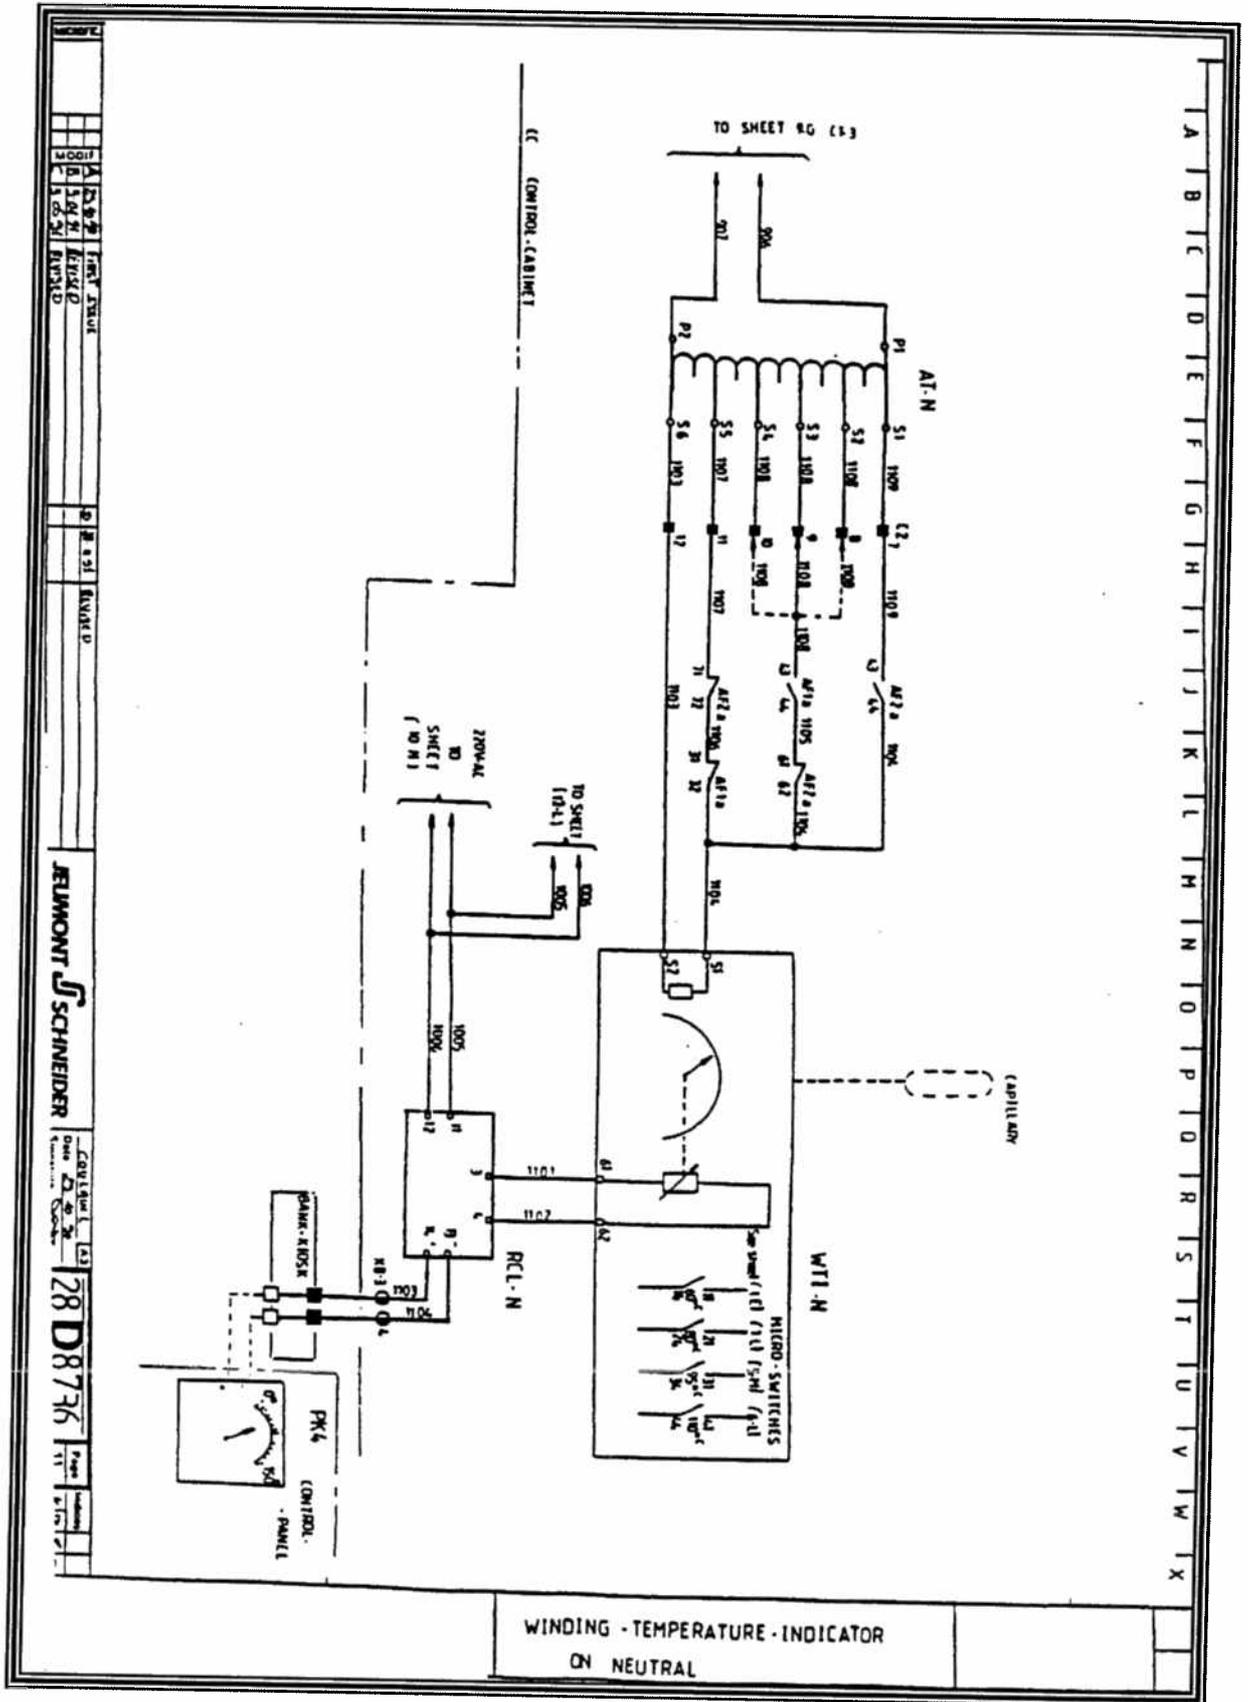

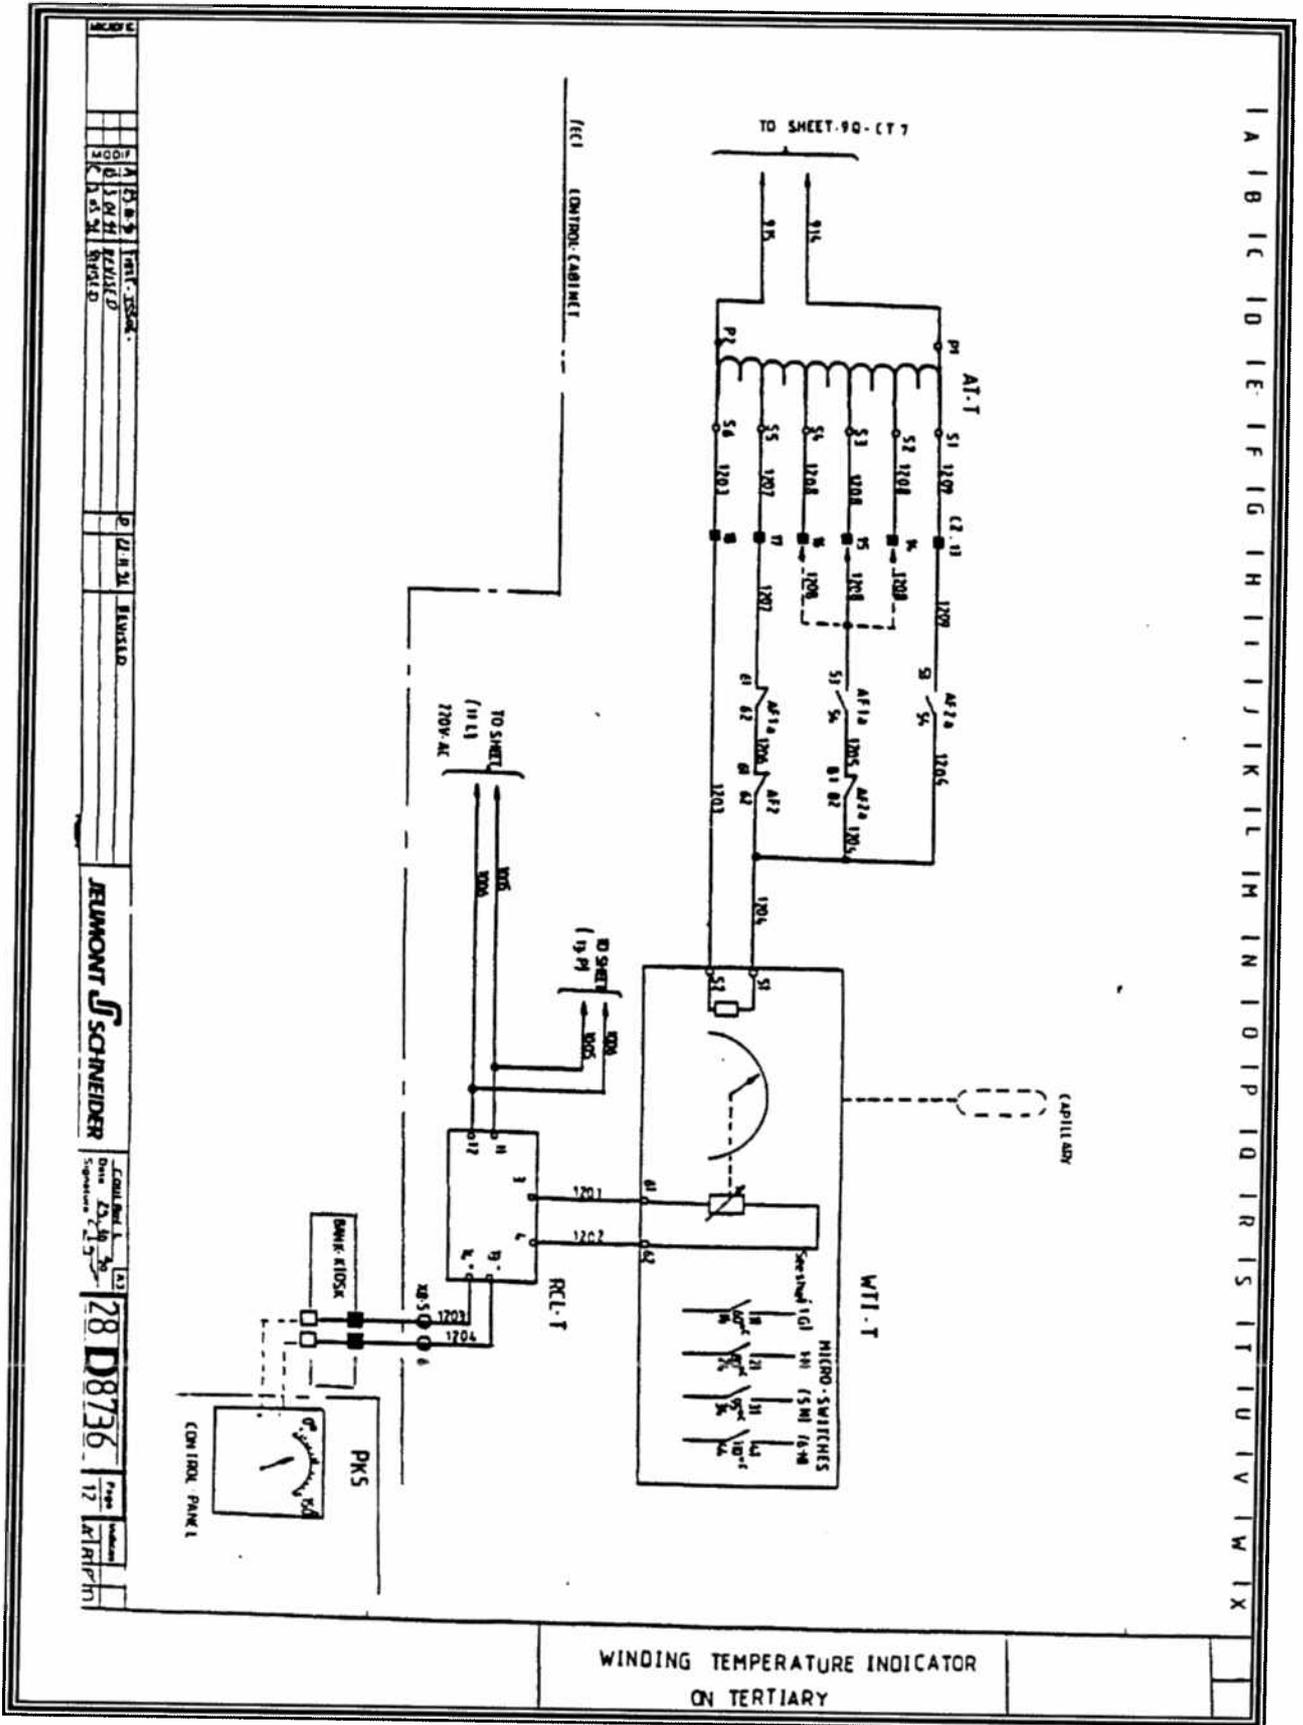

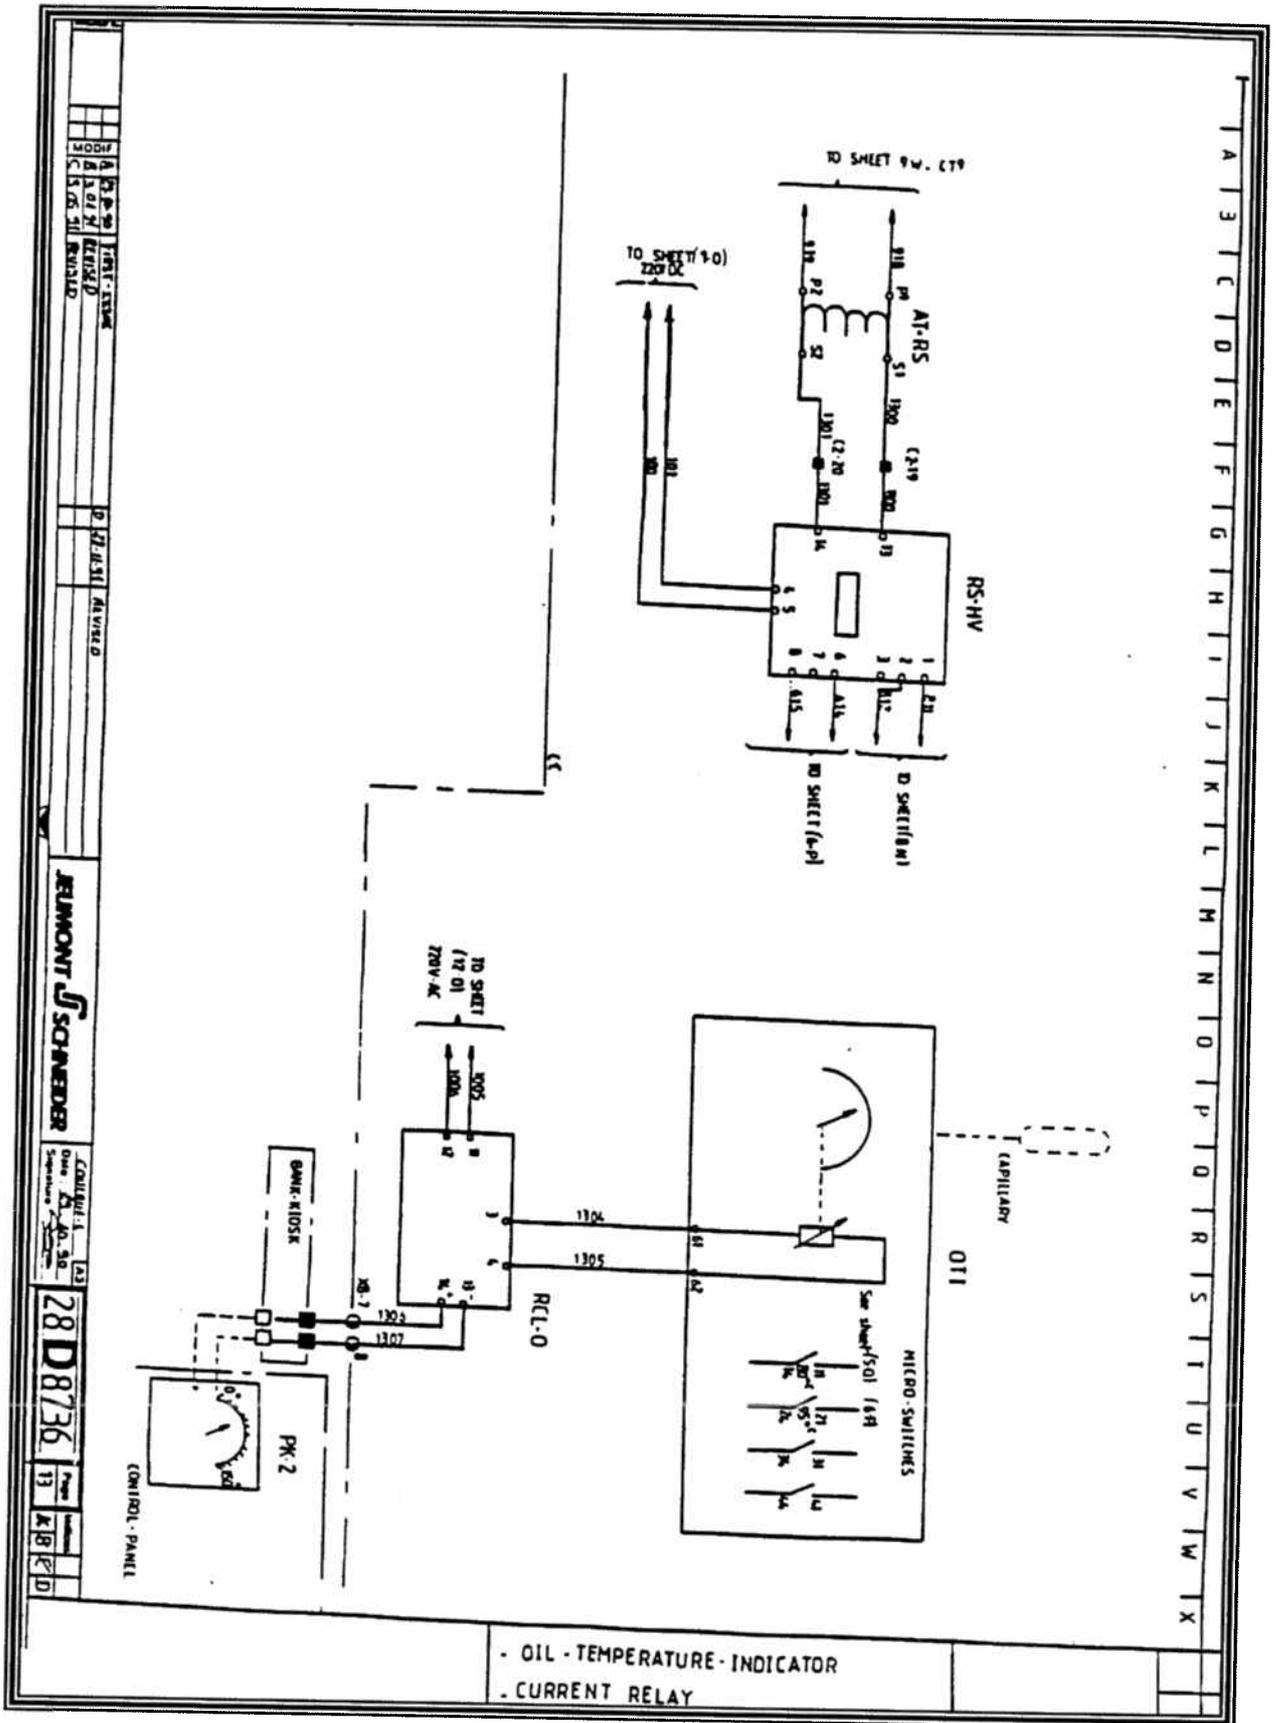

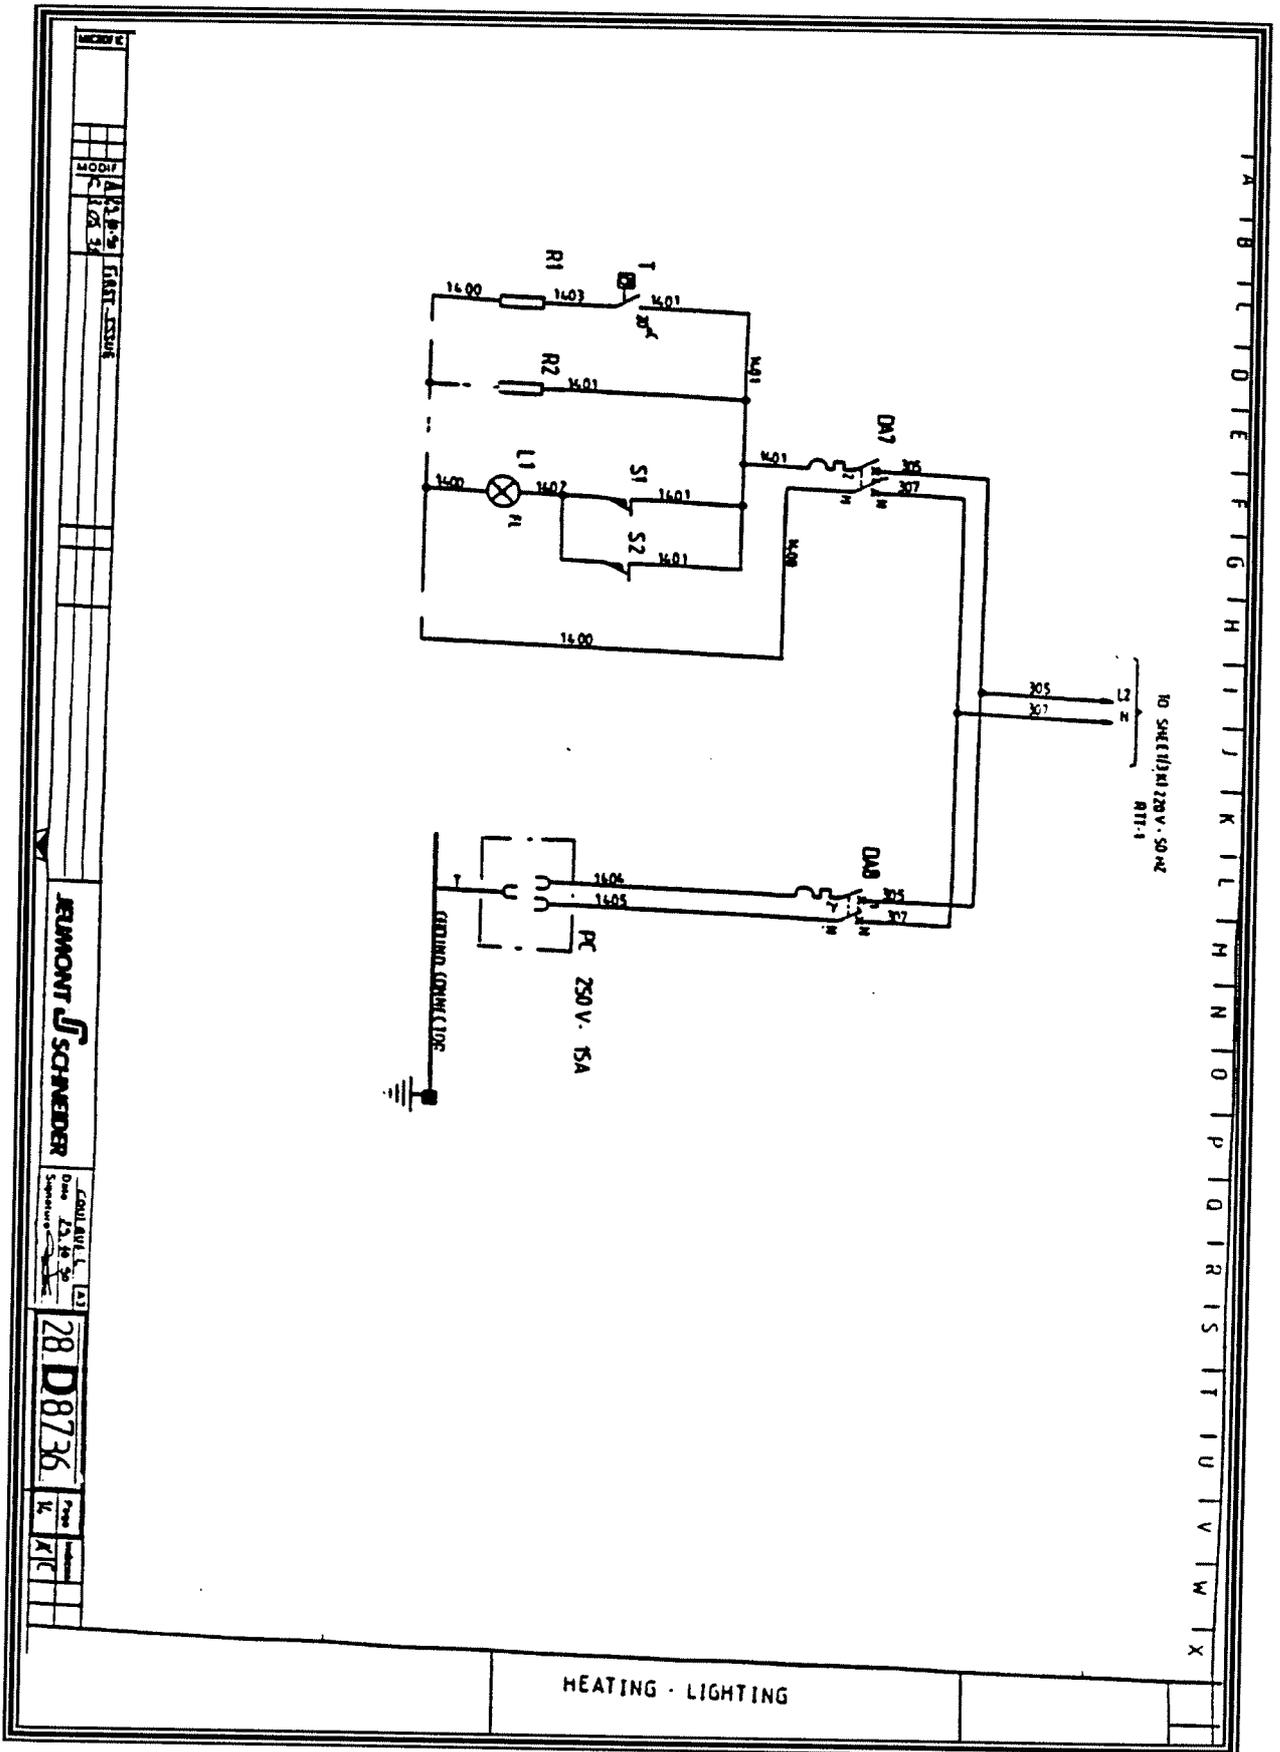

إختبار عزل الزيت

اختبارات زيت العزل ومعناها

المحتويات

- ١- مقدمة
- ٢- معلومات
- ٣- أسئلة

المقدمة

يجب القيام بإجراء اختبارات دورية على زيت العزل الموجود في الخدمة وذلك لتغيير حالته وجودته ولأن المسئول عن هذا العمل يتعامل مع هذا النوع من الزيوت وطرق جعلها مطابقة للشروط ومتى تكون المعالجة والتكرير مطلوباً وأن يكون لديه الفهم لأداء الاختبارات .

معلومات

هناك كثير من عمليات الاختبار التي يجرى استخدامها مع زيوت العزل الكهربى لتعيين أحوالها وجودتها . ومن بين كثير من الاختبارات المتاحة يسترشد بما يأتى للتفتيش الروتينى على الزيوت القائمة فى الخدمة .

أ – انهيار العزل dielectric breakdown

ب- قيمة التعادل (دليل الخصوصية) neutralization value

ج- التوتر السطحي البيني interfacial tension

د- نقطة الانسكاب pour point

هـ- الثاقل (الكثافة النوعية) APC gravity

و- اللون

ز- التفتيش بالنظر visual inspection

وسوف نناقش هذه الاختبارات على نحو مختصر فيما يختص بمعناها وبالإضافة إلى ذلك سوف نشرح طريقة معايرة الجودة لزيت الخدمة .

قوة العزل dielectric strength

قوة العزل هي متوسط الجهد المعبر عنه بوحدات الكيلوفولت ، الذي يحدث عنده انهيار العزل في الزيت تحت شروط معينة . ويفيد هذا الاختبار في كشف وجود ملوثات غير قابلة للذوبان ذات طبيعة موصلة . وخاصة الماء ، ويجب أن يكون للزيت الجديد قوة عزل بقيمة ٢٥ ك.ف على الأقل . وتعتبر قيم العزل التي تقل عن ٢٢ ك.ف غير كافية للزيت الموجود في الخدمة.

القيمة المعادلة (التحييد) neutralization value

قيمة المعادلة (التحييد) بوجه عام – هي القيمة المقاسة للمكونات الحمضية للزيت والتي يعبر عنها بوحدات المليلجرامات من أيديروكسيد البوتاسيوم (mg KOH) اللازم لمعادلة (تحييد) ١ جرام من الزيت لظروف معينة ومن المفيد في الحكم على درجة تلف الزيت وكذلك لكشف بعض أنواع التلوث ويكون للزيت الجديد قيمة مقدارها ٠,٠١ (مللي جرام أيديروكسيد بوتاسيوم / جرام) .

{ وفي الزيت التالف يمكن أن تبلغ هذه القيمة ١ (مللي جرام أيديروكسيد بوتاسيوم / جرام) أو أكثر } .

التوتر السطحي البيني interfacial tension

كما هو متبع مع زيت العزل فإن التوتر السطحي هو القوة اللازمة لسحب حلقة من البلاتين خلال سطح بيني للماء – زيت ويعبر عنه لوحدات الداين لكل سنتيمتر ويفيد هذا الاختبار وخاصة في علاقته بقيمة المعادلة – في الحكم على درجة التلف وفي الكشف عن المواد الملوثة . وللزيت الجديد توتر سطحي قيمته بين ٤٠ ، ٥٠ داين/سم وفي مجال الخدمة فإن هذه القيمة تهبط بسرعة أول الأمر ثم بعد ذلك بمعدل أبطأ حتى بلغ القيمة بين ١٥ و ١٧ داين قريباً من نهاية العمر المفيد (الفعال) للزيت . وأما القيم التي تتدنى كثيراً عن ١٥ داين لكل سم فتكون دالة على مواد ملوثة قابلة للذوبان ومن أنواع معينة .

نقطة الانسكاب pour point

نقطة الانسكاب هي درجة الحرارة التي يتدفق عندها الزيت مباشرة تحت ظروف الاختبار ويفيد هذا الاختبار في تعيين نوع الزيت ولتحديد نوع المعدة (الجهاز) التي يستخدم معه فإذا حدث خلط بين اعلى نقطة إنسكاب وأقل نقطة فيمكن أن يظهر هذا إختبار نقطة الانسكاب .

التثاقل بمواصفات معهد البترول الأمريكي API gravity

وهذا الاختبار شبيه باختبار الكثافة النوعية special gravity ويفيد اختبار التثاقل بمواصفات معهد البترول الأمريكي API gravity في تعيين نوع الزيت فقط .

اللون

يتحدد لون زيت العزل عن طريق إجراء عملية مقارنة عليه بواسطة الضوء المنقول transmitted light مع مجموعة من الألوان المرقمة القياسية التي تتدرج من الواحد لكل زيت ضوء إلى ثمانية للزيت المعتم والزيادة في لون الزيت الموجود في الخدمة يمكن أن يكون دلالة على وجود تلوث أو تلف غير عادي .

التفتيش بالنظر

يجرى فحص جميع العينات بمجرد النظر بحثاً عن وجود ماء ورواسب كالأوساخ المترسبة غير القابلة للذوبان ، أو الكربون أو الأوساخ أو الجزيئات المعدنية الدقيقة .

نظام مقنن الجودة quality rating system

يعتمد المعيار المستخدم في هيئة كهرباء مصر للحكم على حالة تلف الزيت الموجود في الخدمة ، على منحى قيمة التعادل (الحموضية) مقابل توتر السطح البيني ويجرى إعداد هذا المنحنى – المبين بالشكل (١) عن طريق إيجاد علاقة فعلية بالتفتيش على حوالى ١٢٠٠ محول

مع نتائج الاختبارات التي تتم على الزيت ومن خلال هذه العلاقة التي يتم كشفها ، يجرى رسم خطوط مستقيمة على الزوايا القائمة للمنحنى الذي يحدد أقسام درجة الجودة .

وعن طريق الرسم البياني لنتائج الاختبار على ورقة مخططة بمربعات بيانية يتم تعيين درجة الجودة بواسطة الموضع الذي يسقط عليه الخط البياني .

وتكون الزيوت الواقعة في المنطقة (الجيدة) خالية بشكل مؤكد من الأوساخ المترسبة ولكن قد يكون مرسب فيها بعض الأوساخ المترسبة ، أما الزيوت (المشكوك فيها) فهي أشبه ما تكون بوجود أوساخ مترسبة فيها على نحو مؤكد تقريباً وعندما تهبط جودة الزيت إلى المنطقة (الرديئة) فهذا يبين أنه يجب اتخاذ إجراء ما لتخليص الزيت من شوائبه أو استبداله بغيره .

وتحدث أحياناً أن تسقط النقطة البيانية لنتائج الاختبار على مسافة ما تبعد عن هذا المنحنى وهذا يوضح التلف غير العادى أو وجود ملوثات قابلة للذوبان فى الزيت وفى مثل هذه الحالات يجرى القيام باختبارات إضافية لتعيين الملوثات أو لمعرفة السبب فى التلف غير العادى .

ويجب التشديد على أن درجة الجودة ترجع لامحالة إلى الملوثات غير القابلة للذوبان . التى يمكن أن تؤثر على قوة عزل الزيت . وبمعنى أخر فإن الزيت ذا قوة العزل المنخفضة يمكن إجراء تعيين درجة جودته باعتبارها (جيدة) وترجع هذه الدرجة إلى حالة التلف الكيماوى الذى يرجع إلى أكسدة الزيت القائم فى الخدمة .

أخذ عينات الزيت العازل وخطوات إختبار متانة العزل

المحتويات

- ١- مقدمة
- ٢- الخدمة والتخزين
- ٣- متانة العزل
- ٤- أخذ العينات للاختبار
- ٥- اختبار متانة العزل
- ٦- أسئلة

المقدمة

توضع أجهزة اختبار الزيت العازل النقالى فى كثير من مراكز الصيانة ، ولذلك يتم إختبار معظم الزيت العازل محلياً لاختبار متانة العزل والهدف من هذه الوحدة هى أن تكون دليلاً لهؤلاء الذين يتعاملون مع ويختبرون الزيت العازل .

الخدمة والتخزين

بمجرد وضع الزيت العازل فى الخدمة فى المفاتيح والمحولات أو حتى يتم تخزينه فى خزان فإنه من الممكن أن يلتقط ما يلوثه بقدر يمكن تتبعه . وهذه الملوثات خاصة غير القابلة للذوبان مثل الرطوبة والكربون الدقيق (الموجود بالمفاتيح الزيتية) وغبار التراب وألياف التيل يمكنها أن تؤثر بخطورة على الخواص الكهربية للزيت العازل واختبار متانة عزل الزيت هو الطريقة المستخدمة فى محطات المحولات لتحديد حالة الزيت العازل .

متانة العزل

متانة عزل الزيت العازل هو متوسط الجهد المعبر عنه بالكيلو فولت ، والذي عنده يحدث إنهيار كهربى فى قذح اختبار عيارى ، ويحتوى قذح الاختبار على قطبين كهربيين قطر كل منها بوصة واحدة وبينهما ثغرة بطول ٠,١ بوصة والقطبان مركبان فى القذح ومحوراهما أفقيان ومقدمتهما متوازيان .

يوضع الزيت العازل فى القذح حتى يتواجد تقريباً بنصف بوصة أعلى القطبين وهذا الاختبار مفيد لبيان وجود الملونات غير القابلة للذوبان وذات طبيعة موصلة . وخاصة الماء .

ويجب أن يكون للزيت العازل متانة كهربية على الأقل ٢٥ ك.ف والقيم التى تقل عن ٢٢ ك.ف تعتبر مرضية للزيت العازل فى الخدمة .

أخذ العينات للاختبار :-

فيما يلى الطرق المتبعة لأخذ عينات الاختبار :-

أ - عند اخذ عينات من الزيت العازل من قاع المحول أو القاطع (المفتاح) أو الأوعية الكبيرة . يجب سحب كمية كافية من الزيت العازل لتتأكد أن العينة من زيت المعدة أو الوعاء .

وليس من الزيت المخزون فى ماسورة أخذ العينات .

ب- يجب أن نحصل على عينات الاختبار فى أوعية محكمة القفل الشبيهة بالمقدمة للمعامل .

ج- يجب مراعاة التأكد من أن الأوعية خالية من الرطوبة أو المواد الغريبة من أى نوع قبل

سحب عينة الاختبار ، ويجب غسل الأوعية الجديدة مرتين بمنظف وشطفها ثلاث مرات

بالزيت العازل الذى منه تسحب العينة وأثناء الشطف يجب أن يكون الوعاء نصف

مملوء بالزيت العازل ويرج والغطاء مقفول وإذا كان سابق استخدامه للزيت العازل فإنه

يجب شطف الأوعية بالزيت العازل فقط . وفى كل حالة ، فإن الزيت المستخدم

لتشطيف الوعاء يقذف به .

د - وإذا كانت أنبوبة العينات تستخدم للحصول على عينة فإنه يجب شطفها بنفس الطريقة بالزيت تحت الاختبار قبل الحصول على العينة وأنبوبة العينات تستخدم للحصول على عينات الزيت من الاسطوانات أو الأوعية غير المجهزة بصمامات (بلوف) أخذ العينات . وأنبوبة العينات عبارة عن أنبوبة من الزجاج أو النحاس الأصفر بطول ٣٦ بوصة . وللحصول على عينة يجب قفل فتحة الأنبوبة بأصبع الإبهام ، ثم ادفع الأنبوبة إلى الداخل بمقدار ٩/١ بوصة من قاع الوعاء ثم حرر أصبع الإبهام .

وعندما تمتلئ الأنبوبة أفقياً فتحتها كما سبق واسحبها بما فيها ، ثم ضع الأنبوبة فوق وعاء العينات حيث يتدفق الزيت العازل من الأنبوبة إلى وعاء العينات عند تحرير أصبع الإبهام من فتحة الأنبوبة .

هـ- في حالة الوحدة المحكمة القفل ، قد يكون من الصعب سحب عينة الزيت العازل ، وعلى كل حال ، إذا كانت الرطوبة النسبية للهواء المحيط منخفضة فإنه لا مصدر خطر من السماح للهواء بالعبور فوق الزيت العازل في الوحدة وذلك لأخذ عينة .

و - إذا كان حجم الزيت العازل صغيراً ، قل ١٠ جالون ، فإن إحلال الزيت واجب لتعويض الزيت المأخوذ كعينة ، وعلى كل حال فإن هذا الموقف مرغوب فيه طالما الزيت العازل المستخدم للتعويض عالي الجودة ، وبالإضافة إلى ذلك نضمن أن منسوب الزيت في الجهاز مناسب .

اختبار متانة العزل :

تحذير :

نظراً لأن الجهد المستخدم مع جهاز الاختبار جهد عالي فيجب مراعاة فصل المصدر (المنبع) قبل أي عمليات للضبط أو أي محاولات للإصلاح .

خطوات الاختبار**لاحظ هذه النقاط :-**

أ - يجب عدم اختبار عينات الزيت الماخوذة في طقس بارد حتى تصبح في درجة حرارة الغرفة .

ب- يجب غسل قذح الاختبار بزيت العينة قبل إجراء الاختبار .

ج- عند إجراء التجربة ، يجب زيادة الجهد تقريباً بمعدل ٣ ك.ف/ثانية لكل اختبار . سيفتح القاطع عندما يصل الزيت العازل إلى الحد العازل ، وقبل فتح القاطع يمكن رؤية ومضات بين القطبين وهذه يجب تجاهلها .

د - يجب أخذ خمسة قراءات لكل قذح زيت . لا ضرورة لتأخير زمني محدد بين القراءات . تأخذ متوسط القراءات الخمس ويسجل باعتباره متانة عزل العينة .

هـ- يمكن اختبار العينة بعد سحبها مباشرة ، وإذا كانت متانة العزل أكبر من ٢٢ ك.ف فليس من الضروري إجراء اختبارات أكثر .

و- إذا كانت متانة العزل أصغر من ٢٢ ك.ف فإنه يجب سحب عينة أخرى من المعدة وإعادة إجراء الاختبار ، وإذا حقق الاختبار الثاني الاختبار الأول فإن الزيت العازل في حاجة إلى إعادته إلى حالته الأولى (وهذا سيغطي في الوحدات التالية) .

تسجيل قراءات الاختبار :-

تسجل نتائج اختبار عينة الزيت على إستمارة رقم ٩٦٨ - ٣٠٥٤٧٩ الخاصة بالزيت العازل على أن تكون من المراجع الجاهزة طبقاً لاحتياجات المنطقة .

تكرار الاختبارات :

تجرى الاختبارات كلما استدعى الأمر ذلك وذلك إذا كانت متانة عزل الزيت مشكوك فيها في أى جزء من المعدة ، وهذا ينطبق على معدات الخدمة ، والمعدات الجديدة في الخدمة ، والمعدات التي أجرى عليها الصيانة وفي حالة معدات الخدمة والمعدات الاحتياطية فإن

الاختبارات الروتينية يجب إجراؤها كما يلي :-

١١ ك.ف وما أكبر (على الأقل كل ٦ شهور)

أقل من ١١ ك.ف (على الأقل مرة كل سنة)

ماكينة تكرير الزيت

ماكينة تكرير الزيت

الهدف من استخدام الماكينة

- تكرير زيت المحول
- التخلص من الرطوبة
- التخلص من الشوائب


تقوم الماكينة بالوظائف الآتية : منقوله

- تسخين الزيت
- تجفيف الزيت
- التخلص من الغازات
- التخلص من الشوائب في الزيت

مكونات ماكينة تكرير الزيت

- سخان
- مضخة تفريغ
- مضخة زيت
- فلتر دخول
- فلتر خروج
- مجموعة عدادات
- مجموعة صمامات
- فلتر مائي
- مصيدة شوائب

ماكينة تكرير الزيت

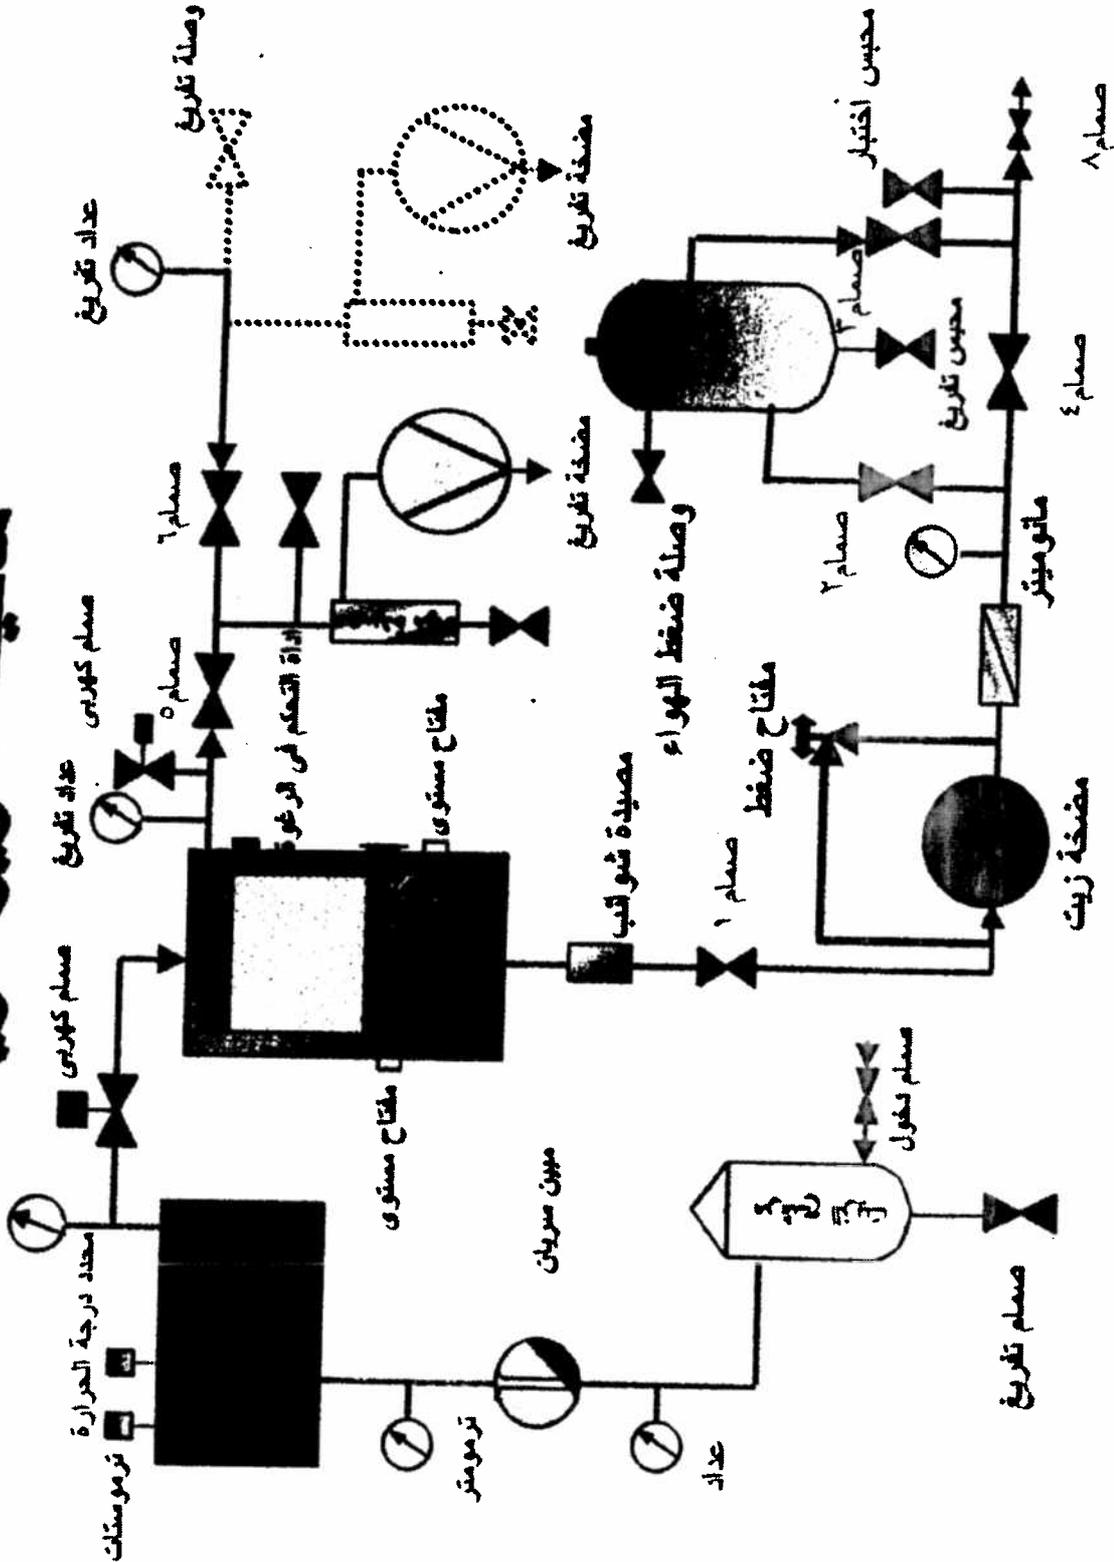

٧. شغل المفتاح الرئيسي لوحدة التحكم .
٨. شغل المضخة لحظيا للتأكد من إتجاه الدوران .
٩. شغل مضخة التفريغ .
١٠. ببطىء أفتح صمام رقم (١) .
١١. عندما يصل ضغط التفريغ إلى (١ بار) ببطىء أفتح صمام الدخول .
١٢. قم بتشغيل السخان حسب درجة الحرارة المطلوبة .
١٣. شغل مضخة الزيت و ببطىء أفتح الصمامات رقم (٢,٣,٤,٥) .
١٤. أفتح الصمامات الخاصة بالدخول والخروج .
١٥. يتم ملاحظة : _عدادات التفريغ _ عدادات درجة الحرارة
١٦. بعد مرور ساعة من التشغيل يتم أخذ عينة من الزيت من محبس الإختبار ونقوم بعمل إختبار العزل الكهربى عليها .
١٧. كرر الخطوة رقم ١٦ عدة مرات وفى كل مرة تقارن النتائج بالعينة الأصلية للمحول .

خطوات خروج ماكينة تكرير الزيت من الخدمة

- (١) إطفئ السخان
- (٢) إنتظر لمدة ٥ دقائق
- (٣) إطفئ مضخة الزيت
- (٤) أغلق الصمام الخاص بدخول الزيت للماكينة
- (٥) شغل مفتاح مضخة الزيت على وضع (Empty) للتخلص من الزيت كلية .
- (٦) أغلق الصمامات رقم ٢,٣,٥ .
- (٧) أغلق الصمام رقم ١ .
- (٨) إطفئ مضخة التفريغ .
- (٩) إفصل المفتاح الرئيسي .
- (١٠) تأكد من الصمامين (الدخول _ الخروج) على المحول مغلقين .
- (١١) فرغ الخرطومين من الزيت المتبقى .

اختبارات المحول

اختبارات الحولات والتفتيش عن أعطالها

المحتويات

- (١) مجموعات المحول _ عام
- (٢) القلب
- (٣) الموصلات ومنايح التحويل الحامله للتيار نفاتيح
- (٤) نظام التبريد
- (٥) الظروف المحيطة بالعطل
- (٦) الاختبارات وعمليات التفتيش عن أعطال

مجموعات المحول _ عام

هناك ثلاثة مجموعات كبرى ترتبط بتركيب المحول الذى يجب أخذه فى الإعتبار عند رفع تقرير بحالة عطل على الوحدة .

أ- القلب

ب- الموصلات والنبايط (الأجهزة) الحامله للتيار

ت- نظام التبريد

وكل من هذه المجموعات ضرورى لتغسل المحول ، وباتالى فليس القصد من هذا الجزء من الدراسة هو ترتيب هذه المجموعات بحسب درجات أهميتها على أى نحو خاص عند إيجاد عطل على المحول ، فإن عمليات الإختبار والتفتيش بتغير أيضاً حسب ظروف العطل .

٢ _ القلب

يكون قلب المحول عرضة للأعطال التالية أثناء عمرة التشغيلى فى الخدمة .

أ- إنهيار العزل مع الأرض على عضو التثبيت Clamp والقضبان المستعرضة (العوارض)

Crossbars

ب- إنهيار العزل بين الأقسام فى القلب المقسم

ج - إنهيار العزل بين صفائح الحديد الرقيقة .

- د - إنهاء عزل المسامير اللولبية لمقرن لفائف مغنطة القلب على القلب المثبت بالمسامير .
- هـ - إنهاء عزل مسامير ساق القلب على القلب المثبت بالمسامير .
- و - إنفكك المسامير اللولبية للقلب على القلوب المثبتة بالمسامير .
- ز - تلف أشرطة تثبيت القلب على القلوب من النوع ذى الشرائط .

وبشكل عام ، فإن أعطال العزل على قلوب المحولات تنتج حرارة وتسبب هذه الحرارة إغلال الزيت وتولد غازات قاتله للإحتراق وعدم إحكام تثبيت القلب باداراً ما يسبب إي أضرار كبرى لكنه يسبب مستويات أعلى من الضوضاء .

٣ - الموصلات مفاتيح التحويل الحاملة للتيار :-

تشكل اللفائف . ومغيرات الجهد بفضل الدائرة ومغيرات الجهد تحت حمل ، وكذا العازلات والأسلاك - دوائر المحولات الحاملة للتيار ويمكن تقسيم عزل تغليف هذه الدوائر إلى نصفين .

١-٣ العزل الأكبر : Major insulation

وهو العزل عن الأرض والعزل بين اللفائف

٣-١-١ العزل العالي عن الأرض والجهد المنخفض عن الأرض :-

- أ - العزل الموجود أعلى الليفة كالإسطوانات والحواجز والأطواق وأعضاء التثبيت
- ب - العزل الموجود على الأسلاك عن الليفة - عازلات الجهد العالي والجهد المنخفض .
- ج - عزل مغيرات الجهد بفضل الدائرة أو تحت حمل عن الأرض .

٣ - ١ - ٢ عزل الجهد العالي عن الجهد المنخفض

الحواجز - الإسطوانات ، أعضاء التثبيت الخ بين اللفائف .

٣-٢ العزل الأصغر

العزل بين لفات أو بين أقسام نفس اللفائف

أ - العزل لفة عن لفة

ب - العزل طبقه عن طبقه

ج - العزل بين نقاط التفرع - بين شكلي نقطتي - تفرع - وقسم اللفيفه

٣-٣ علامات أو نتائج العطل

٣-٣-١ يمكن أن يسبب عطل العزل سواء الأكبر أو الأصغر - ضررا شديدا للمحول وقد يكون

هذا القدر نتيجة إنحراف المراكز الكهربائية والغازات القابلة للإشتعال والعطل الميكانيكي

وبعض علامات أو نتائج العطل هي :-

- أسلاك مقطوعة .
- جزيئات من معدن النحاس
- خزانات منتفخة
- عازلات مكسوره
- تراكم الغاز في متابع الغاز
- لفائف منقولة من أماكنها
- أعضاء تثبيت blocking منقولة من أماكنها
- لفائف مشوهة الشكل
- زيت شديد الكربنه
- مواضع مختلفة ساخنة على جدار الخزان
- تصدع نبيطة التنفيس الانفجارية ذات الفتحة
- إنذارات بدرجة حرارة الزيت
- تدفق زيت زائد في حجيرة مغير الجهد

٣-٣-٢ الأجزاء الحاملة للتيار :-

تكون الأجزاء الحاملة للتيار من موصلات ومفاتيح تحويل و ملامسات الخ هي الأخرى عرضه للأعطال وبعض أعطالها هي :-

- ١ - وصل معيبة في الملف أو الأسلاك الخارجه منها .
- ٢ - ملامس معيب في مغير الجهد بفتح الدائرة أو مغير الجهد تحت الحمل
- ٣ - فتح الدائرة بالحرق بعد إنهيار العزل الأصفر الذى يعقب الإنهيار فى وصله تحويل الملف Winding Crossoure .
- ٤ - وصلات متفكوكة المسامير أو مغنطة فى اللوحات الرئيسية ومفاتيح التحويل ويكون البعض من نفس هذه العلامات والنتائج المدرجة أعلاه عن عطل العزل دليلاً على وجود العطل عندما تحدث هذه الأنواع من الأعطال .

٤ - نظام التبريد

يتكون نظام التبريد المحول أو المنظم الخ من واحد أو أكثر من الأتى ذكره من المشعات مجموعات المراوح مضخات الزيت ، المبادلات الحراريه الداخليه أو الخارجي و وسائط العزل (الهواء أو الزيت أو الاسكاريل) ويتأثر النظام سلبياً بعوامل المده التالية :-

- ١ - ضرر خارجى للمشعات يسبب فقد الزيت (الأسكاريل)
- ٢ - محمل ملتصق لنقص الزيت من محركات المراوح والمضخات
- ٣ - مجموعة أنابيب التبريد مسدودة فى المحولات المبردة بالزيت
- ٤ - فقد قدرة محول خدمة المحطه الذى يغذى المراوح والمفتحات
- ٥ - سوء تشغيل نبائط الإستشعار بدرجه الحرارة
- ٦ - صمامات مضبوطة على نحو غير سليم

وتتأثر السعة المعاييرة للمحولات تأثير سلبيه مباشرا بنظام التبريد ويمكن أن ينجم عن أى عطل كبير فى نطاق نظام التبريد فقداً للحمل وكذلك فى بعض الحالات- لابد أن يتخلى عن جهده .

٥ - الظروف المحيطة بالعتل :-

عندما يحدث العطل يكون من الأهمية بمكان كشف جميع الظروف المحيطة بالعتل وفي معظم الحالات توفر هذه الظروف مساعده كبرى في تعيين العطل والمقترح أن يتم تسجيل هذه التفاصيل لأغراض التسجيل ولتوفير دققة والظروف والملاحظات التالية عبارته عن أمثلة على البيانات التي يجب تسجيلها .

إختبار العزل وعينة الزيت

تعتبر قيم الجهد ٢٥ ك. ف والقيم الأدنى من ٢٢ ك. ف غير مرضية للزيت الموجود في الخدمة .

أخذ العينات Sampling

ما يلي هي الطرق لأخذ عينات الزيت للإختبار :-

- ١ - عند الحصول على عينات الزيت من قيعان المحولات أو قواطع الدائرة أو الأوعية (الحاويات) الكبيرة ، فإنه يجب أولاً سحب كمية كافية من الزيت إلى الخارج لضمان أن تكون العينة من الزيت الموجود في المعدة أو الخزان وليس من الزيت المختزن في أنبوبة أخذ العينة .
- ٢ - يجب وضع العينات المأخوذة للإختبار في أوعية محكمة SEALERS شبيته بتلك الأوعية المحكمة المستخدمة لنقل العينات إلى المعامل .
- ٣ - يجب توخي العناية لضمان خلو الأوعية (الحاويات) من الرطوبة أو المواد الغريبة من أى نوع قبل سحب عينة الإختبار .
ويجب غسل الأوعية الجديدة مرتين بسائل الفارسول VARSOL وثلاث نرات بدفق الزيت المأخوذة منه العينة المطلوب سحبها وعند إجراء عملية الغسل بدفق الزيت يجب أن يكون الوعاء نصف مملوء بالزيت وجرى تقليبه ورجه جيداً بالمراس المثبتة عليه بمسمار لولبي . فإذا كان قد سبق إستخدام الأوعية المحكمة مع زيت عزل ، فإنه يجب تنظيفها بدفق الزيت فقط . وفي كل مرة . يتم إلقاء كمية الزيت المستخدمة في تنظيف الوعاء بالدفق - بعيداً .
- ٤ - إذا جرى إستخدام لاقط عينات SAMPLE-THIEF للحصول على العينة ، فإنه يجب تنظيفه بسار الزيت بطريقة مشابهة وذلك بزيت مما هو تحت الإختبار قبل الحصول عل العينة . ويستخدم لاقط العينات للحصول على عينات الزيت من أنبوب من الزجاج أو نحاس الأصفر بطول ٣٦ بوصة ، وذلك للاقط العينات ، وللحصول على العينة يجرى إغلاق الثقب الموجود بقمة اللاقط بالإبهام إدف اللاقط إلى حوال ثمن بوصة من قاع الوعاء وإرفع إبهامك عندما يمتلىء اللاقط بإغلاق ثقب القمة كما فعلت من قبل وإسحب اللاقط وهو يحمل محتوياته ضع اللاقط فوق وعاء

العينات وبذلك تتدفق الزيت الموجودة في اللاقط إلى وعاء العينات عندما تنزع إبهامك عن قمة اللاقط

٥ - في حالة الوحدة المحكمة يكون من الصعوبة سحب عينة الزيت ، ومع ذلك وبشرط أن تكون درجة الرطوبة النسبية للهواء المحيط منخفض لا يكون هناك خطر في السماح للهواء الموجود فوق الزيت داخل الوحدة أن يقوم بتحرير العينة إلى الخارج .

٦ - حيث أن كمية الزيت صغيرة ، ولنقل ١٠ جالونات ، فإنه بعدئذ يتم إحلال كمية من الزيت بدلاً من كمية الزيت المأخوذة لأغراض أخذ العينات ، ومع ذلك يكون هذا الشرط مطلوب شريطة أن يستخدم زيت عالي الجودة وذلك لعملية التعويض (الإضافة) MAKEUP وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا يضمن كفاية مستوى الزيت في الجهاز أو المعدة .

عملية الإختبار TESTING

١ - تدابير وقائية (PRE CAUTIONS)

بسبب وجود جهد عالي يستخدمه جهاز الإختبار ، فإنه يجب إتخاذ الحيطة لفصل مصدر القدرة قبل إجراء عمليات الضبط أو الإصلاح .

٢ - خطوات إجراء العمل :-

لاحظ هذه النقاط :-

- ١ - لا يجب إحتبار عينات الزيت التي جرى الحصول عليها في طقس بارد حتى تبلغ درجة حرارة العينة درجة حرارة الغرفة .
- ٢ - يجب شطف إناء الإختبار بزيت العينة قبل إجراء الإختبار .
- ٣ - عند القيام بالإختبار يجب رفع الجهد بمعدل تقريبي ٣ ك.ف / ثانيه لكل إختبار ، يفتح قاطع الدائرة عند بلوغ حد عزل الزيت ، قبل إنفتاح قاطع الدائرة قد تشاهد ومضات (شرر) بين الأقطاب ويجرى إهمال هذه الومضات .

- ٤ - تؤخذ خمس قرارات من كل إناء زيت ، وليس من الضروري أن يكون هناك تأخير زمني بين القراءات ، ويؤخذ متوسط هذه القراءات الخمس ، ويتم تسجيلها باعتبارها قوة عزل للعينة .
- ٥ - يمكن إجراء اختبار العينة فور سحبها ، وإذا كانت قوة العزل فوق ٢٢ ك.ف فلا يلزم إجراء اختبارات أخرى .
- ٦ - إذا كانت قوة العزل أقل من ٢٢:زف يترك الزيت جانباً لمدة ساعة للسماح لأي هواء محتبس بالإنطلاق قبل إعادة إجراء عملية الإختبار يتم عمل إنقلاب للوعاء مرة واحدة ويتم تدويره لخلط أية مواد ملوثة قد توجد في الزيت ، ويتم إجراء ذلك بلطف لتحاشي خلط أى هواء بالعينة عند خلطها بمكوناتها (MIXING) إذا كانت قوة العزل أعلى من ٢٢ ك.ف لا يلزم إجراء اختبار آخر .
- ٧ - إذا كانت قوة العزل أقل من ك.ف تسحب عينة جديدة من الزيت من المعدة ويتم تكرار خطوات إجراء عملية الإختبار . إذا أثبت الإختبار الثانى قيمة الإختبار الأول فإن الزيت يكون محتاجاً إلى عملية تكرير وتنقية وسوف تدرس هذا الموضوع فى مجموعة دروس أخرى .

٣ - سجلات الإختبار :

يجب تسجيل نتائج كل إختبار للزيت على إستمارة ويتم ملء إستمارات سجلات الاختبارات المحكمة - عزل الزيت وتملاً نسختان من كل منهما لإيجاد مرجع جاهز حسب المتطلبات الإقليمية .

٤ - تكرار الإختبارات

تتم الإختبارات لكما كان هناك أى سبب يدعو إلى الشك فى قوة عزل الزيت فى أى قطعة من قطع المعدات والأجهزة ، وينطبق ذلك على الأجهزة والمعدات القائمة فى الخدمة ، والأجهزة والمعدات التى يزعم وضعها فى الخدمة وكذا المعدة أو الجهاز الجارية صيانتته مؤخراً ، وفى حالة المعدات القائمة فى الخدمة الموجودة جاهزة لإدخالها الخدمة STANDBY تجرى إختبارات روتينية على النحو التالى :-

- ذات الجهد ١١ ك.ف فأعلى كل ٦ شهور على الأقل .
- ذات الجهد ذك.ف فأقل مرة كل سنة على الاقل .

إختبار المحولات

قياس مقاومة الملفات DC Resistance

قياس مقاومة العزل للمفلات MEAGGER

قياس نسبة التحويل TURNS RETIO

قياس معامل الفقد (التشتت) $TAN \delta$


قياس مقاومة الملفات

DC. Resistance

قياس مقاومة الملفات DC.Resistance

مقدمة :-

مقاومة الملفات الجهد العالي والجهد المنخفض يمكن قياسها باستخدام أميتر وفولتميتر وهي الطريقة التقليدية لقياس مقاومة ولكن هذه الطريقة ليست أكثر مثل قنطرة كليفن Kelvin .

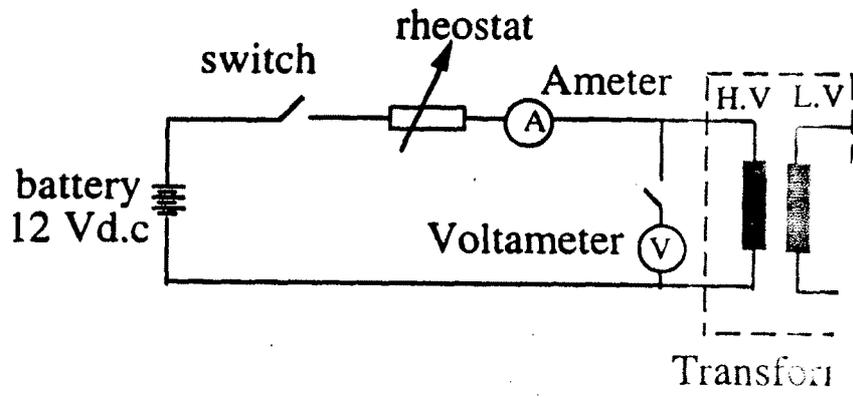


Single Phase Transformer

هذا الإختبار يستخدم لتعيين المقاومة للدائرة الكهربائية من عازل إختراق إلى عازل إختراق آخر وذلك للفحص الآتى :-

- ١ - نقاط توصيل عازل الإختراق
 - ٢ - جميع اللحامات و الوصلات المضغوظو
 - ٣ - ملامسات منير الجهد .
 - ٤ - مقاومة الملفات نفسها .
- البطارية المستخدمة من ١٢ إلى ٢٤ فولت ويجب قياس مقاومة الملفات عند كل وضع من أوضاع منير الجهد .
- النسبة المستوح بها في قيمة المقاومة يجب ألا تتعدى + ٥ % من قيمة المقاومة الفعلية

قياس مقاومة الملفات لحول ثلاثى الأوجه

5- Connection diagram for three phase transformer:

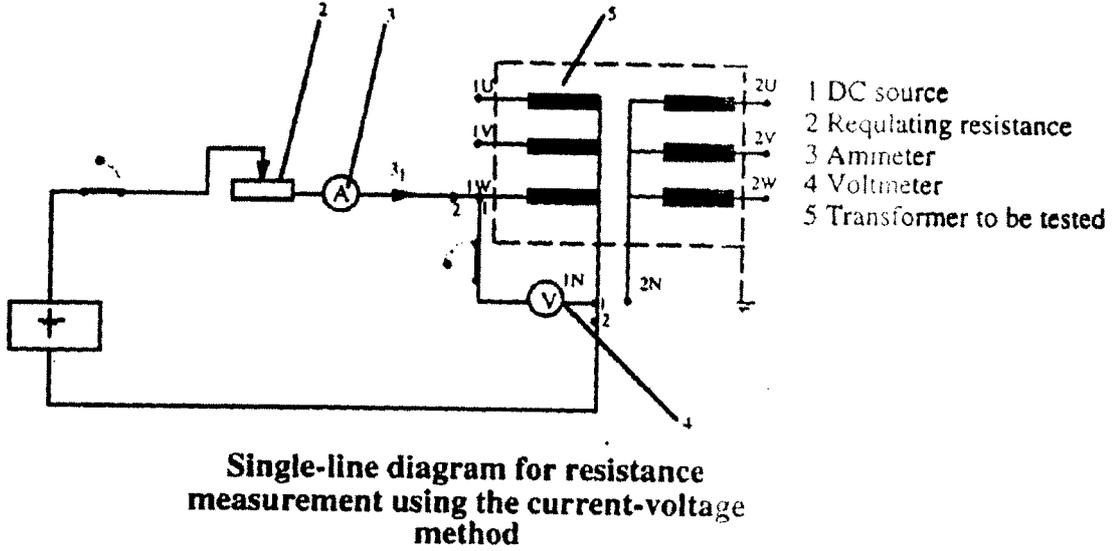

- عند توصيل الجهد بأطراف عوازل الإختراق أنتظر حتى تستقر القراءة على أطراف الفولتميتر والأميتر ثم بعد ذلك سجل القراءات .
- النسبة المسموح بها بين الفازات بعضها بعض يجب ألا تتعدى ٣٪ .
- يجب فصل الفولتميتر عن بداية توصيل الجهد حتى لا يتعرض إلى جهد عالي قد يتلفه .

الاحتياطات الواجب توافرها عند قياس مقاومة الملفات :-

- ١ - يجب تسريب الغازات من داخل المحول (بوخلز) والتأكد من نظام إطفاء الحريق جاهز للتشغيل .
- ٢ - تجنب ملامسة أطراف التوصيل أثناء الإختيار .
- ٣ - يجب ألا يتعدى تيار الإختبار عن ١٠٪ من التيار المقنن للملفات لأن التيار العالي يزيد من درجة حرارة الملفات .
- ٤ - عند فصل البطارية يجب تفريغ الشحنة .

تأثير درجة الحرارة على مقاومة الملفات

مقاومة الملفات تتأثر بدرجة الحرارة طبقاً لهذه المعادلة .

$$(235+75)$$

$$R_{hot} = R_{cold} \frac{235 + C_{cold}^{\circ}}{235 + 75}$$

مثال :

تم قياس مقاومة الملفات للجهد العالي ١٠٠ أوم عند درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية فما هي مقاومة الملفات الفعلية .

$$(235+75)$$

$$R_{hot} = R_{cold} \frac{235 + C_{cold}^{\circ}}{235 + 75}$$

$$= 100 \times \frac{235+75}{235+40} = 112.7\Omega$$

Test sheet
DC. Resistance of Windings

HIGH VOLTAGE WINDING

Temperature = °C

TAP	A----- N				B----- N				C----- N			
	Volts	Amps	Resistance at		Volts	Amps	Resistance at		Volts	Amps	Resistance at	
			T °c	90 °c			T °c	90 °c			T °c	90 °c
1			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
2			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
3			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
4			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
5			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
6			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
7			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
8			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
9			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
10			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
11			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
12			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
13			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
14			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
15			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
16			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
17			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
18			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
19			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
20			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
21			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω
	A----- B				B----- C				C----- A			
LV			Ω	Ω			Ω	Ω			Ω	Ω

NOTES: _____

Transformer Tested by: _____

Approved by: _____

3- D.C Resistance
Kadria

**INSULATION resistance
measurement (megger)
قياس مقاومة العزل (الميجر)**

المقاومة العازلية للمحولات

مقدمة :

أجود أنواع العوازل تحمل تيار هروب (تسرب) صغير جداً . بحيث لا تتمكن الأجهزة المستخدمة في قياس هذا التيار .

مقاومة العزل :

تيار الروب (تسرب) الذي نريد قياسه يتكون من مركبتين

- المركبة الأولى

تمر على سطح العزل ويتحكم في قيمتها مساحة سطح العزل .

- المركبة الثانية

هي التي تمثل التيار الذي يمر داخل جسم العازل نفسه ويتحكم في قيمة المقاومة الحجمية للعازل .


مجموع مقاومة السطح و مقاومة الحجم الخاصة بالعازل هي التي نقوم بقياسها لأي عازل يوضع بين طرفي منبع كهربى .

- في الشكل رقم (١)

يمثل العازل تحت الإختبار أى الذى نقوم بقياس مقاومة العزل الخاصة به .

- في الشكل رقم (٢)

يمثل مقطع من هذا العازل مبيناً أنواع التيارات التي تمر في العازل .

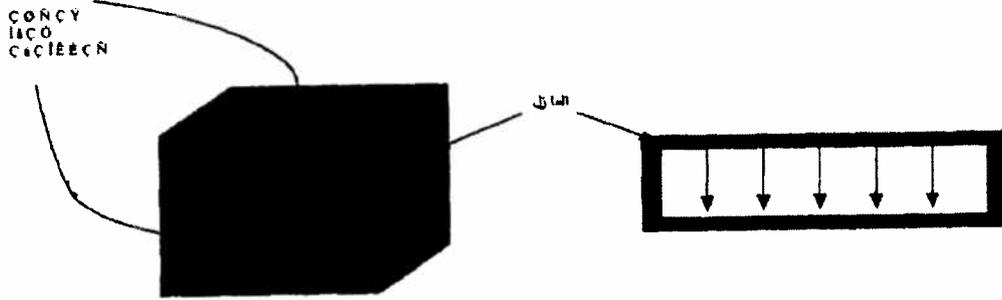

شكّل (٢)

شكّل (١)

ملحوظة

فى الشكّل السابق لو زادت مساحة العازل وطولة زاد التيار الذى يمر على سطحه وبالتالى تقل مقاومة هذا العزل لذلك لم تم ضغط عازلين فوق بعضهم البعض سوف تزيد مقاومة العازلية الخاصة بهم وبالتالى سوف يقل التيار المار فيهم وذلك طبقاً للمعادلة التالية .

$$I_R = PL/A$$

حيث أن :

IR = مقاومة العزل

P = المقاومة النوعية للعازل

A = مساحة سطح العازل

L = طول العازل

جهاز الميجر

بعض أجهزة الميجر التى تستخدم لقياس مقاومة العزلية للمحولات لها مقاييس للقراءة تتراوح من ١٠٠٠٠ أوم إلى ٢٠٠٠ ميجا أوم وهذه المقاييس عليها علامة (0) وفى بعض الأحيان علامة (∞) ما لا نهاية .

في حالة ظهور قراءة مقاومة العزلية عند علامة (0) فهذا يعنى أن قيمة مقاومة العزلية = صفر بل هي ممكن أن تكون كسر من الأوم حتى ١٠٠٠ أوم و عندئذ لا تكون قيمة المقاومة هي صفر بل قيمة أقل من أى رقم معين أى أقل قيمة مسجلة على تدريج الميجر بعد الصفر .

كذلك إذا قرأ جهاز الميحر (∞) فهذا يعنى أن مقاومة العازلية هي ما لا نهاية بل هي أكبر تدريج يعطية الجهاز قبل قراءة (∞) وللتأكد من ذلك يجب على الشخص الذى يقوم بإجراء الإختبار مراجعة القراءات السابقة لنفس العازل للتأكد من قرب قيم النتائج الذى حصل عليها .

العوامل التى تؤثر فى مقاومة العازل : درجة حرارة العازل

يلاحظ أن مقاومة العازل تقل كلما زادت درجة حرارة العازل وهذا التغير فى مقاومة العازل يختلف باختلاف نوع مادة العازل وبالتالي يوف تختلف من محول إلى آخر ولمقارنة مقاومة العازلات عند درجات الحرارة المختلفة يجب تصحيح هذه القراءات والتي أخذت عند درجات حرارة مختلفة عند درجة حرارة وهي ٢٠ أوم .

ولتصحيح هذه القراءات فإن التقريب المقبول هو ١٠ درجات كقاعدة للتصحيح وهذه العشرة درجات كلما زادت مرة كلما إنخفضت قيمة مقاومة العازل إلى النصف .

كما يوضح ذلك الجدول التالى :-

مقاومة العازل بالميجا أوم	درجة الحرارة
٣٢٠٠	٢٠ م
١٦٠٠	٣٠ م
٨٠٠	٤٠ م
٤٠٠	٥٠ م
٢٠٠	٦٠ م

الطريقة الحسابية المستخدمة هي بإستخدام القانون التالي :-

$$I_{R0} = I_{R1} 2^{(T1-T0)/10}$$

حيث أن :

IR0 هي مقاومة العازل المصححة عند درجة حرارة ٢٠ م

IR1 هي مقاومة العازل المأخوذه من الميجر عند درجة حرارة T1

مثال

إذا كانت مقاومة العازلية عند ٦٠ م هي ٢٠٠ ميغا أوم . فما هي النتيجة عند درجة حرارة ٢٠ م ؟

$$IR_{20}=200 \times 2^{(60-20)/10}$$

$$IR_{20}=200 \times 2^4$$

$$IR_{20}=3200$$

الرطوبة في العازل

الشوائب الموجودة بالعازل عندما تخلط بالرطوبة عادة تصبح كمادة موصلة للكهرباء وتقريباً فإن جميع المواد العازلة تحتوى على شوائب والتي عندما تكون جافة تماماً تكون عازلة تماماً أيضاً ولكنها عندما تخلط بالرطوبة تصبح ذو عازلية متواضعة وإختبارات مقاومة العازلية للمحولات تبين إن كان المحول يحتوى على رطوبة أم لا .

وشكل وحجم وكمية ونوع العازل تؤثر في قيمة العازلية للمحول ويجب العلم ما هي قيمة مقاومة العازلية للمحول إذا كان نظيفاً وجافاً قبل الحكم واقاعياً إذا كان تحت الإختبار يحتوى على رطوبة أم لا .

تعرض أطراف التوصيل وعوازل الإختراق للرطوبة

الماء المقطر جيداً يعتبر موصلاً يداً للكهرباء ولكن حتى الماء العادى المكثف من الممكن أن يحمل التيار الكهربى ذو قيمة مقاسة وشريط من الماء العادى يعتبر موصلاً للكهرباء ولكن بقدر قليل ولكن إذا كان هذا الشريط هو ماء ملوثاً فهو يعتبر موصلاً جيداً للكهرباء .

ومقاومة العازلية تتراوح بين مئات أو حتى آلاف الميجا أوم بذلك يجب أن تكون أطراف التوصيل وعوازل الإختراق ونقاط التوصيل نظيفة وجافة قبل قياس مقاومة العازلية للمحول والتهيرب على الأسطح الخارجية لعوازل الإختراق فى حالة إجراء الإختبار فى الأيام التى يكون بها ضباباً تسبب أخطاء فى نتائج الإختبار .

الجهد (التوتر)

كلما إرتفع (التوتر) الذى يعمل عنده المحول يجب إستخدام عوازل أسمك لكى تتحقق مقاومة عازلية أعلى للمحول .

سعة (قدرة) المحول

زيادة قدرة المحول بالفولت أمبير يعنى عادة محول أكبر و مساحة أكبر يجب عزلها وهذا فى المقابل يعنى أن مقاومة العازل سوف تكون أقل ولذلك يجب تشغيل المحول عند قدرته المحددة له حسب لوحة البيانات .

قياس مقاومة العزل (الميجر)

- إختبار مقاومة العزل يبين مدى جفاف عزل ملفات المحول ، وكذلك العزل بين القلب الحديدي و الأرضي .
- ويؤدي روتينياً قبل أى إختبار آخر لتحديد حالة العزل وتأثير الرطوبة ودرجة الحرارة على مقاومة العزل .
- مدة الإختبار دقيقة على الأقل أو لحين إستقرار القراءة (ربما يستغرق الإختبار عدة دقائق معتمداً ذلك على سعة الملفات)
- القاعدة العامة فى التوصيل هى قصر أطراف الملفات العالى و المنخفض & الملف الثالث (المحولات إحادية الوجه أو الثلاثية أوجه) .
- بينما فى المحولات الذاتية تقصر ملفات الجهد العالة و المنخفض تربط ببعضها فى نقطة مشتركة .
- عند إختبار العزل بين قلب المحول و الأرضي يتم فصل القلب عن الأرضي و يبين ذلك الإختبار إذا كان هناك أى مسار آخر للأرضي (تسريب) مما يسبب زيادة فى التيار بين الرقائق و الأرضي .
- أقل قيمة أومية بين قلب المحول و الأرضي هى $100 \text{ m}\pi$ معبرة عند ٢٠ م

الاحتياطات الواجب توافرها

- تأرض خزان المحول
- تفريغ الشحنة لكل ملف قبل وبعد الإختبار
- نزع أى وصلات من البوشنجات
- نظافة البوشنجات
- قصر ملفات الجهد العالى وكذلك المنخفض

الخطوات

- تحقق من مستوى الزيت بالمحول بملاحظة عداد مستوى الزيت .
- تحقق من مستوى زيت البوشنجات .
- قياس درجة حرارة الزيت بترموتر كحولي وليس الزئبقي أو مبين درجة حرارة من على المحول مباشرة .


درجة حرارة الملفات عند لحظة قياس المقاومة المطلوبة

لكي يتم التصحيح عند 20 م

- وصل قمطة تأرض من جسم المحول آلى شبكة الأرضى
- وصل كل الملفات بما فيها ملفات الإختبار بالأرضى للتأكد من عدم وجود شحنة متبقية.
- أترك كل الملفات موصلة بالأرضى حتى يتم إختيار ملف الإختبار .
- قم بتوصيل جهاز الميجر للملفات المطلوب إختبارها بعد نزعها من شبكة الأرضى وسجل القراءة وقيم بتصحيحها عند ٢٠ م كما بالجدول لتقارن بما ذكره المصنع .
- بعد كل إختبار فرغ شحنة الملفات بتوصيلها بالأرضى لمدة زمنية تعادل ٤ مرات مدة الإختبار (٤ دقائق) بعض أنظمة الميجر مجهزة لتفريغ الشحنة بعد الإنتهاء من الإختبار قم بترجيع كل المعدات آلى أماكنها وفك الوصلات (القص).

قياس مقاومة العازلية لحول ذو ملفين

- ملف الجهد المنخفض x هو ملف الجهد العالى h الشكل التالى يمثل محول ذو ملفين حيث يمثل القلب والخزان الرئيسى للمحول بالإضافة إلى الأرضى g .
- R_{H-X} هى مقاومة العازلية بين ملف الجهد العالى إلى ملفات الجهد المنخفض .
- R_{H-G} هى مقاومة العازلية بين ملف الجهد العالى إلى القلب خزان المحول و الأرضى
- R_{X-G} هى مقاومة العازلية بين ملف الجهد المنخفض إلى القلب خزان المحول و الأرضى .

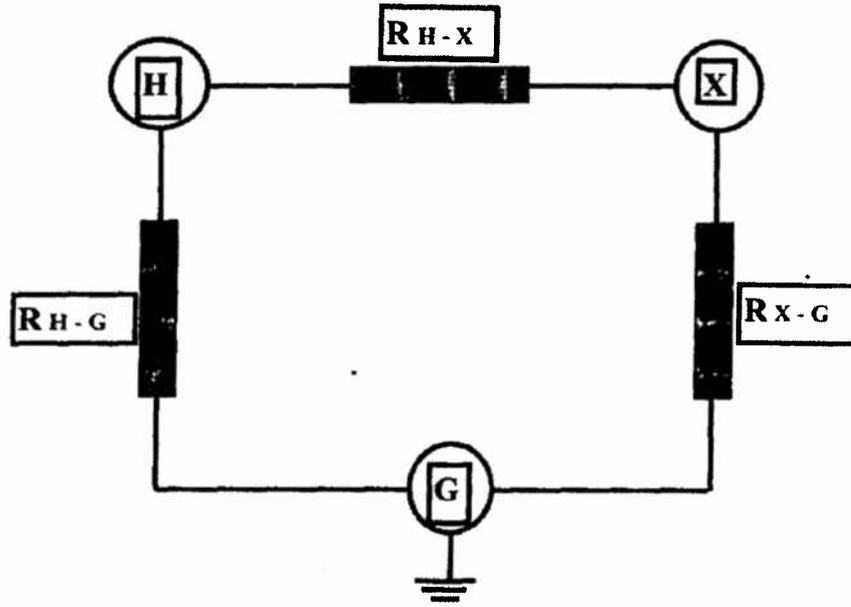

يوجد نوعين من القياسات يجب أن تجرى :

١ - العالى إلى المنخفض مع تأريض المنخفض (H-XG)

٢ - المنخفض إلى العالى مع تأريض العالى (X-HG)

فى حالة أن أحد الاختبارين السابقين (١) ، (٢) كان ذو قيمة منخفضة فوق العادة أو يوجد فرق كبير بين القيمتين يجب إجراء إختبار ثالث وذلك لإيجاد المنطقة المعطوبة وهذا الإختبار هو:

٣ - العالى يوصل مع المنخفض ويجرى الإختبار بينهم وبين الأرضى (HX-G)

H-XG	X-HG	HX-G	مكان العطب
قيمه منخفضه	قيمه عاليه	قيمه منخفضه	قيمه منخفضه بين العالى إلى الأرض
قيمه عاليه	قيمه منخفضه	قيمه منخفضه	قيمه منخفضه بين الملف المنخفض إلى الأرض
قيمه منخفضه	قيمه منخفضه	قيمه عاليه	قيمه منخفضه بين الملف العالى إلى الملف المنخفض


ويجب تدوين النتائج كالتالي :-

نوع الإختبار	قراءة الميجر بالميجا أوم	درجة حرارة الزيت بالدرجة المئوية	تصحيح الميجا أوم عند ٢٠ م
H-XG			
X-HG			
HX-G			


إختبار مقاومة العازلية للمحول ذو الثلاث ملفات :-

Meggering a Three-Winding Transformer

شكلي (٤-أ) ، (٤-ب) يمثلان المحول ذو الثلاث ملفات

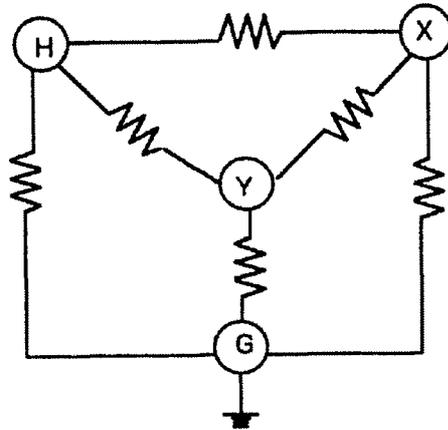

شكل (٤ - ب)

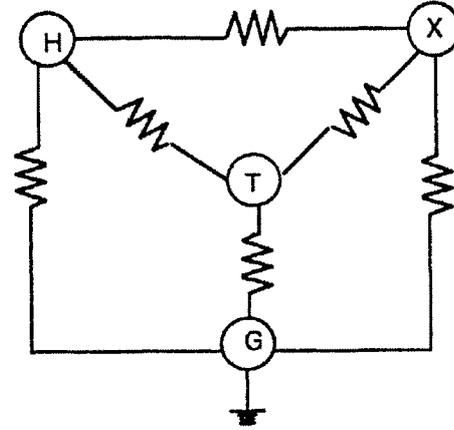

شكل (٤ - أ)

حيث أن

- (H) هو ملف الجهد العالي
- (X) هو ملف الجهد المنخفض
- (T) هو ملف الجهد المنخفض الثالث في شكل (أ-٤)
- (Y) هو ملف الجهد المنخفض الثالث في شكل (ب-٤)
- (G) هو القلب الحديدي ، الخزان مع الأرض
- RH-X : مقاومة العازلية بين ملف الجهد العالي (H) إلى ملف الجهد المنخفض (X) .
- RH-T : مقاومة العازلية بين ملف الجهد اعالي (H) إلى ملف الجهد المنخفض الثالث (T) في شكل (أ-٤) .
- RH-Y : مقاومة العازلية بين ملف الجهد العالي (H) إلى ملف الجهد المنخفض (Y) في شكل (ب-٤) .
- RX-T : مقاومة العازلية بين ملف الجهد المنخفض (X) إلى ملف الجهد المنخفض الثالث (T) في شكل (أ-٤) .
- R_{X-Y} : مقاومة العازلية بين ملف الجهد المنخفض (X) إلى ملف الجهد المنخفض الثالث (Y) في شكل (ب-٤) .
- R_{H-G} : مقاومة العازلية بين ملف الجهد العالي (H) إلى القلب الحديدي الخزان والأرض .
- R_{T-G} : مقاومة العازلية بين ملف الجهد المنخفض الثالث (T) والقلب الحديدي الخزان والأرض كما في شكل (أ-٤) .
- R_{Y-G} : مقاومة العازلية بين ملف الجهد العالي (H) إلى القلب الحديدي الخزان والأرض .
- RT-G : مقاومة العازلية بين ملف الجهد المنخفض الثالث (T) والقلب الحديدي ، الخزان والأرض كما في شكل (أ-٤) .
- RY-G : مقاومة العازلية بين ملف الجهد المنخفض الثالث (Y) والقلب الحديدي ، الخزان والأرض كما في شكل (ب-٤) .

والاختبارات التي يجب أن تجرى هي التالية :-

١ - الملف العالى (H) إلى المنخفض (X) والمنخفض الثالث (Y) أو (T) والأرضي (Y) أو H-XTYG أو (H-XTG).

٢ - الملف المنخفض (X) إلى الملف العالى (H) والملف المنخفض الثالث (T) أو (Y) والأرضي (X-HYG) أو (X-HTG).

والجدول التالي مهم في تحليل مكان العطب إذا تم الشك في النتائج :-

T-XTG أو Y-XYG	T-HTG أو Y-HXG	T-HXG أو Y-HXG	مكان العطب
قيمه منخفضه	قيمه عاليه	قيمه عاليه	H-G
قيمه عاليه	قيمه منخفضه	قيمه عاليه	X-G
قيمه عاليه	قيمه عاليه	قيمه منخفضه	Y-G or T-G

وتدون نتائج الاختبارات كالتالى :-

الميجا أوم المصححه عند ٢٠ م	درجة حرارة الزيت بالدرجة المئوية	القراءة بالميجا أوم	نوع الإختبار
			T-HXG أو Y-HXG
			T-HTG أو Y-HXG
			T-XTG أو Y-XYG

TURN RATIO MEASUREMENT

قياس نسبة التحويل

اختبار نسبة التحويل

مقدمة :

تعرف نسبة تحويل أى محول على إنها النسبة بين عدد لفات الملف الابتدائي إلى عدد لفات الملف الثانوي .

يتم عمل هذا الاختبار للتأكد من صحة لوحة بيانات المحول من نسبة تحويل الجهود عند نقطة التعادل لمغير الجهد وكذلك تغير هذه النسب عند جميع نقاط مغير الجهد .


تستخدم طريقتين لقياس نسبة تحويل المحولات وهما :

- ١ . باستخدام الفولتميترات .
- ٢ . باستخدام جهاز قياس النسبة .

طريقة استخدام الفولتميترات

يلزم استخدام فولتميترات ذات مواصفات عالية ومقياس مناسب . حيث يتم تغذية ملفات الجهد العالي بالجهد المتردد ويفضل أن يكون ١٥ فولت ويتم قياس هذا الجهد وأيضاً قياس جهد الخرج على ملفات الجهد المنخفض . يفضل أن يتم حقن الملف الابتدائي (العالي) بجهد الاختبار وذلك لكي يكون الجهد الناتج على ملفات الجهد المنخفض ذو قيمة قليلة ويتم التقليل من الأخطاء الناتجة عنه . يجب أن تتم قراءة الفولتميترات المستخدمة في هذا الاختبار على التتابع وذلك لتماشى التغير في قيمة الجهد التي قد تحدث .

اختبار نسبة التحويل (الطريقة التقليدية)

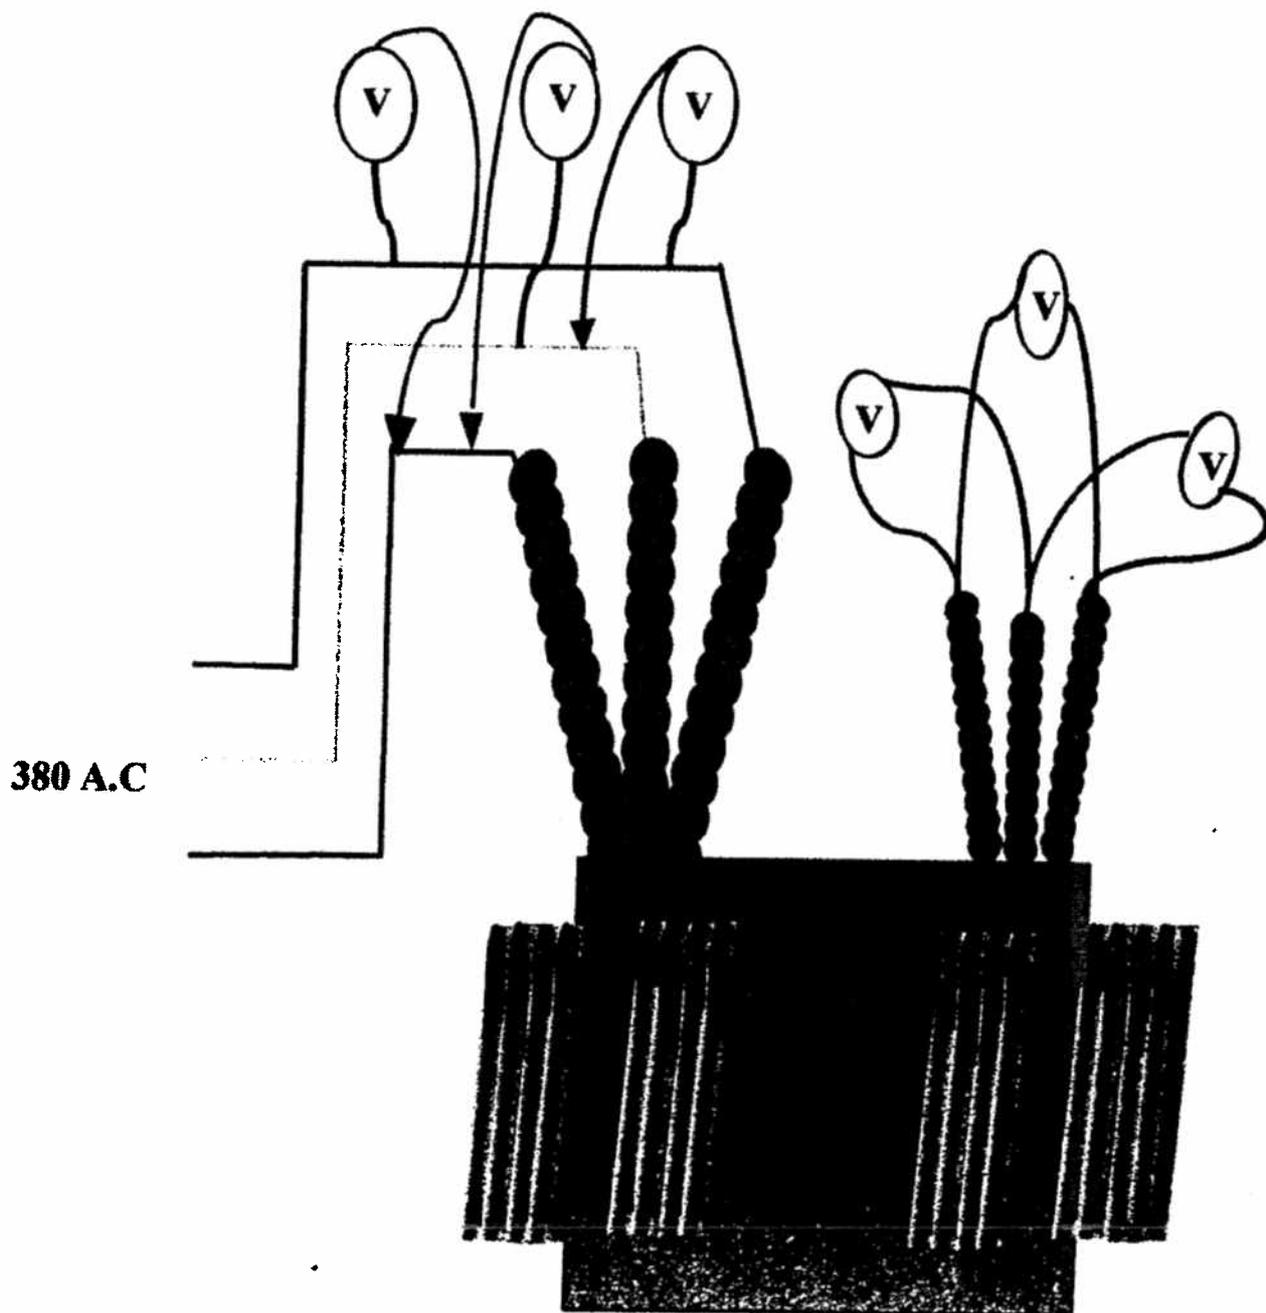


H1,H2 يرمز إلى طرفى الجهد العالى على المحول بالرمز


X1,X2 يرمز إلى طرفى الجهد المنخفض للمحول بالرمز

جهاز قياس نسبة التحويل للمحولات

طراز (TR 700)

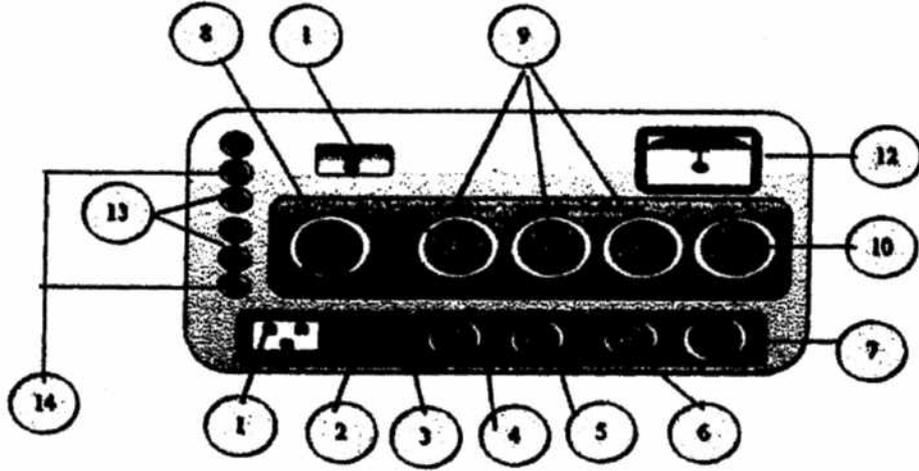

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ١- مقبس دخل القدرة | ٨- مفتاح تضاعف النسبة |
| ٢- مفتاح للتوصيل | ٩- مفتاح لنسبة |
| ٣- مبرين توصيل للقدرة | ١٠- قرص لتحريف النسبة |
| ٤- مفتاح مبرين للوجه | ١١- مفتاح لاختيار جهد الاختبار |
| ٥- مفتاح مبرين لفة الحساسية | ١٢- للوضع الصفر |
| ٦- مفتاح تضاعف لتحريف الوجه | ١٣- أطراف الخرج (X) |
| ٧- قرص لتحريف الوجه | ١٤- أطراف الخرج (H) |

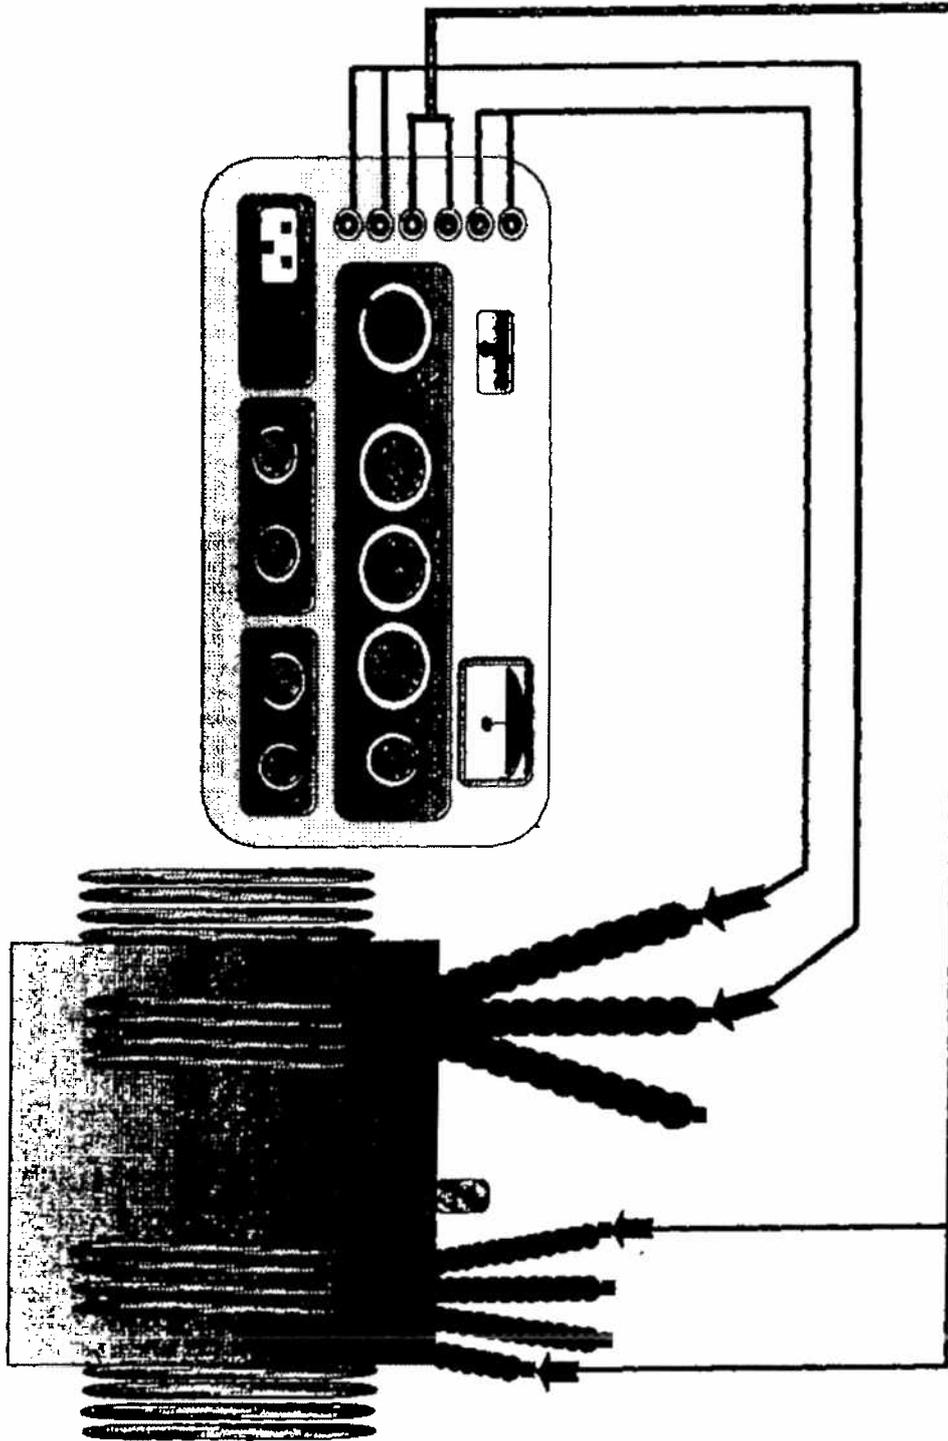

اختبار نسبة التحويل

الاحتياطات الواجب توافرها

- فصل وتأريض المحول من الجهتين H.V.& L. V
- اتباع تعليمات الأمن الصناعي
- فك جميع الوصلات من على بوشنجات المحول .

شروط إجراء الاختبار

لابد من معرفة الأتي من على لوحة البيانات

- نوع التوصيل $\Delta-Y$ & $Y-\Delta$ & $Y-Y$ & $\Delta-\Delta$
- نسبة تحويل الجهود عند نقطة التعادل لمغير الجهد
- رقم المجموعة الاتجاهية

أولاً الطريقة الحسابية

من قانون نسبة التحويل $V_{ph} .H/V_{ph} = NH/NL$

يتطلب ذلك معرفة

نوع التوصيل

نسبة تحويل الجهود

ثانياً الطريقة العملية

يتطلب ذلك معرفة :


- نوع التوصيل
- رقم المجموعة الاتجاهية

خطوات التوصيل لحول أحادي الوجه

- تم توصيل سلكي الجهد العالي بنقط التوصيل الأربعة بالجهاز (الأحمر بالأحمر والأسود بالأسود) تأكد من أن المشبك الكبير الأحمر موصل بالطرف العالي (H1) والمشبك الأسود موصل بالطرف العالي (H2).
- يتم توصيل سلكي الجهد المنخفض بنقط التوصيل بالجهاز (X1,X2) وذلك بتوصيل المشبك الصغير الأحمر بالطرف (X1) والمشبك الصغير الأسود (X2)

ملحوظة :

يتم عمل هذا الاختبار عند جميع نقاط مغير الجهد للتأكد من تغير نسبة التحويل مع تغير نقط مغير الجهد .

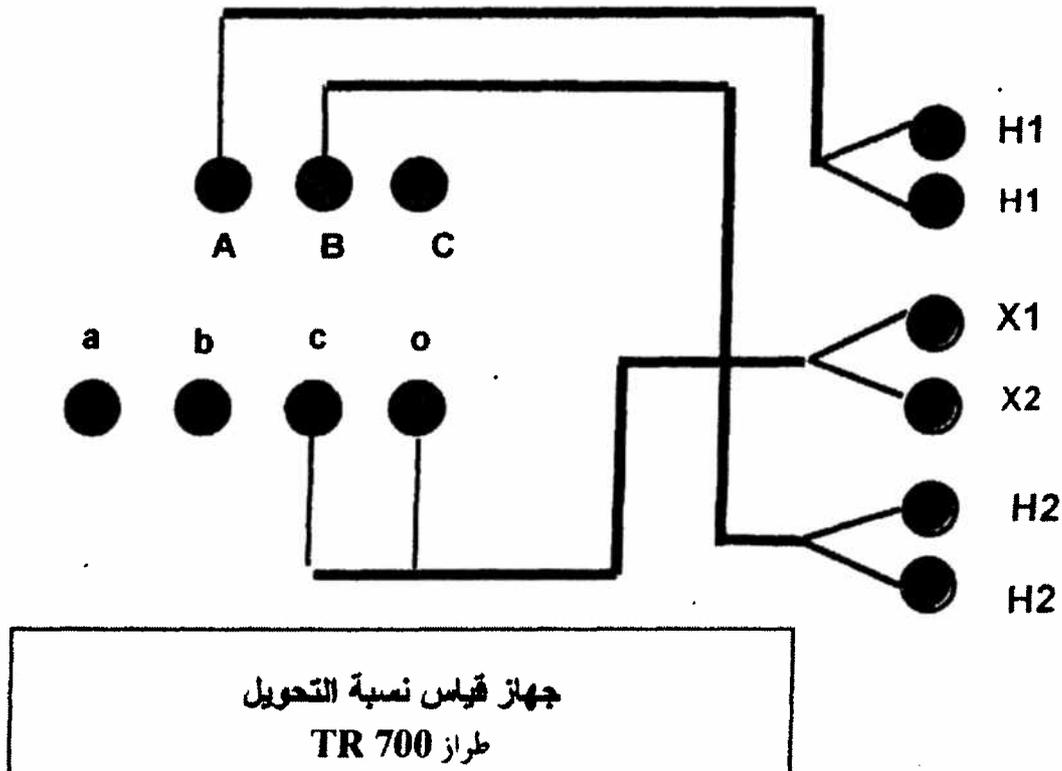

66/11KV 75MVA
66 KV 11 KV

مثال : محول قدرة



نوع التوصيل = Dy1

أولاً : الطريقة الحسابية

$$V_{ph \text{ high}} / V_{ph \text{ low}} = N_{\text{high}} / N_{\text{low}}$$

$$\frac{66}{11 / \sqrt{3}} = 6 \sqrt{3} = 10.4$$

ثانياً : الطريقة العملية

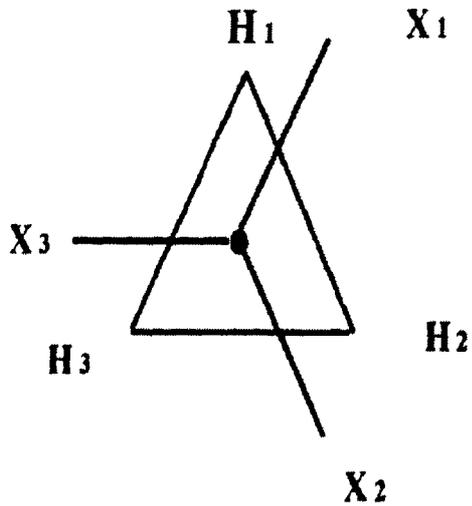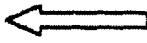

H ₁	H ₂	X ₀	X ₂
H ₂	H ₃	X ₀	X ₃
H ₃	H ₁	X ₀	X ₁

**INSULATION POWER FACTOR
TESTING
{tan δ }
OF POWER TRANSFORMER**

اختبار معامل التشتت للعزل

اختبار عزل محول القدرة عن طريق القنطرة السعوية ومعامل التشتت

الغرض :

هو التأكد من حالة العزل الداخلى لمحول القدرة .
وينقسم عزل محول القدرة إلى عزل صغير وعزل كبير .

الغرض الصغير :

هو العزل بين اللفة والأخرى لنفس الملف .

الغرض الكبير :

وهو العزل بين الملفات وبعضها وكذلك العزل بين الملفات والأرضى (المتمثل فى القلب الحديدى وكذلك الخزان الرئيسى) وينقسم إلى :

- عزل بين ملفات الجهد المنخفض والقلب الحديدى (الأرضى).
- عزل بين ملفات الجهد المنخفض وملفات الجهد العالى .
- عزل بين ملفات الجهد العالى والأرضى (الخزان الرئيسى)

أما عن حالة العزل الخارجى المتمثل فى البوشنجات يتم التأكد من حالتها من حيث النظافة أى عدم وجود أتربة أو رطوبة أى كسر أو شرخ نتيجة قصر وكذلك نظافة سطح الخزان الرئيسى حيث يتمثل العزل بين :


- أطراف التوصيل للجهد المنخفض والأرضى (الخزان الرئيسى)
- أطراف التوصيل للجهد العالى والأرضى (الخزان الرئيسى)
- أطراف التوصيل للجهد العالى والجهد المنخفض .

لدراسة العزل نفسه :

من المعروف أن فرق الجهد بين لوحين وبينهما عازل يمثل مكثف والتيار الهارب Leakage current (IL) له طريقتين :

تيار تسرب على سطح العزل (Ic)

وتيار تسرب داخل العزل (Ir) كما هو بالرسم وبالتالي يمكن تمثيل العزل على أنه مكثف ومقاومة متوازيان .

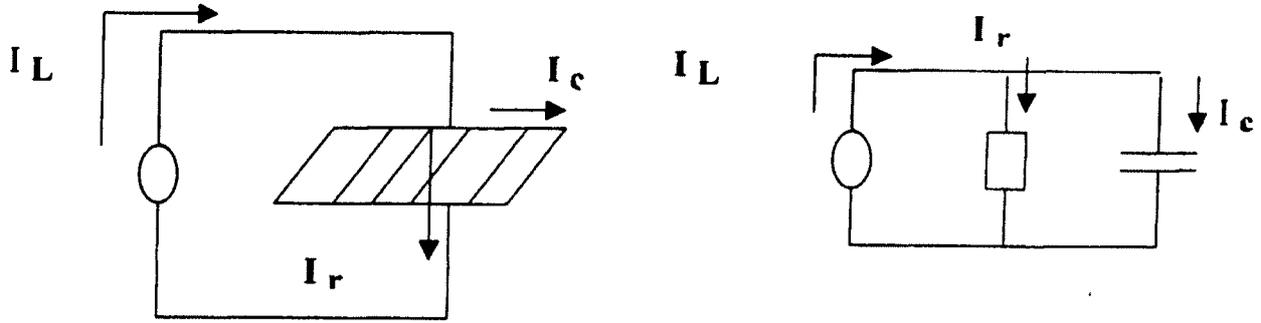

ناحية أخرى فإن أعضاء مثل مجموعة قضبان وعازلات التحويل يشملها هذا الإختبار . وإذا لم يكن ممكنا عملية القيام بفصل هذه الوصلات فإنه يؤخذ في الاعتبار الأجزاء من نظام العزل التي تتأثر بقضبان الربط ، عند إجراء تقييم أو مقارنة . وعند وضع المعدة في الجدول لأول مرة يكون مطلوبا بحق إجراء إختبارات منفصلة على العازلات والملفات فإذا جرى اختبارها معا ، فإن تأثير العازل الملوث قد يصعب التعرف عليه بسبب مواسعتها (السعة) المنخفض ، في علاقتها بالملفات . ولا يكون ضروريا فك فصل عوازل الإختراق عند إجراء الإختبارات التالية إلا إذا ثبت أن الإختبارات الإجمالية غير كافية . ومع ذلك فإن عوازل الإختراق يجب أن تكون نظيفة تماما قبل إجراء الإختبارات عليها .


ملاحظة :

يمكن قياس المواسعة ومعامل التشتت للعازلات المجهززة بـ (مأخذ مواسعة capacitance tap) دون رفع عوازل الإختراق عن الجهاز أو فصلها .

وفي المحول الوحيد الطور ، توصل عوازل إختراق الجهد العالى معا توصيلاً كهربياً بسلك ربط مجدول (وليس بسلك معزول أو من النوع المزود بتقوية صلب وبالمثل ، فإن عازلي إختراق الجهد المنخفض يوصلان معا بسلك ربط مجدول وفي حالة المحول الثلاثي الأطوار ، يجرى توصيل الثلاثة أو الأربعة ملفات الجهد العالى معا ، وكذلك عوازل إختراق الجهد المنخفض الأربعة وإجراء قصر Shorting على الملفات أو بالإضافة إلى دائرة التأسيس خلال قنطرة المواسعة (عندما تكون في وضع الفصل (Off Position) تمنع إحتمال وجود شحنة مواسعة تترك على لفائف المحول ويجب الحفاظ على أسلاك القنطرة كأقصر ما يمكن وخالية من أية عوائق ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون نقاط التوصيل نظيفة ومربوطة بإحكام .

وفي بعض المحولات تستخدم مقاومة لتربط المحول على التوالى مع الليفة ذات نقاط التفرع عندما يكون مغير الجهد (مغير نقاط التفرغ) Tapchanger على الوضع المحايد (نقطة المنتصف) وبإدخال هذه المقاومة ينتج عنه قراءة أكبر لمعامل القدرة على الوضع وحده . ويجب أخذ القراءات أثناء وجود مغير الجهد على الأوضاع الأخرى غير النقطة المحايدة راجع صحيفة الإختبار لجهة الصنع إذا ظهر أى شك فى النتائج .

جهاز قياس النسبة طراز (CB 100) لحساب معامل التشتت

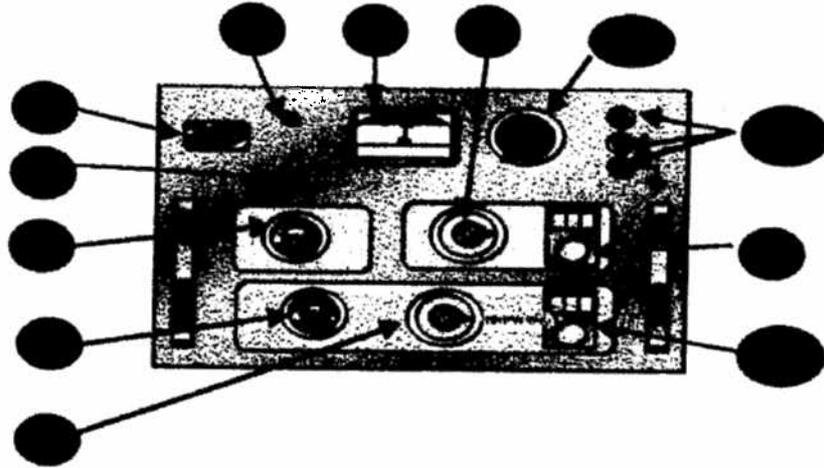

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ١- مقبس دخل الخط | ٨- مفتاح تضاعف السعة |
| ٢- مفتاح تشغيل الجهاز | ٩- مفتاح السعة |
| ٣- المبين الضوئي لتشغيل القدرة | ١٠- قرص السعة |
| ٤- مفتاح يبين حالة للتوازن | ١١- مفتاح GST-UST لتحديد نوع القياس |
| ٥- مقياس الصفر | ١٢- نقاط خرج جهد الاختبار |
| ٦- مفتاح تدريج معامل التشتت | |
| ٧- قرص معامل التشتت | |

٤. تشغيل الجهاز - بتحريك هذا المفتاح لاعلى ينشط الجهاز بالطاقة فيقوم على الفور بإرسال جهد اختبار إلى نقطة الخرج (BNC).
٥. المبين الضوئي لتشغيل القدرة - يضيئ هذا الصمام الباعث للضوء الأحمر (red.L.E.D) عندما ينشط الجهاز بالطاقة .
٦. مفتاح مواعمة الكاشف detector phasing switch . يقوم هذا المفتاح باقرار حالة توازن فقط لمعامل المواسعة أو التشتت الذى جرى إنتقاؤه . مقياس الصفر null meter (البند ٥) عبارة عن ضوئي لحالة التوازن .
٧. مقياس الصفر - عبارة عن مبين ضوئي indicator لحالة التوازن الخاصة بمعامل (السعة) أو التشتت ويحدد مفتاح مواعمة الكاشف (بند ٤) أيا من الأطوار فى حالة التوازن .
٨. مفتاح تدرج معامل التشتت - يتم المقدار التقريبي لمعامل التشتت أولا بهذا المفتاح
٩. قرص معامل التشتت - يتم تحديد القيمة الدقيقة لمعامل التشتت بضبط المفتاح فى إتصالة بمفتاح تدرج معامل التشتت (D.F) .
١٠. مفتاح تضاعف السعة capacitance multiplier switch - تتحدد القيمة التقريبية للسعة الجارى اختبارها بهذا المفتاح .
١١. مفتاح السعة - يحدد هذا المفتاح القيمة التقريبية للمواسعة الجارى اختبارها .
١٢. قرص السعة - للقيمة الدقيقة للسعة المقاسة بهذا القرص فى اتصال مع مضاعف السعة (بند ٨) ومفتاح السعة (بند ٩) .
١٣. المفتاح UST-GST يحدد نوع القياس المأخوذ بالحروف UST ترمز إلى (ungrounded specimen Test) أى إختبار العينة غير المؤرضة وترمز الحروف GCT إلى Grounded Specimen أى إختبار العينة المؤرضة .
١٤. نقاط خرج جهد الاختبار G.CL.CH - وتوصل بالعينة خلال أسلاك الاختبار المزود بها الجهاز الرمز CH يعنى الطرف الحساس للقنطرة bridge sensitive terminal .


إعتبارات الأمان :

يجب ملاحظة إنه مع أن قيم خرج الجهاز لا تشكل جهداً إلا إنه يمكن أن يكون مصدر لخطر الصدمة الكهربائية .

ويجب أن يكون الجهاز موصلاً دائماً بالأرض بالسلك المتوفر معه وكذا موضع ربط تأريض اللوحة الأمامية . قبل وأثناء القيام بعمليات القياس .

ويجب إخلاء الجهاز الجارى إحتباره من جميع توصيلاته الخارجية وأن يتم تأريضه على نحو صحيح لتحاشى أى إحتمال لوجود جهد طليق قاتل .

اختبار معامل التثبيت

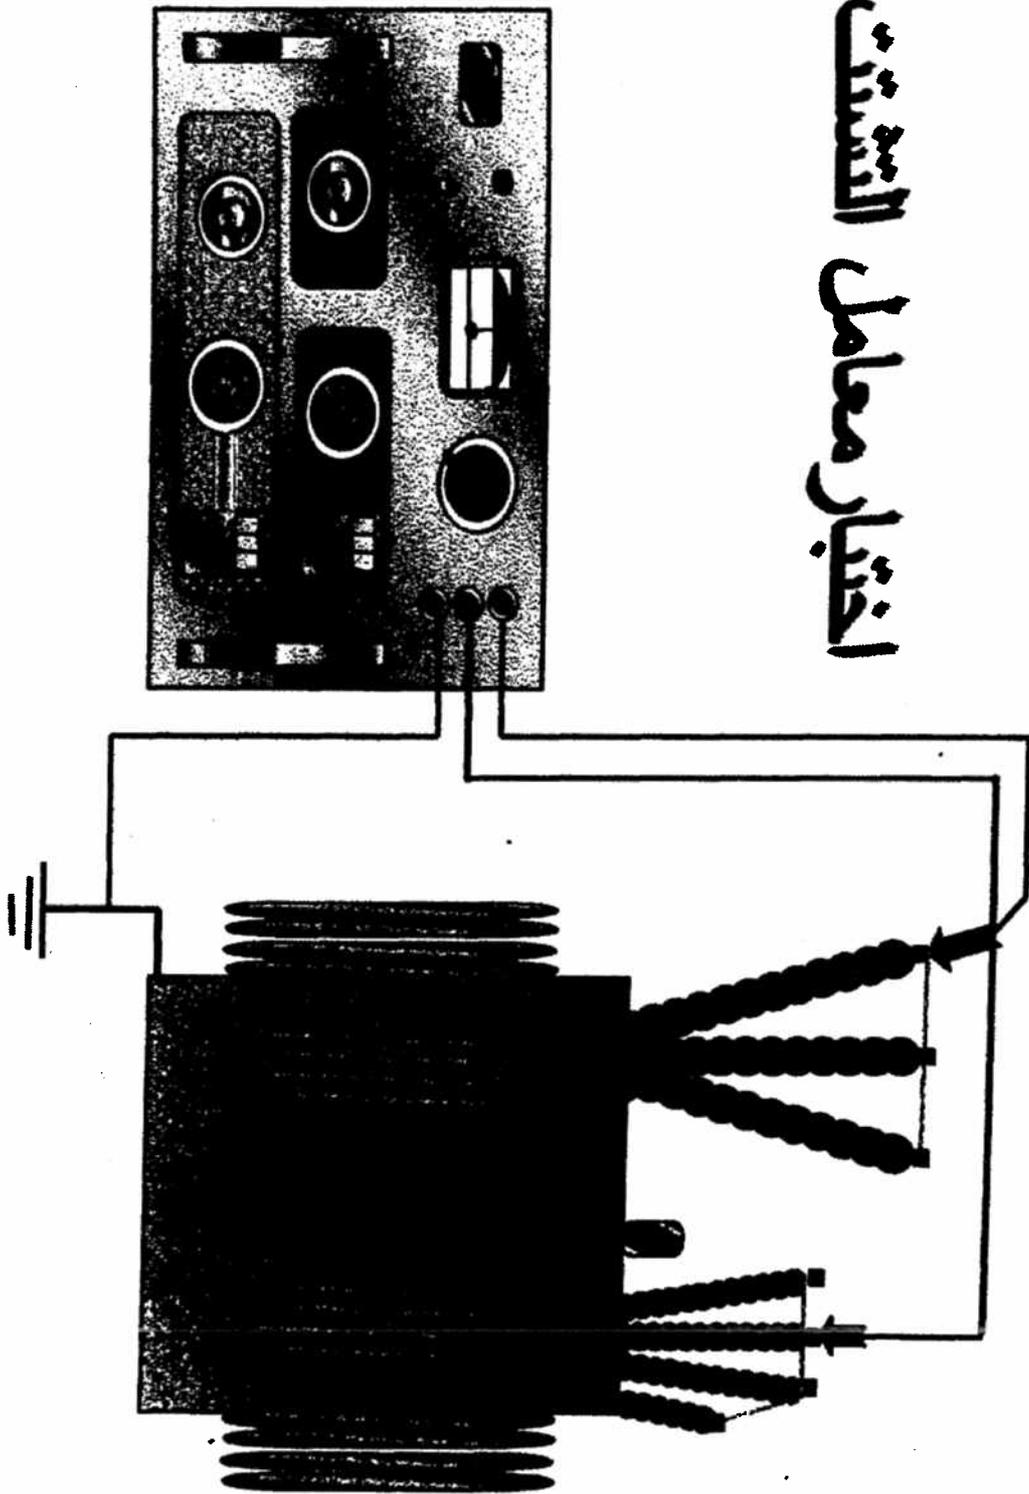

اختبار رقم المجموعة الاتجاهية {Group Number}

التوصيلات المختلفة للمحولات ثلاثية الأوجه

مقدمة :

عند اختبار الطريقة العملية لتوصيل أوجه المحولات ثلاثية الأوجه وتوصيل مجموعة المحولات أحادية الوجه (ثلاثية) توجد عديد من الاعتبارات غالبا ما تكون متعارضة ولذلك يجب أن يأخذ في الاعتبار كل الاعتبارات السابقة عند التوصيل وعمل المفاضلة اللازمة والمناسبة في حالات التوصيل الشائعة ولهذا سوف نتعرض لأغلب التوصيلات الشائعة بتمييزاتها وعيوبها .

توصيله نجمة / نجمة (Yy6 or Yyo)

هذا النوع من التوصيل يعتبر من أهم التوصيلات الاقتصادية في حالة المحولات الصغيرة ذات الجهد العالي للأسباب الآتية :

- عدد اللفات لكل وجه وكذلك العازل المستخدم تكون قليلة .
- يمكن استخدام نقطة تعادل النجمة في ملفي الابتدائي والثانوي كطرف رابع لاستخدامة في الأغراض المختلفة .

عيوب تلك التوصيلة :

عندما يعمل المحول في حالة التوصيل السابقة تحت كثافة الفيض المغناطيسي العادي فإن جهود أتران الأوجه قد تتذبذب بينما جهود الأوجه الثلاثية الداخلية ربما تكون عالية وخاصة في المحولات ذات الغلاف .

توصيلات دلتا / دلتا (Ddo or Dd6)

هذه التوصيلة مناسبة في حالة المحولات ذات القدرات الكبيرة في حالة الجهود المنخفضة والتي لا تشكل مشكلة العازلات فيها قضية ملحة وهي تعتمد على أن عدد اللف لكل وجه يكون كبير في حين تكون مساحة مقطع الموصلات المستخدمة في اللف صغيرة يمكن

التحكم في عدم أوزان الأحمال بدون صعوبة بينما استخدام الدلتا المغلقة يحد من الجهود الثلاثية الدخيلة .

من الممكن أن يعمل المحول بقدرة ٥٨٪ من حملة في الأحوال العادية في حالة حدوث عطل في وجه من أوجه الدلتا .

هذه التوصيلة ليست مناسبة في حالة توصيل المحولات أحادية الوجه وذلك لأن غياب نقطة تعادل النجمة نعتبر عيباً .

توصيلة النجمة / دلتا (Dy or Yd)

هذا النوع من التوصيلات هو النوع الشائع في المحولات المركبة على خرج المولدات الكهربائية .

مميزاتها :


وجود نقطة تعادل النجمة تستخدم لتغذية الأحمال ووجود الدلتا للحد من الجهود الثلاثية الدخيلة لو أستخدم ملف النجمة في جهة الجهد العالي فهذا سوف يوفر في استخدام كمية العزل المستخدمة . أيضاً يمكن استخدام ملف الدلتا في الجهد العالي وهذا عندما يكون الغرض هو استخدام النجمة (نقطة التعادل) بأربعة أطراف لتغذية الإنارة والمساعدات الموجودة بالمحطة .

Checking Of The Vector Groups





Phase (A) on HV-side and phase (a) on LV-side are connected together. The transformer is energized by asymmetric 3-phase 380V. Voltages of the terminals are measured and vector group symbol is determinate by following.


HV-side		LV-side		Voltage between HV	
Terminals	U/V	Terminals	U/V	Terminals	U/V
A-B		a-b		B-b	
B-C		b-c		B-c	
C-A		c-a		C-b	
				C-c	


Vector Group	Voltage Relationship
0	$Cc < Bc = Cb > Cc < AB$
1	$Cc < Bc > Cb = Cc < AB$
2	$Cc < Bc > Cb < Cc < AB$
3	$Cc < Bc > Cb < Cc \geq AB$
4	$Cc < Bc > Cb < Cc > AB$
5	$Cc = Bc > Cb < Cc > AB$
6	$Cc > Bc = Cb < Cc > AB$
7	$Cc > Bc < Cb = Cc > AB$
8	$Cc > Bc < Cb > Cc > AB$
9	$Cc > Bc < Cb > Cc \geq AB$
10	$Cc > Bc < Cb > Cc < AB$
11	$Cc = Bc < Cb > Cc < AB$

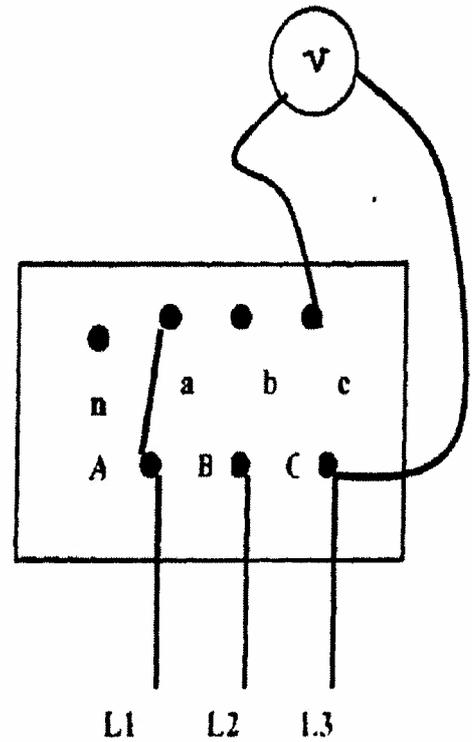





Vector Diagrams For Three-Phase Transformers

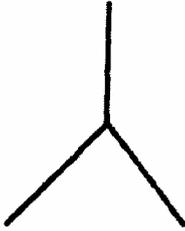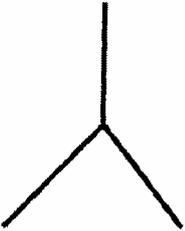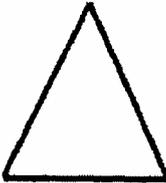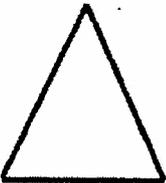
Vector Symbols	Vector Diagrams		Induced Voltages																
	H.V Windings	L.V Windings																	
Yy₀			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>AB</th> <th>BC</th> <th>CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>ab</th> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <th>bc</th> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <th>ac</th> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table>		AB	BC	CA	ab	+	-	+	bc	-	+	+	ac	+	+	+
	AB	BC	CA																
ab	+	-	+																
bc	-	+	+																
ac	+	+	+																
Dd₀																			

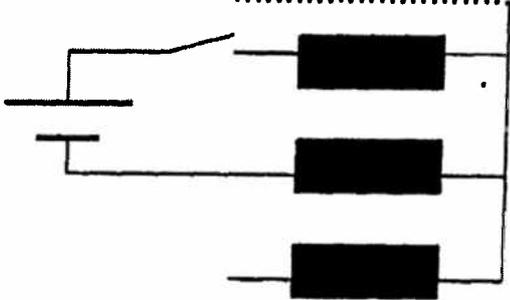


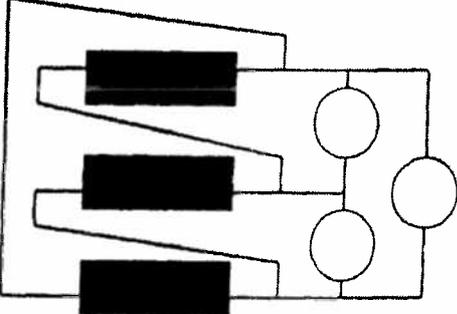





Vector Diagrams For Three-Phase Transformers

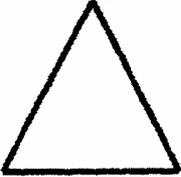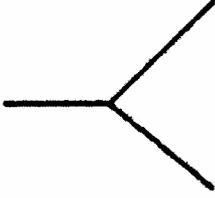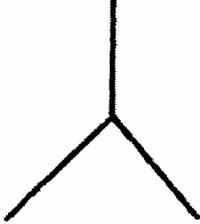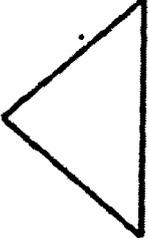Vector Symbols	Vector Diagrams		Induced Voltages																
	H.V Windings	L.V Windings																	
Dy₁			<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>AB</th> <th>BC</th> <th>CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>ab</th> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <th>bc</th> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <th>ac</th> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table>		AB	BC	CA	ab	+	0	+	bc	-	+	0	ac	0	+	+
	AB	BC	CA																
ab	+	0	+																
bc	-	+	0																
ac	0	+	+																
Yd₁																			

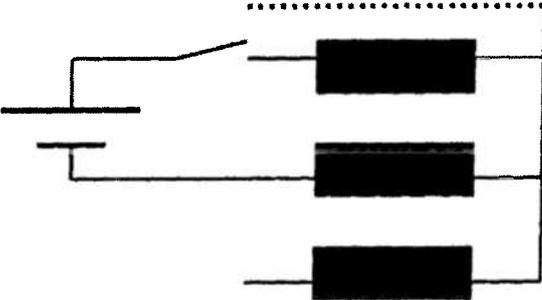


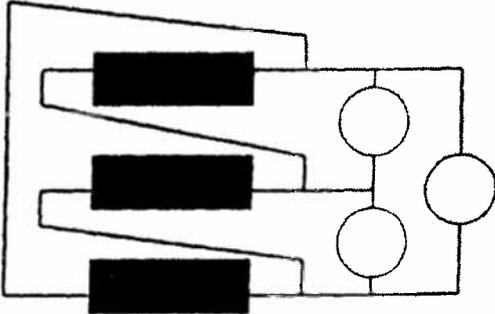






Vector Diagrams For Three-Phase Transformers

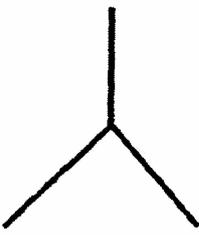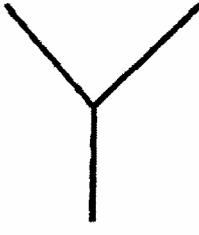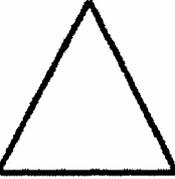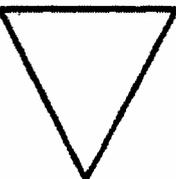Vector Symbols	Vector Diagrams		Induced Voltages																
	H.V Windings	L.V Windings																	
Yd₆			<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">AB</th> <th style="text-align: center;">BC</th> <th style="text-align: center;">CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;">ab</th> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">bc</th> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ac</th> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		AB	BC	CA	ab	-	+	-	bc	+	-	-	ac	-	-	-
	AB	BC	CA																
ab	-	+	-																
bc	+	-	-																
ac	-	-	-																
Dd₆																			



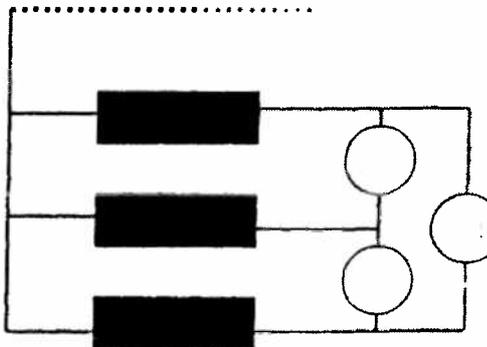

Vector Diagrams For Three-Phase Transformers

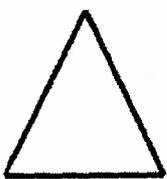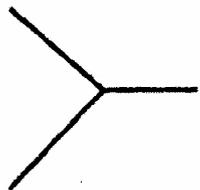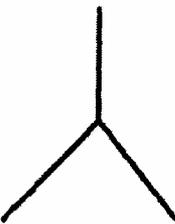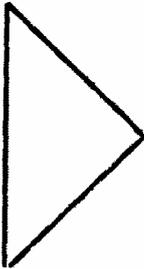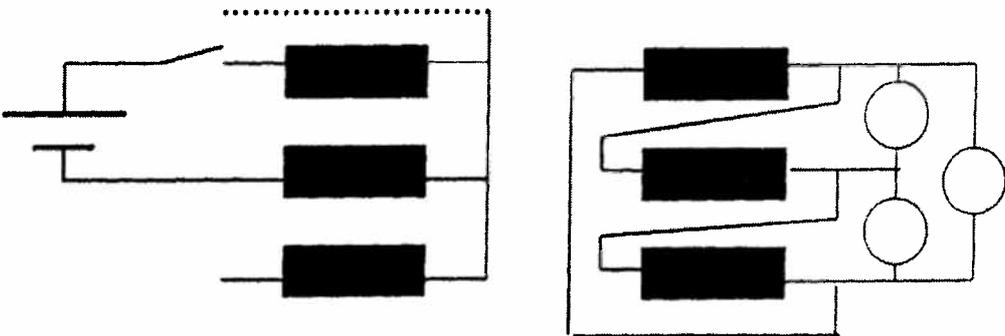Vector Symbols	Vector Diagrams		Induced Voltages																			
	H.V Windings	L.V Windings																				
Dy₁₁			<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">AB</th> <th style="text-align: center;">BC</th> <th style="text-align: center;">CA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th style="text-align: center;">ab</th> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">bc</th> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ac</th> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table>					AB	BC	CA	ab	+	-	0	bc	0	+	+	ac	+	0	+
	AB	BC					CA															
ab	+	-					0															
bc	0	+	+																			
ac	+	0	+																			
Yd₁₁																						
																						

اختبار جهد المعاوقة النسبية {Impedance Voltage}


اختبار المعاوقة النسبية للمحولات

قياس المعاوقة (الممانعة)

قيم المعاوقة النسبية لها علاقة كبيرة بالتشغيل لمحولين موصلين على التوازي جهد معاوقة محول هو الجهد اللازم لجعل تيار الحمل الكامل يتدفق في أحد ملفات المحول مع وجود قصر على الملفات الأخرى وتقرأ هذه القيمة بالفولت وعادة ما يعبر عنها بالنسبة المئوية من قيم الجهد المستخدمة / قيم الجهد المقننة وتسمى النسبة المئوية للمعاوقة .
لاختبار محول من ناحية قيمة معاوقته يتم إجراء الاختبار التالي .

الاختبار

يتم عمل قصر على ملفات الجهد المنخفض (من ناحية) ورفع الجهد تدريجياً على أطراف ملفات الجهد العالي (من ناحية) مع ملاحظة تيار المحول حتى يصل إلى تيار الحمل الكامل على ملفات الجهد المنخفض تناظر تيار الحمل الكامل على ملفات الجهد العالي ويكون الجهد الذي دفع التيار الكامل (بينما العالي مقصور) يسمى جهد القصر .
في هذه الحالة يكون الجهد المسلط المقنن هي نسبة المعاوقة أو جهد المعاوقة .

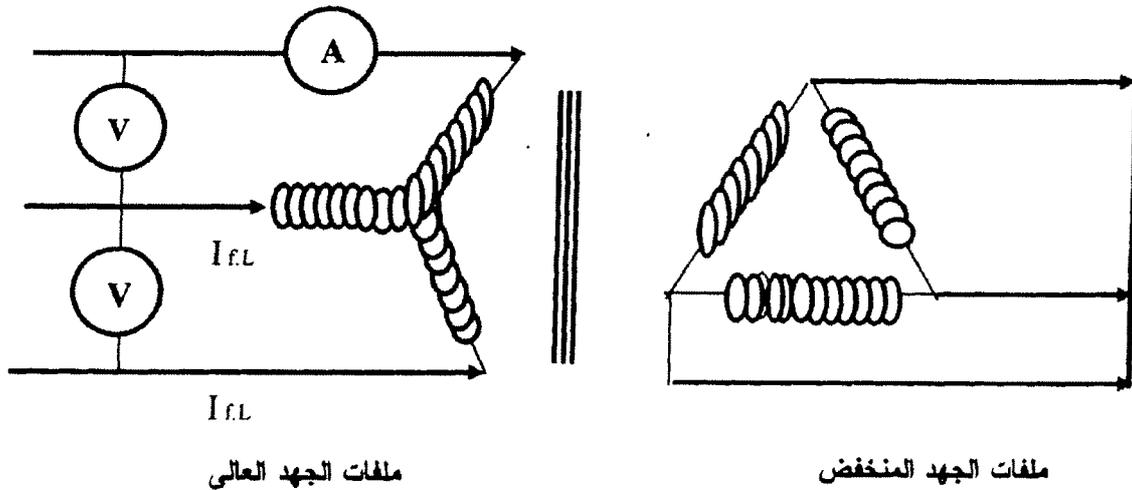

المحول قدرته (ك.ف.أ)، ٢٣٠٠ إلى ١١٥ فولت ، أحادى الطور ، ٦٠ (ذبذبة / ثانية) .

وقيمة التيار على الملفات الابتدائية هي ٢,١٧٣ أمبير

ك.ف.أ = ج × ت (معاير)

$$٥٠٠٠ = ٢٣٠٠ \times ت$$

$$ت = ٢٣٠٠ / ٥٠٠٠ = ٢,١٧٣ \text{ أمبير}$$

وعندما يبلغ مقياس التيار القيمة ٢,١٧٣ أمبير ويبين مقياس الجهد جهد المعاوقة .

فإذا كان مقياس الجهد يقرأ ٦٩ فولت فإن المعاوقة في هذه الحالة يتم حسابها كالتالى :

$$\frac{\text{قراءة مقياس الجهد} \times ١٠٠}{\text{الجهد المعايير (لقيمة ابتدائية)}} = \text{النسبة المئوية للمعاوقة}$$

$$\frac{١٠٠ \times ٦٩}{٢٣٠٠} =$$

تحليل مشاكل المحولات

تحليل مشاكل المحولات

يمكن تقسيم مشاكل المحولات إلى الأنواع الآتية :

١. مشاكل إرتفاع درجة حرارة المحول.

٢. مشاكل زيت المحول.

٣. المشاكل الكهربائية للمحول .

٤. المشاكل الميكانيكية للمحول .

المشكلة	السبب	الحل
درجة الحرارة مرتفعة داخل المحول (حرارة الزيت والملفات	١) سريان الزيت "الهواء المدفوع غير كاف"	- يجب التأكد من أن سريان الزيت في دورته عادى وكذلك الهواء
	٢) المبردات ليست نظيفة (بها شوائب)	- يجب تنظيف المبردات من الداخل من أى شوائب وذلك باستخدام الهواء المضغوط
	٣) زيادة التيار	- تقليل الحمل إن أمكن - يمكن تقليل درجة الحرارة تحسين معامل القدرة للإحمال - مراجعة الدوائر الموصلة بالتوازي حيث يتم إختبار نسب التحويل للمحولات وكذلك ZO
	٤) ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط	- يتم علاج هذا بالتهوية الجيدة لغرفة المحولات

المشكلة	السبب	الحل
ارتفاع درجة حرارة المحول	(٥) التبريد الغير كافي	- لو أن تبريد المحول عن طريق إستخدام وحدات تبريد (مراوح) يجب مراجعة وحساب كفاءة الوحدات المركبة (عدها)
	(٦) انخفاض مستوى الزيت في المحول	- يجب تزويد المحول بالزيت الى المنسوب الصحيح
	(٧) زيت ملوث بالألياف SLUDGED OIL	- في هذه الحالة يستخدم مرشح ذو قوة ضغط لغسيل القلب الحديدي وكذلك الملفات وفي نفس الوقت ترشيح (تقنية الزيت من هذه الألياف) .
	(٨) قصر في القلب الحديدي	- يجب إجراء اختبار غيار الإثارة EXCITING CURRENT وكذلك معايد المعول بدون حمل . ولو حدث أن هذه القيم عالية يجنب إصلاح القلب الحديدي
	(٩) إزدیاد جهد المحول	- في هذه الحالة يعاد النظر في تعبير توصيلات المحول لتجنب OVER EXCITATION الإثارة المرتفعة

٣- المشاكل الكهربائية

المشكلة	السبب	الحل
١- انهيار في الملفات	١- صواعق ٢- قصر ٣- حمل زائد ٤- تدهور قوة العزل الكهربى للزيت أو وجود مواد غريبة بالزيت	سبق مناقشة الحلول لهذه المواضيع
٢- انهيار في القلب الحديدي	انهيار عزل القلب الحديدي	اختبار عزل القلب الحديدي
٣- ارتفاع تيار الإثارة	قصر القلب الحديدي	اختبار مفايد القلب الحديدي CORE LOSSES وإذا كانت مرتفعة يجب مراجعة تربيطات الكلامبات وارتبطة القلب الحديدي بوصلاته
٤- قيمة جهد غير صحيحة	نسبة التحويل غير مضبوطة	إما تغيير لوحة الأطراف TERMINAL BOURD وضبط النسبة أو تغيير توصيلة المحول
	جهد المنبع غير مضبوط (فوق العادة)	يجب تغيير مغير الجهد لضبط الجهد السليم للمحول
٥- صوت مسموع للأقواس الكهربية الصغيرة ولذلك يسبب التفريغ الجزئي للزيت	أجزاء معدنية داخل المحول غير مأرضة	يجب التأكد في الحال من أن كل الأجزاء المعدنية داخل المحول مأرضة مثل القلب الحديدي والكلامبات الخاصة به .
	ترحيل في تريبط الوصلات والمسامير والصواميل	إعادة الوضع الطبيعي بإعادة ربطها جيدا
٦ الوميض المرتفع على البوشنجات FLASH OVER عوزال الإجتياز	- صواعق - تلوث البوشنجات (عوزال - نظافة الإجتياز	مراجعة والتأكد من الوقايات ضد الصواعق كافيه بورسيلين البوشنجات على فترات زمنية تعتمد على تلوث المنطقة .

مشاكل زيت المحول OIL TROUBLES

المشكلة	السبب	الحل
١- انخفاض قيمة العزل الكهري للزيت	١- تكثيف الجو المحيط بالمحول بيخار الماء بسبب التهوية غير الجيدة	- التأكد من أن فتحات التهوية لغرف المحولات غير مسدودة أو معوقة التهوية
	٢) تحطم رق المحول BROKEN RELIEF DIAPHRAGM	- يجب تركيب واحد آخر جديد
٢) تغيير لون الزيت بصورة سيئة	١) تلوث الزيت بالألياف	- ترشيح واختبار أن اللون السيئ بسبب الألياف هو اختبار قوة العزل الكهري
	٢) كربنه الزيت نتيجة الأقماس الكهربية	القيام باختبار قوة عزل الزيت الكهربية على الفور والتأكد من أن قيمته سليمة
٣) أكسدة الزيت - الحموضة	١) ارتفاع درجة حرارة المحول	- تقليل الحمل إن أمكن - تحسين التبريد واختبار عملية تناسج مجموعات التبريد في العمل
٤) تسريب في فلانشات الطلميات		مراجعتها وعلاجها

المشاكل الميكانيكية

MECHANICAL TROUBLES

المشكلة	السبب	الحل
١) ترحيل (LEAKAGE)	- مواد غريبة (رايش) على سن القلاووظ - سن القلاووظ خفيف - الحشو المستخدم فى الربط (مثل الورد والتيل) خفيف	- يجب البحث عن سبب الترحيل ومعالجته إن كان من سن القلاووظ أو من الحشو
٢) تهريب (فتحات) فى اللحامات	- أما حدث التهريب فى اللحامات نتيجة الإجهادات الميكانيكية على مواضع اللحامات (الضغط) أثناء الشحن أو أن اللحامات ليست جيدة من الأصل	- تعالج هذه الفتحات فى اللحامات لو كانت صغيرة جدا بالطرق أما إن كانت كبيرة تعالج بمعرفة المصنع

الصيانة الوقائية للمحولات

الصيانة الوقائية للمحولات

Preventive Maintenance of Transformers

مقدمة :

يعتبر المحول من أهم المعدات الكهربائية الموجودة في الشبكة الكهربائية ولذلك كان من الضروري المحافظة على هذا الجو الحيوى في الشبكة الكهربائية فتم وضع نظام للصيانة الدورية الدقيقة على المحول لضمان عدم حدوث أى عطل مفاجئ قد يؤدي إلى عزل المحول واخراجه من الخدمة لمدة طويلة قد تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية . ويجب تطبيق نظام الصيانة الدورية سواء كان المحول يعمل بكفاءة جيدة أم لا وتدوين نتائج هذه الصيانة الدورية في جداول مؤرخة وذلك لتشخيص حالة المحول عند الحاجة واتخاذ الاجراء السليم طبقاً لبيانات صحيحة مأخوذة على فترات زمنية محددة في برنامج الصيانة الوقائية للمحول .

وتتلخص برامج الصيانة الوقائية للمحولات في إجراء تدريجي لبعض الفحوصات البسيطة ثم إجراء الاختبارات المعقدة للمحول وهكذا .
وفيما يلي إجراء الصيانة الدورية للمحولات طبقاً لتدرج الفترات الزمنية .

١-برنامج الصيانة الوقائية اليومية Daily Preventive Maintenance Program

١. مراقبة وتسجيل مستوى الزيت .
٢. تسجيل درجة حرارة الوسط المحيط بالمحول
٣. مراقبة وتسجيل درجة حرارة الزيت والملفات .
٤. ملاحظة رق (Diaphragm) المحول (المسئول عن تحرير الضغط المرتفع داخل التنك الرئيسي للمحول عند حدوث قصر داخل المحول)
٥. مراقبة أى أصوات غير طبيعية للمحول .

٢- برامج الصيانة الوقائية الأسبوعية Weekly Preventive Maintenance Program

- مراقبة وتسجيل مستوى الزيت في التنك.
- الاختبار باليد (الأمس) للمبردات وأنابيب المبردات وحائط التنك.
- الصوت غير العادي للمحول .

٣- برنامج الصيانة الوقائية الشهرية Monthly Preventive Maintenance Program

- مراقبة وعمل جميع عدادات المحول.
- مراقبة تسريب زيت في الأجزاء المتوقع حدوث تسريب منها .
- اختبار الإنذارات والتأكد من أداء وظيفتها .
- اختبار متنفس المحول (Breather) أى الكشف عن حالته الظاهرية وكذلك السيلكا جيل .

٤- برنامج الصيانة الوقائية كل ٣ شهور Month Preventive Maintenance Program

- اختبار زيت المحول (قوة العزل الكهربى) ويفضل أن تؤخذ عينة الزيت والمحول يعمل بأقصى حمل له وأن تكون درجة حرارة الوسط المحيط بالمحول مرتفعة.
- أخذ عينة من الغاز المتكوم فى جهاز الوقاية الغازية وإرسالها للمعمل لتحليلها .
- اختبار عمل فتحة الانفجار (Explosion Vent) .
- المرور على صناديق التحكم الخاصة بالمحولات (كابينات التشغيل الموجودة بجانب المحول) لازالة الاتربة منها أو الصداً أو أى ملوثات أخرى .

٥- برنامج الصيانة الوقائية كل ٦ شهور Month Preventive Maintenance

- اختبار زيت المحول (قوة العزل الكهربى) فى أى ظروف تشغيل يعمل عندها المحول حتى ولو كان يعمل دون حملة العادى وفى ظروف درجة حرارة الوسط العادية .
- أخذ عينة من الغاز المتكوم فى المتابع الغازى (Gas Relay) وإرسالها للمعمل لتحليلها
- الكشف عن الوصلات الخارجية الخاصة بالمحول مثل وصلات عوازل الخروج ومانعات الصواعق وملاحظة أن كان بها تلوث أو أى ترحيل فى تريبط الوصلات خأو وجود صدأ بالأجزاء المعدنية المستخدمة فى التريبط .
- التأكد من أن وصلات الشبكة الأرضية المتصلة بالمعدات جيدة التوصيل ولا يوجد بها أى صدأ .
- اختبار عمل المتابع الغازى وكذلك فتحة الانفجار .

٦- برنامج الصيانة الوقائية السنوية Yearly Preventive Maintenance Program

- اختبار زيت المحول (قوة العزل الكهربى) وكذلك أخذ عينة من الغاز المتكوم فى المتابع الغازى وإرسالها للمعمل لتحليلها .
- لختبار المقاومة الأرضية للشبكة الأرضية والتأكد من أن قيمتها هى كما وضعت فى التصميم .
- اختبار (الكشف) عند نقاط التوصيل الساخنة للوصلات الخارجية للمحول نتيجة وجود ترحيل فى تريبطها أو وجود شوائب عليها ويتم ذلك باستخدام أجهزة تصوير تستخدم الأشعة تحت الحمراء .
- اختبار عمل نظام إطفاء الحريق المركب على المحول وكذلك أجهزة الوقاية الخاصة بالمحول مثل جهاز الوقاية التفاضلية ، جهاز الوقاية ضد زيادة التيار ، جهاز الوقاية ضد التسرب الأرضى المحدد (Restricted Earth Fault) .
- اختبار وصلات الجهد المنخفض (Wiring) المستخدم فى تغذية مساعدات المحول من طلمبات ومراوح وخلافه .
- اختبار معدات نظام التبريد (مراوح) والتأكد من تتابع عملهم طبقاً للأرتفاع التدريجى فى درجة الحرارة .
- نظافة عوازل الخروج للمحول وفى المناطق الملوثة جداً لا يكتفى بغسلها فقط بل إزالة الشحم الواقى الذى تدهن به واستبداله .

٧- برنامج الصيانة الوقائية كل عامين 2 Year Preventive Maintenance Program

- في المناطق الأقل تلوثاً تنظف الخروج ويزال الشحم الواقى عليها ويستبدل .
- اختبار معامل الفقد (Dissipation Factor) للتأكد من عدم وجود رطوبة أو أى تلوث داخل العزل .

٨- برنامج الصيانة الوقائية كل ٣ شهور أو ٤ شهور 3/4Year Preventive Maintenance Program

- إجراء كل الاختبارات الكهربائية على المحول (نسبة تحويل ، معامل الفقد ، مقاومة الملفات) .
- اختبار نسبة تحويل المحول خلال جميع تدريجات مغير الجهد (Tap Changer) .
- اختبار كل المعدات الكهربائية المساعدة للمحول بما فيها اختبار عزل الكابلات أن وجدت .
- البحث عن أى ترحيل (Loose) فى تربيط الأجزاء مع بعضها البعض مثل الفلانشات .

٩- برنامج الصيانة الوقائية كل ٤ أو ٥ سنوات 4/5 Year Preventive Maintenance Program

- ❖ إجراء اختبارات الزيت من أتران الأكسدة Oxidation Stability، نمو الحموضة Acidity وأن وجدت أن نسبة الحموضة تساوى ٠,٦ يجب تغيير الزيت على الفور .
- ❖ اختبار مغير الجهد على حسب عدد مرات عمله وتشمل اختبارته الاتى :
 - الفحص بالعين المجردة للحركة الميكانيكية .
 - اختيار زمن عمله (زمن النقل من خطوة إلى اخرى) ويتراوح من ٥٠ إلى ٨٠ ميللى ثانية .
 - اختبار الملامسات Contacts وتغييرها أن لزم الأمر .
- ❖ اختبار عمل المراوح والظلمبات
- ❖ اختبار عوازل الخروج .
- ❖ اختبار حالة دهانات المحول ويجب إعادة دهنة إذا لزم الأمر ويفضل الرجوع إلى المصنع .